

BEDIENUNGSANLEITUNG

## PAT400-Serie

Tragbare Geräteprüfer

**Megger**®



Register →  
[megger.com/register](http://megger.com/register)



Bedienungsan-  
leitung →



Unterstützung →  
[megger.com/support](http://megger.com/support)



**DE**

DEUTSCH

Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrecht von:

Megger Limited, Archcliffe Road, Dover, Kent CT17 9EN. ENGLAND  
Tel.: +44 (0)1304 502101 Fax: +44 (0)1304 207342 [www.megger.com](http://www.megger.com)

Megger Limited behält sich das Recht vor, die Spezifikation seiner Produkte von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der in vorliegendem Dokument enthaltenen Informationen sicherzustellen, übernimmt Megger Limited keine Garantie dafür, dass es sich um eine vollständige und auf aktuellem Stand befindliche Beschreibung handelt.

Patentinformationen zu diesem Gerät finden Sie auf der folgenden Website:

[megger.com/patents](http://megger.com/patents)

Dieses Handbuch ersetzt alle früheren Ausgaben dieses Handbuchs. Verwenden Sie stets die neueste Ausgabe dieses Dokuments. Vernichten Sie alle älteren Kopien.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Megger Instruments Limited, dass die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene, von Megger Instruments Limited hergestellte Funkausrüstung die Erfüllung der Richtlinie 2014/53/EU bietet. Weitere von Megger Instruments Limited hergestellte, in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerätschaften erfüllen die Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU, wo diese anwendbar sind.

Die vollständigen EU-Konformitätserklärungen von Megger Instruments sind unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[megger.com/eu-dofc](http://megger.com/eu-dofc)

# Inhalt

---

<b>1. Auspacken des Kartons.....</b>	<b>9</b>
<b>2. Sicherheitswarnungen .....</b>	<b>10</b>
2.1 Messkategoriedefinitionen:.....	11
2.2 Symbole auf dem Gerät .....	11
2.3 WEEE-Richtlinie .....	11
2.4 Entsorgung der Batterie.....	11
<b>3. Bedienoberfläche des Geräts.....</b>	<b>12</b>
3.1 Überblick über den PAT400.....	12
3.2 Bedienoberfläche des Geräts.....	12
3.3 Tastenfunktionen .....	12
3.3.1 Beschreibungen der HOTKEYs .....	13
3.4 Anzeigeeinformationen für Registerkarte „Start“ („Home“).....	14
3.5 Textfelder (Freitext-Formularfeld) und Drop-down-Felder .....	14
3.5.1 Freitext-Formularfeld.....	15
3.5.2 Drop-down-Feld. .....	15
3.6 Batteriefach, Einbau und Austausch .....	15
3.7 Sicherungsfach und Austausch .....	16
<b>4. Erste Schritte.....</b>	<b>17</b>
4.1 EINSCHALTEN des PAT400 .....	17
4.2 START-Bildschirm (HOME) erklärt .....	19
4.2.1 Menüfunktionen .....	19
4.3 Prüfung mit CertSuite PAT .....	19
4.4 Ausschalten des PAT400 .....	20
4.4.1 Normales Ausschalten .....	20
4.4.2 SCHNELL-Neustart (FAST Re-start) .....	20
4.5 Anschließen eines Sachguts an den PAT400 .....	20
4.5.1 Anschließen eines Sachguts der Klasse I oder Klasse II. ....	21
4.5.2 Anschließen eines Netzkabels des IEC-Typs oder eines 110-V-Stromkabels .....	21
4.5.3 Anschließen eines Verlängerungskabels.....	21
4.5.4 Anschließen eines tragbaren RCD .....	22
4.6 Prüfen eines Sachguts .....	22
4.7 Prüffortschritt .....	27
4.8 Entfernte Sonde und Klemme .....	28
4.8.1 Messleitungswiderstand Null .....	29
4.8.2 Verlängerungskabeladapterwiderstand Null.....	30
4.9 Kurzschließen von Sachgütern .....	32
4.10 Abbrechen einer Prüfung .....	32
4.11 Abschließen der Prüfung .....	32
4.12 Bildschirm „Prüfung nicht bestanden“ .....	33
4.13 Sichtprüfung .....	33
4.14 Reparatur-Code .....	34

4.15	Kabelkompensation .....	35
4.16	WARNHINWEISE .....	36
<b>4.16.1</b>	<b>Prüfen von unter Spannung stehenden Sachgütern .....</b>	<b>36</b>
4.16.2	Umgepolte Stromversorgung.....	36
4.16.3	Erdschluss der Stromversorgung .....	36
4.16.4	Parallele Erdungspfade .....	37
4.16.5	Datenbank ist voll .....	37
<b>5.</b>	<b>Nutzung des Speichers.....</b>	<b>38</b>
5.1	Wichtiger Überblick.....	38
5.2	Speichern eines Prüfergebnisses.....	39
<b>6.</b>	<b>Hinzufügen von Sachgütern zum Speicher.....</b>	<b>41</b>
6.1	Hinzufügen von Sachgütern zum Speicher vor der Prüfung .....	41
6.2	Kopieren des zuvor hinzugefügten Sachguts.....	42
<b>7.</b>	<b>Bearbeiten und Löschen von Sachgütern und Ergebnissen.....</b>	<b>44</b>
7.1	Bearbeiten der Daten eines Sachguts .....	44
7.2	Löschen von Sachgütern .....	46
<b>8.</b>	<b>DATEN – Prüfergebnisse und Datenübertragung .....</b>	<b>47</b>
8.1	Datenspeicherung – Datensicherung und -wiederherstellung .....	47
8.2	Datensicherung auf dem USB-Stick.....	48
8.3	Importieren/Wiederherstellen von Daten vom USB-Stick .....	49
8.4	Exportieren von Ergebnissen in das CSV-Format.....	51
8.5	Zugreifen auf Prüfergebnisse .....	52
8.5.1	Drucken von Barcode-Etiketten .....	54
<b>9.</b>	<b>Prüfgruppen.....</b>	<b>55</b>
9.1	Überblick zu Prüfgruppen.....	55
9.2	Erstellen einer Prüfgruppe.....	55
9.3	Zuordnen von Prüfgruppen zu Hotkeys.....	57
9.4	Bearbeiten einer Prüfgruppe.....	59
9.5	Löschen einer Prüfgruppe.....	60
9.6	Wiederholte Prüfungen .....	60
<b>10.</b>	<b>Schnellprüfung (Quick test – QT) .....</b>	<b>62</b>
10.1	Ausführen einer Schnellprüfung .....	62
<b>11.</b>	<b>Optionen des EINRICHTEN-Menüs .....</b>	<b>63</b>
11.1	Kunden.....	63
11.1.1	Hinzufügen von Kunden .....	63
11.1.2	Bearbeiten und Löschen von Kunden .....	64
11.1.3	Kunde bearbeiten: .....	64
11.1.4	Kunde löschen: .....	64
11.1.5	Zwischen Kunden wechseln .....	65
11.2	Standorte .....	65
11.2.1	Hinzufügen von Standorten .....	65

11.3	Bearbeiten und Löschen von Standorten .....	66
11.3.1	Standort bearbeiten: .....	66
11.3.2	Standort löschen: .....	67
11.3.3	Standorte wechseln.....	68
11.4	Unternehmen .....	69
11.5	Konfiguration der Schnellprüfung .....	69
11.6	Datum-/Zeiteinstellungen .....	71
11.7	Sprache wechseln .....	72
11.8	Standardeinstellungen wiederherstellen.....	73
11.9	INFO – PAT400-Software-Version und Megger-Kontaktdaten .....	74
<b>12.</b>	<b>PAT400-Anwender, -Ebenen und Einstellungen für den Zugriff .....</b>	<b>75</b>
12.1	Anwendernamen, Kontostatus und Anmelden.....	75
12.2	Einschalten und Optionen für Anmelden/Abmelden.....	76
12.2.1	Werkseitige Voreinstellung zum Einschalten .....	76
12.3	Konten verwalten.....	78
12.3.1	Vorgesetzter-Status (Supervisor) und Anwender-Status (User) .....	78
<b>12.4</b>	<b>Optionen für Experten (Expert options).....</b>	<b>79</b>
<b>12.4.1</b>	<b>Ändern des standardmäßig eingerichteten Kontos für den Vorgesetzten (Supervisor) .....</b>	<b>80</b>
12.4.2	Verwendung von PIN-Nummern .....	81
<b>12.4.3</b>	<b>Um eine PIN zu ändern: .....</b>	<b>82</b>
<b>12.4.4</b>	<b>Löschen von Konten .....</b>	<b>85</b>
12.5	Umgekehrte L-N Polarität (nicht bei allen Geräten verfügbar).....	86
12.6	Messen der PE-Option (nicht bei allen Geräten verfügbar).....	89
12.7	Anmelden zum Wiederherstellen.....	90
<b>13.</b>	<b>Pflege und Wartung .....</b>	<b>91</b>
13.1	Tragetasche .....	91
<b>14.</b>	<b>Erläuterung der Prüfarten .....</b>	<b>92</b>
14.1	Durchgangs- und Schutzleiterwiderstandsprüfung .....	92
14.1.1	Schutzleiterwiderstandsprüfstrom (automatische Umschaltung) .....	92
14.2	Isolationswiderstandsmessung .....	93
14.3	Ableitstromprüfung .....	93
14.4	Belastungsprüfung .....	94
14.5	RCD-Prüfung .....	94
14.5.1	Defekt der Test-Taste .....	95
14.6	Netzanschlussleitungs-/Verlängerungskabelprüfung.....	95
14.7	Hochspannungsprüfung (nur PAT450) .....	95
14.8	Paralleler Erdungspfad – <b>WARNUNG:</b> .....	95
14.9	PAT400 werkseitig voreingestellte Prüfgruppen .....	96
14.9.1	Prüfgruppen für PAT-Varianten für GB: .....	96
14.9.2	PAT410-DE und PAT450-DE-Serien .....	99
14.9.3	Prüfgruppen für PAT-Varianten für International/Europa: .....	104

14.9.4	Prüfgruppen für PAT-Varianten für Australien/Neuseeland:	107
14.9.5	PAT450-US	109
<b>15.</b>	<b>Barcode-Probentabelle</b>	<b>110</b>
15.1	Barcode-Nachschlageblatt	110
<b>16.</b>	<b>Spezifikationen</b>	<b>113</b>
<b>17.</b>	<b>Bestellinformationen</b>	<b>117</b>
17.1.1	Im Lieferumfang enthaltene Zubehörteile (maßgeblich für Gebiet)	117
<b>18.</b>	<b>Reparatur und Gewährleistung</b>	<b>118</b>
18.1	KALIBRIERUNG, REPARATUR UND ERSATZTEILE	118
18.2	Zugelassene Wartungszentren	118
<b>19.</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>119</b>
19.1	WEEE-Richtlinie	119
19.1.1	Batterien	119

## Einführung

Herzlichen Dank, dass Sie den tragbaren Gerätetester PAT400 von Megger erworben haben.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit, und um den höchstmöglichen Nutzen von Ihrem Gerät zu erlangen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie, bevor Sie den Versuch unternehmen, das Gerät zu nutzen, die Sicherheitswarnhinweise und -anweisungen lesen und verstehen.

Diese Geräte wurden entwickelt und hergestellt von:

Megger Instruments Ltd Archcliffe Road Dover Kent CT17 9EN England	oder	Megger GmbH Weststraße 59 52074 Aachen T: +49 (0) 241 91380 500 E: info@megger.de
---	------	---

Megger Instruments Limited behält sich jederzeitige Änderungen der technischen Daten dieser Geräte ohne vorherige Ankündigung vor.

# 1. Auspacken des Kartons

Packen Sie den Karton vorsichtig aus. Darin finden Sie auch wichtige Dokumente, die Sie lesen und zur künftigen Einsichtnahme aufbewahren müssen.

Bitte füllen Sie die vorfrankierte Garantiekarte aus und senden Sie sie baldmöglichst an Megger Instruments Limited. So helfen Sie uns dabei, Wartezeiten bezüglich unserer Support-Leistungen zu verringern, wenn Sie Betreuung benötigen.

Inhalte des Kartons – GB	Inhalte des Kartons – Europa
<b>PAT410, PAT420 und PAT450</b>	
1x Gerätprüfer der PAT400-Serie	1x Gerätprüfer der PAT400-Serie
1x Tragetasche mit Tragegriff und -riemen	1x Tragetasche mit Tragegriff und -riemen
1x Kurzanleitung	1x Kurzanleitung
1x Schwarzer Messleitungs-Satz mit Sonde und Klemme	1x Schwarzer Messleitungs-Satz mit Sonde und Klemme
1x IEC-Typ-Netzkabel, 30 cm, (Verlängerungskabeladapter)	1x IEC-Typ-Netzkabel, 30 cm, (Verlängerungskabeladapter)
1x PC-Stromversorgungs-Prüfadapter	1x PC-Stromversorgungs-Prüfadapter
1x Garantiekarte	1x Garantiekarte
1x Messleitung für Hochspannungsprüfung (NUR PAT450)	1x Messleitung für Hochspannungsprüfung (NUR PAT450)
1x Aufladbarer 9-V-PP3-NiMH-Akku	1x Aufladbarer 9-V-PP3-NiMH-Akku



## Inhalte des Kartons – IN

### **PAT420**

- 1x Gerätprüfer der PAT400-Serie
- 1x Tragetasche mit Tragegriff und -riemen
- 1x Kurzanleitung
- 1x Schwarzer Messleitungs-Satz mit Sonde und Klemme
- 1x IEC-Typ-Netzkabel, 30 cm,  
(Verlängerungskabeladapter)
- 1x PC-Stromversorgungs-Prüfadapter
- 1x Garantiekarte
- 1x Aufladbarer 9-V-PP3-NiMH-Akku



## 2. Sicherheitswarnungen

---

**Die folgenden Sicherheitswarnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen müssen aufmerksam gelesen und verstanden werden, bevor das Gerät verwendet wird. Sie müssen während der Verwendung befolgt werden.**

**HINWEIS :** Dieses Handbuch enthält Anweisungen für alle Varianten des PAT400. Einige Anlagen sind möglicherweise nicht auf Ihrem Gerätemodell verfügbar.

- Schließen Sie den PAT aus Sicherheitsgründen nur an eine korrekt geerdete Stromversorgung an. Im Zweifelsfall muss die Stromversorgung durch einen qualifizierten Elektriker überprüft werden.
- Setzen Sie das Gerät nicht ein, wenn irgendwelche Anzeichen einer Beschädigung zu sehen sind.
- Alle Messleitungen, Sonden und Klemmen müssen intakt und sauber sein und die Isolation darf keine Brüche oder Risse aufweisen.
- Sonden und Klemmen müssen hinter der Fingerschutzvorrichtung gehalten werden.
- Messleitungen, die während einer Messung nicht genutzt werden, müssen vom Geräteprüfer abgenommen werden.
- Bei Zweispannungs-Prüfgeräten können beide Buchsen gleichzeitig unter Spannung stehen.
- Schließen Sie nur ein Sachgut während des Prüfvorgangs an den PAT an.
- Prüfungen müssen in der nachstehend empfohlenen Reihenfolge durchgeführt werden. Ein Gerät, das bei einer Prüfung versagt, muss ausgetauscht werden, bevor weitere Prüfungen durchgeführt werden.
- Empfohlene Reihenfolge:
  - Schutzleiterwiderstand/Durchgang des Schutzleiters (Geräte der Klasse I)
  - Isolationswiderstandsmessung (oder Ableitstrom) Darüber hinaus können weitere Prüfungen durchgeführt werden, jedoch ERST NACH 1 und 2 des Vorstehenden:
    - Betriebsprüfung
    - Ableitstromprüfung
- Führen Sie eine Betriebsprüfung erst durch, nachdem die Schutzleiterwiderstandsprüfungen und Isolationswiderstandsmessungen abgeschlossen wurden, da diese Prüfung bei Netzspannung erfolgt.
- Stellen Sie sicher, dass während der Prüfung keine Gefährdung als Folge des normalen Betriebs oder von Störzuständen besteht.
- Während der Prüfung darf das Prüfobjekt (Sachgut) nicht berührt werden, es sei denn geeignete Zubehörteile werden verwendet, da fehlerhafte Geräte die Gefahr eines Stromschlags mit sich bringen können.
- Berühren Sie nicht die freiliegenden Teile der Messleitungen während der Prüfungen, da aufgrund eines möglicherweise fehlerhaften Geräts gefährliche elektrische Spannungen auftreten können.
- Berühren Sie nicht die Kupplungsstifte der IEC-Verlängerungsleitungen, insbesondere nicht während einer Prüfung, da aufgrund eines möglicherweise fehlerhaften Geräts gefährliche elektrische Spannungen auftreten können.
- Sachgüter dürfen nicht routinemäßig hochspannungsgeprüft werden. Wenn eine Hochspannungsprüfung erforderlich ist, sehen Sie bitte zu weiterführender Anleitung hinsichtlich Hochspannungsprüfung in Abschnitt A.7 nach.
- Ersatzsicherungen müssen die richtige Nennleistung aufweisen und vom richtigen Typ sein. Siehe Abschnitt 1.9.
- Der durch (  ) gekennzeichnete USB-Anschluss darf nur durch zugelassene Kundendienst-Mitarbeiter genutzt werden. Am USB-Anschluss darf während der Prüfung nichts angeschlossen sein.
- Verwenden Sie ausschließlich einen aufladbaren NiMH-8,4-V-PP3-Akku. Verwenden Sie keinen Akku eines nicht aufladbaren Typs, da dies gefährlich werden könnte, falls der Akku vom Gerät aufgeladen wird.
- Gebrauchsfähige Sicherungen dürfen nur durch jene ausgetauscht werden, die eine geeignete Nennleistung aufweisen.
- Nutzen Sie im Notfall eine leicht erreichbare und zugängliche Steckdose
- Setzen Sie bei diesem Produkt nur von Megger zugelassene Zubehörteile ein.

## 2.1 Messkategoriedefinitionen:

**CAT II** - Messkategorie II: Gerät ist zwischen den Steckdosen und den Anlagen des Anwenders angeschlossen.

**CAT III** - Messkategorie III: Gerät ist zwischen dem Energiezähler und den Steckdosen angeschlossen.

**CAT IV** - Messkategorie IV: Gerät ist zwischen dem Ursprung der Niederspannungs-Netzanschlussquelle und dem Energiezähler angeschlossen.

## 2.2 Symbole auf dem Gerät

Icon	Beschreibung
	Vorsicht: Risiko eines elektrischen Schlags
	Vorsicht: Bitte die zugehörigen Sicherheitshinweise beachten.
	Die Ausrüstung entspricht der aktuellen britischen Gesetzgebung
	Gerät entspricht den geltenden EU-Richtlinien
	Entspricht den RCM-Normen für die Verwendung in Australien und Neuseeland.
	Nicht auf Mülldeponien, in der Kanalisation oder durch Feuer entsorgen.
	Sicherung
	Hochspannungs-Messleitung in entriegelter Position
	Hochspannungs-Messleitung in verriegelter Position
	Akkutyp eingesetzt
	NICHT an den Netzanschluss anschließen

## 2.3 WEEE-Richtlinie

Das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf den Produkten von Megger erinnert daran, dass das Produkt nach Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.

Megger ist in GB als Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten registriert. Die Registrierungsnummer lautet WEE/HE0146QT.

Für weitere Informationen zur Entsorgung des Geräts wenden Sie sich an Ihren lokalen Megger-Vertreter oder -Händler oder besuchen Sie die lokale Megger-Website.

## 2.4 Entsorgung der Batterie

Das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf den Batterien erinnert daran, dass das Produkt nach Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt enthält die folgenden Akkus – aufladbare NiMH-8,4-V-PP3-Akkus. Diese befinden sich unter der Batteriefachabdeckung an der rechtsseitigen Abdeckung des Geräts.

Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt zum Batterieaustausch in dieser Bedienungsanleitung, um sie sicher herauszunehmen.

Entsorgen Sie Batterien gemäß den Vorschriften der Kommunalbehörde.

Megger ist im Vereinigten Königreich (GB) als Hersteller von Batterien registriert.

Die Registrierungsnummer lautet BPRN00142.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.megger.com](http://www.megger.com).

### 3. Bedienoberfläche des Geräts

#### 3.1 Überblick über den PAT400

Die PAT400-Serie tragbarer Geräteprüfer verkörpert vollautomatische Prüfgeräte für die schnelle Sicherheitsprüfung von tragbaren elektrischen Geräten und Ausrüstungsteilen. Die Geräte der Serie PAT400 werden mit 230 V AC betrieben (oder 230-V-AC- und 110-V-AC-Netzanschluss bei Varianten für das Vereinigte Königreich).


Sämtliche Warnhinweise müssen aufmerksam gelesen und verstanden werden, bevor das Prüfgerät verwendet wird.

Sämtliche Bediener müssen außerdem hinsichtlich der Sicherheitsprüfung elektrischer Geräte sachverständig sein und die örtlichen gesetzlichen Vorgaben erfüllen, bevor eine Prüfung durchgeführt wird.

Aufladbarer 9-V-PP3-NiMH-Akku ist im Lieferumfang enthalten – nicht eingelegt. Dieser muss vor dem ersten Einsatz des Geräts angeschlossen werden. Siehe Abschnitt 1.8 zu Anweisungen hierzu.

#### 3.2 Bedienoberfläche des Geräts

1. QWERTY-Tastatur
2. Escape-Taste
3. Home-Taste
4. Ausschalten
5. USB-Schnittstellen
6. Leitung Null-Stift
7. Buchse für Schutzleiterwiderstand/Durchgang
8. Buchse für Hochspannungsprüfung
9. Rücklauf-Prüfbuchse für IEC/Verlängerungsleitung
10. Netzanschluss-Prüfbuchse
11. Sicherungsprüfer
12. Hotkeys
13. QVGA-Farbdisplay
14. AUFWÄRTS/ABWÄRTS/LINKS/RECHTS-Navigationstasten
15. OK-Taste
16. TEST-Taste
17. Schnellprüfungstaste (Quick test (QT))

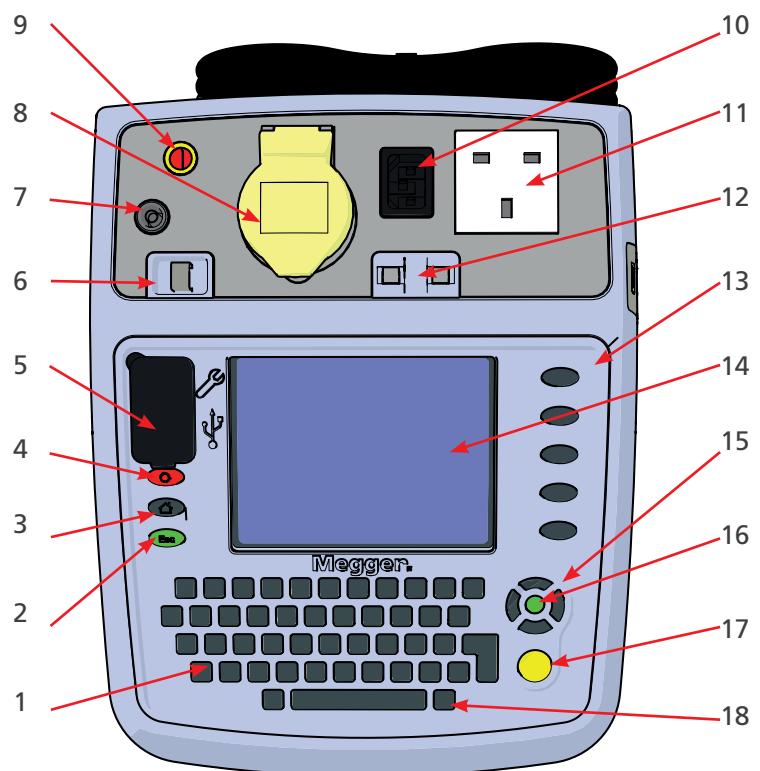

Bedienoberfläche des PAT450

#### 3.3 Tastenfunktionen



Abschaltung – Verhindert ein Entladen des Akkus




Zurück zum START-Bildschirm (HOME)



Escape – Bildschirm ohne Speichern verlassen


Hotkeys. – die Funktion hängt vom benachbarten Anzeigesymbol ab. Wird für die schnelle Auswahl von Optionen genutzt.

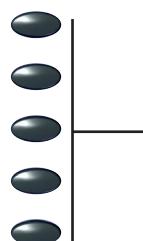

### 3.3.1 Beschreibungen der HOTKEYs

	Prüfgruppen Klasse 1		Hinzufügen (Add)
	Prüfgruppen Klasse II		Bearbeiten (Edit)
	Netzanschluss-/Verlängerungsleitungen		Speichern (Save)
	Tragbarer Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)		Sachgut suchen (Find asset)
	Sachgut hinzufügen		Letztes Sachgut kopieren (Copy last asset)
	Prüfgruppen-Manager		Letztes Sachgut kopieren (und Sachgut-ID erhöhen) (Copy last asset (& increment asset ID))
	Kunde ändern		Prüfergebnis ansehen (View test result)
	Standort ändern		Prüfgruppen auflisten (List test groups)
	Schutzleiterwiderstand/ Verlängerungsleitung Null		Prüfung erneut ausführen (Re-run test)
	Sachgut bearbeiten		Löschen (Delete)
			Etikett speichern/drucken (Save/print label)
			Barcode drucken (Print barcode)
			Anmelden (Login)
			Nächste Seite (Next page)
			Vorherige Seite (Previous page)
			Reparatur-Code Pop-Up-Feld-Aktivierung

### 3.4 Anzeigeeinformationen für Registerkarte „Start“ („Home“)

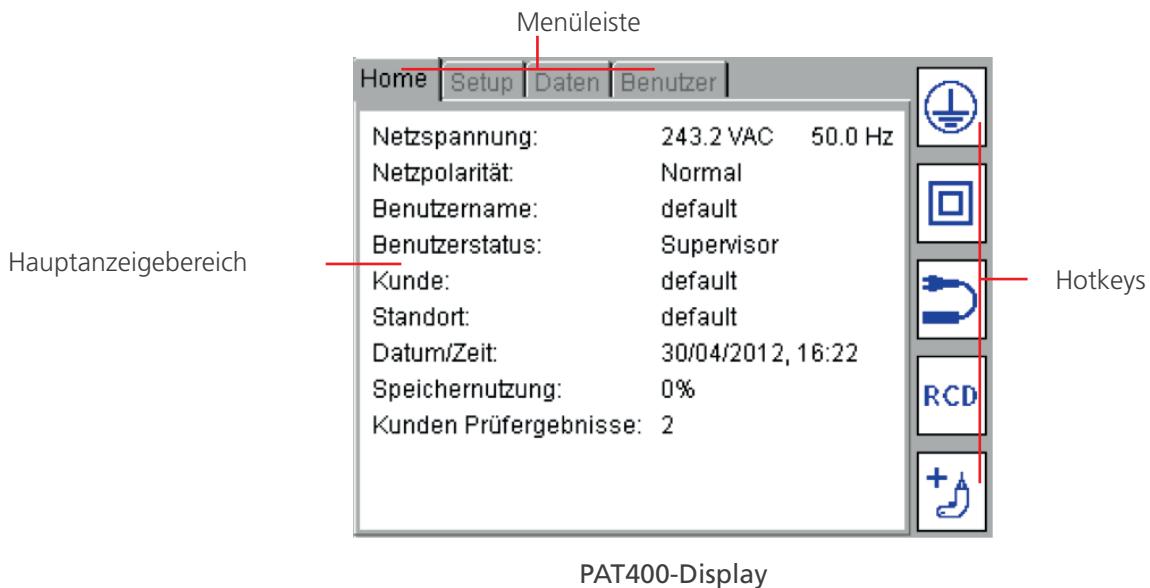

#### Menüleiste

Bietet Navigationspfad und Menüoptionen. Siehe nachstehenden HINWEIS

#### Hauptanzegebereich

Anzeige und Informationen zu Prüfergebnissen

Weitere Menüoptionen

#### Hotkeys

Schnellzugang zu häufig genutzten Prüfgruppen und weiteren Optionen.

**HINWEIS :** Die Registerkarte „Anwender“ („Users“) ist nur mit Firmware V2.4 und höher verfügbar.

#### Bildschirmnavigation

Nutzen Sie die AUFWÄRTS/ABWÄRTS- und LINKS/RECHTS-Pfeile, um im Menü und den Sachgut-Bildschirmen zu navigieren.

Nutzen Sie die OK-Taste oder die CR-Taste (Enter-Taste) auf der Tastatur, um eine Aktion auszuwählen oder zu bestätigen.

Nutzen Sie die HOME-Taste zur Rückkehr zum Hauptmenü.


Nutzen Sie die ESC-Taste , um eine Funktion zu verlassen oder diese abzubrechen.

### 3.5 Textfelder (Freitext-Formularfeld) und Drop-down-Felder

Wenn Sie Basisdaten für ein SACHGUT (ASSET) eingeben, sind zwei Arten von Textfeldern vorhanden:

1. Freitext-Formularfelder
2. Drop-down-Felder (Aufklappfelder)


### 3.5.1 Freitext-Formularfeld

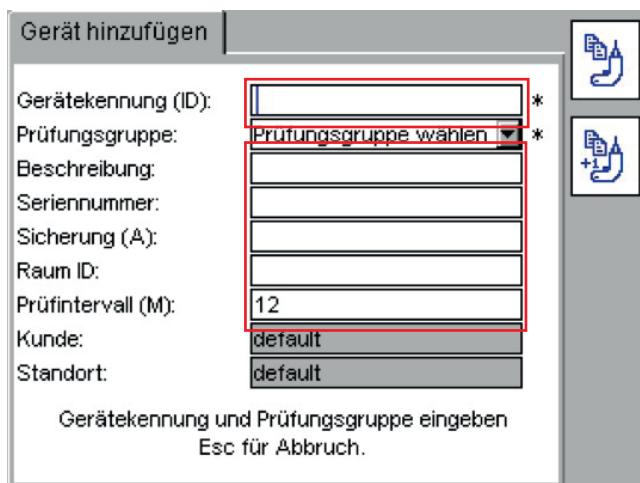


Text oder Ziffern können nach Bedarf eingegeben werden

Text kann mit einer Tastatur oder einem Barcode-Scanner eingegeben werden.

 In einigen Fällen kann ein „Freitext-Formularfeld“ zu einem „Drop-down-Feld“ werden, so wie das beispielsweise beim Feld „Sachgut-ID“ („Asset-ID“) der Fall sein kann. In diesem Fall erscheint es mit dem Drop-down-Symbol, wie nachstehend dargestellt:



### 3.5.2 Drop-down-Feld.

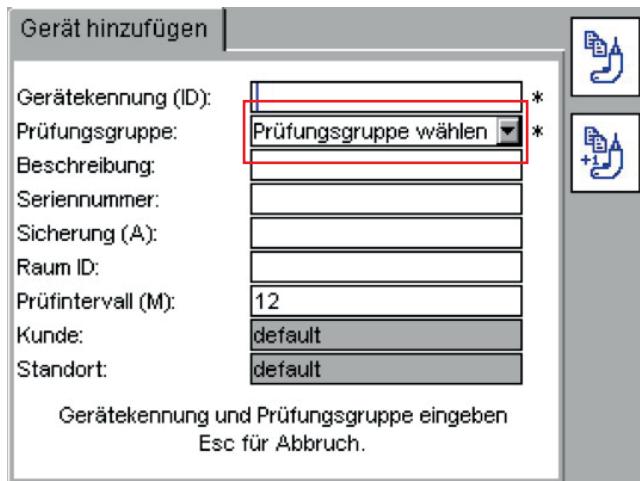

Drop-down-Felder enthalten bereits eine Liste von Elementen. Navigieren Sie, um auf die Listeneinträge zuzugreifen, mit den AUFWÄRTS/ABWÄRTS-Pfeilen zum Drop-down-Feld und drücken Sie die OK-Taste.

Drücken Sie OK, um aus den verfügbaren Listeneinträgen auszuwählen.

Geben Sie als Alternative den ersten Buchstaben oder die erste Ziffer der Inhalte ein, die Sie benötigen. Die Suchmaschine springt zu jenem Eintrag.

Beispiel: Geben Sie im Feld „PRÜFGRUPPE“ („TEST GROUP“) ein „S“ ein und der Cursor springt zu SC1.

Wenn kein Listeneintrag mit diesem Buchstaben oder dieser Ziffer beginnt, ist keine Reaktion des Systems wahrnehmbar.

## 3.6 Batteriefach, Einbau und Austausch

Akkutyp: 1 x 8,4 V NiMH, aufladbar (PP3, IEC6F22, NEDA 1604,6HR61)

Ein aufladbarer 8,4-V-IEC6F22-NiMH-Akku ist bei allen PAT400-Geräten im Lieferumfang enthalten und muss vor der ersten Nutzung in das Akkufach eingelegt werden. Dieses befindet sich rechts am Gerät und ist mit einer Schraube gesichert. Der Akku wird fortwährend aufgeladen, solange der PAT400 unter Spannung steht. Der Akku bietet eine schnelle Neustart-Funktion, wenn der PAT400 vom Stromnetz getrennt, zwischen Standorten bewegt und innerhalb von 5 Minuten neu gestartet wird. Der Akku darf nur durch einen gleichwertigen aufladbaren Akku ausgetauscht werden, wenn die Neustart-Einrichtung nicht mehr funktioniert.

Zum Wechseln des aufladbaren Akkus:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Trennen Sie das Gerät von allen Stromkreisen.
3. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
4. Entnehmen Sie den alten Akku und setzen Sie den neuen Akku ein, wobei Sie die richtige Polarität (wie auf dem Batteriefach bezeichnet) beachten.
5. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

**WARNUNG : Verwenden Sie ausschließlich NiMH-Akkus! Versuchen Sie nicht, nicht-aufladbare (primäre) Zellen im PAT400 aufzuladen. Wenn Sie dies trotzdem erfolgt, kann dies eine Beschädigung des Geräts zur Folge haben und Körperverletzungen verursachen.**

### 3.7 Sicherungsfach und Austausch

Name des Modells	Sicherungstyp	Teile-Nr
PAT400 EU, DE, AU, US	16 A (F) HBC 1500 A 500 V AC	90000-939
PAT400 UK	100 mA (F) BC 1500 A 250 V AC	1001-671
PAT400 CH	10 A (F) HBC 50 kA 600 V AC	1001-681

**WARNUNG : Sicherungen befinden sich am Netzanschlusspotential. Die Stromversorgung MUSS vor dem Entfernen der Sicherungsabdeckung, die sich an der Unterseite des PAT-Prüfgeräts befindet und mit einer Schraube befestigt ist, getrennt werden.**

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Trennen Sie das Gerät von allen Stromkreisen.
3. Entfernen Sie die Sicherungsabdeckung an der Unterseite des PAT-Prüfgeräts.
4. Entnehmen Sie der Reihe nach jede Sicherung und prüfen Sie sie auf Defekte.
5. Tauschen Sie Sicherungen nach Bedarf aus.
6. Sofern keine Sicherungen defekt sind, nehmen Sie mit der Megger-Gruppe für Technischen Kundendienst Kontakt auf unter +44 (0) 1304 502 102.
7. Bringen Sie die Sicherungsabdeckung wieder an, wenn Sie fertig sind.

**HINWEIS :** Das Symbol  auf den Akkus erinnert daran, dass das Produkt nach Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Verbrauchte NiMH-Akkus sind als tragbare Akkus klassifiziert und müssen im Vereinigten Königreich in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften entsorgt werden. Informationen zur Entsorgung der Batterien in anderen Ländern der EU können Sie bei Ihrem lokalen Vertrieb erhalten. Megger ist im Vereinigten Königreich (GB) als Lieferant von Batterien/Akkus registriert. Die Registrierungsnummer lautet BPRN00142.

## 4. Erste Schritte

### 4.1 EINSCHALTEN des PAT400

- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromversorgung an, entweder 230 V AC (oder 110 V AC für Geräte, die für den GB-Markt bestimmt sind).

Schließen Sie das PAT-Prüfgerät zum Prüfen von **elektrischen Geräten mit 230 V** an eine 230-V-Steckdose an.


Schließen Sie das PAT-Prüfgerät zum Prüfen von **elektrischen Geräten mit 110 V** an eine 110-V-Steckdose an, wobei Sie den optionalen 110-V- auf 230-V-Stromkabeladapter verwenden können. Siehe Abschnitt 3 für weitere Informationen dazu.

Der Geräteprüfer startet automatisch, wenn er an den Netzanschluss angeschlossen ist.

**WICHTIG : Schließen Sie KEIN Gerät an das PAT-Prüfgerät an, bevor dieses eingeschaltet wurde und den Selbsttest erfolgreich absolviert hat. Ein angeschlossenes Gerät bewirkt einen Relaisfehler und macht den Neustart des PAT-Prüfgeräts erforderlich. Die Stromversorgung muss getrennt und wieder angeschlossen werden.**

#### Inbetriebsetzen / Initialisierung

Wenn das PAT-Prüfgerät zum ersten Mal gestartet wird, fordert es die Einstellung der Bedien- bzw. Betriebssprache, der Uhrzeit und des Datums an.

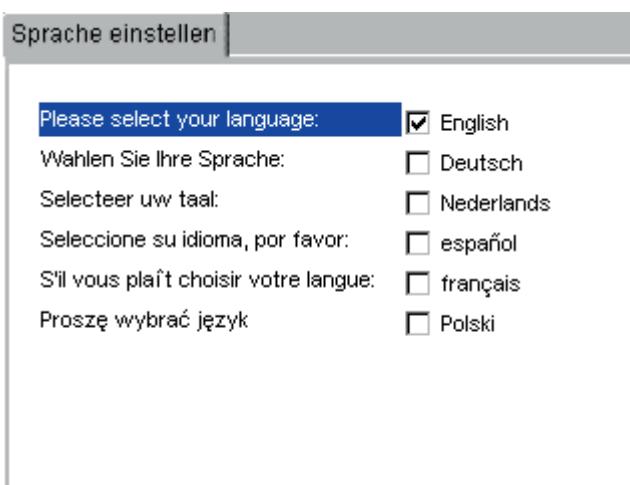


- Nutzen Sie die AUFWÄRTS/ABWÄRTS-Pfeile, um die Bediensprache aus den aufgeführten Optionen auszuwählen.
- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf OK.



- Nutzen Sie die RECHTS/LINKS- und OK-Tasten, um Datum und Uhrzeit einzugeben  
Das Datumsformat ist TT / MM / JJJJ  
Das Zeitformat ist 24 Std., Std. / Min. / Sek.

4. Drücken Sie auf den HOTKEY „SPEICHERN“ („SAVE“)  , um die Änderungen zu übernehmen.  
Weitere Änderungen können im Menü „EINRICHTEN“ („SETUP“), siehe Abschnitt 10.5, vorgenommen werden.

Bei Abschluss der Initialisierung wird der folgende Warn-Bildschirm angezeigt, wenn das PAT-Prüfgerät eingeschaltet ist.

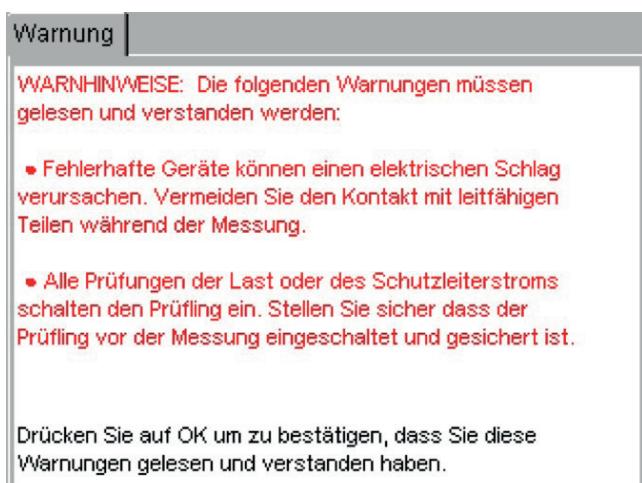

Warnungs-Dialogfenster des PAT400-Geräts

**HINWEIS :** Dieser Bildschirm wird nicht angezeigt, sofern das PAT-Prüfgerät innerhalb von fünf Minuten, nachdem es vom Stromnetz getrennt wurde, neu gestartet wird oder wenn das PAT-Prüfgerät von demselben Bildschirm wie zuvor aus startet.

5. Drücken Sie auf OK, um zu bestätigen, dass Sie diese Warnhinweise gelesen und verstanden haben. Das Gerät zeigt den folgenden START-Bildschirm (HOME) an, nachdem alle Initialprüfungen abgeschlossen sind.

## 4.2 START-Bildschirm (HOME) erklärt

Der START-Bildschirm (HOME) ist der Startpunkt für sämtliche Prüfungen.



### 4.2.1 Menüfunktionen

Start (Home)	Einrichtung (Setup)	DATEN (DATA)	Anwender (Users)
Bildschirm „Prüfung starten“ (Test launch screen)	Kunde (Client)	Sichern auf USB (Backup to USB)	Anmelden/Abmelden (Login / Logout)
HOTKEY-Zugriff	Standort (Location)	Wiederherstellen von USB (Restore from USB)	Optionen für Experten (Expert Options)
Gerätestatus (Instrument status)	Unternehmen (Company)	Exportieren nach USB (Export to USB)	Anwender verwalten (Manage Users)
	Schnellprüfungstasten (Quick test keys)	(CSV) Ergebnisse ansehen (View results)	
	Datum/Uhrzeit einstellen (Setup date/time)		
	Sprache (Language)		
	Standardeinstellungen (Default settings)		
	Info (About)		

## 4.3 Prüfung mit CertSuite PAT

CertSuite PAT erfüllt zwei Funktionen:

- Starten Sie automatische Tests vom mobilen Gerät aus mit vorinstallierten oder benutzerdefinierten Testgruppen.
- Zeichnet die Ergebnisse der Prüfung auf. In diesem Modus können die Tests nicht über die Funktionstasten des PAT400 gestartet werden.


Das PAT400 muss mit einem Bluetooth®-fähigen Mobilgerät verbunden sein, auf dem CertSuite PAT installiert ist. Scannen Sie den QR-Code, um CertSuite PAT auf Ihr mobiles Gerät herunterzuladen, oder besuchen Sie [megger.com](http://megger.com) für den Zugriff auf einen PC oder Mac:



## 4.4 Ausschalten des PAT400

### 4.4.1 Normales Ausschalten

Drücken Sie zum Ausschalten des Prüfgeräts die ROTE Aus-Taste . Die Anzeige zeigt die folgende Nachricht an:

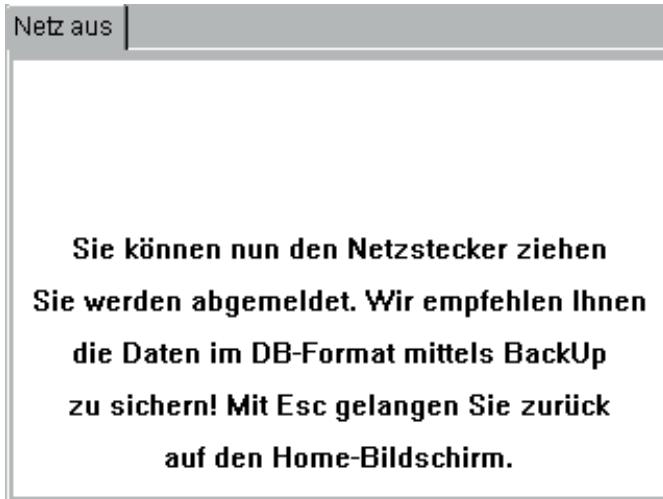

Der Netzanschlussstecker kann jetzt von der Stromversorgung abgezogen werden. (The mains plug can now be removed from the supply.)

Das Ausschalten mit dieser Taste verhindert, dass der „SCHNELL-Neustart“-Akku unnötigerweise entladen wird.

### 4.4.2 SCHNELL-Neustart (FAST Re-start)

Wenn das Prüfgerät an einen neuen Standort verbracht und die der Prüfvorgang fortgesetzt werden soll, trennen Sie das Gerät einfach vom Netzanschluss und schließen Sie es am neuen Standort wieder an. Der Geräteprüfer tritt während dem Transport in einen Ruhezustand ein. Wenn die Stromversorgung am neuen Standort wieder hergestellt ist, zeigt das PAT-Prüfgerät ohne jegliche Verzögerung denselben Bildschirm wieder an, der zu dem Zeitpunkt angezeigt wurde, als das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde.

Sämtliche Prüfergebnisse werden beibehalten. Bei Wiederanschluss kann das vorhergehende Prüfergebnis noch gesichert werden.

Der aufladbare 8,4-V-NIMH-Akku wird zur Aufrechterhaltung des Ruhezustands genutzt, während das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Der Akku wird fortwährend aufgeladen, solange der Geräteprüfer an den Netzanschluss angeschlossen ist.

Die fortwährende Nutzung des Ruhezustands entlädt den Akku. Falls der Transport länger als 5 Minuten dauern sollte, verlässt der Geräteprüfer den Ruhezustand und schaltet das Gerät vollständig aus.

## 4.5 Anschließen eines Sachguts an den PAT400

Sachgüter (Assets) werden über die Prüfanschlüsse an der Oberseite des Geräts geprüft. Ein Sachgut wird einfach in die entsprechende Buchse eingesteckt.

Ein Netzkabel (IEC-Kabel) oder ein Verlängerungskabel muss in die kleine IEC-Buchse an der Oberseite des Geräts „zurück verdrahtet“ werden. Dies ermöglicht das automatische Prüfen des Durchgangs und der Polarität, ohne die entfernte Sonde anzuschließen.


Standardmäßige Sachgüter der Klassen I und II nutzen ebenfalls die entfernte Sonde für SCHUTZLEITERWIDERSTANDS-, ISOLATIONSWIDERSTANDS- oder ABLEITSTROM-Prüfungen. Die Anweisung, wie es anzuschließen ist, wird zu entsprechender Zeit auf dem Bildschirm angezeigt.

Die folgenden Zeichnungen stellen dar, wie das geprüfte Sachgut zu Beginn der Prüfung angeschlossen werden muss.

**HINWEIS :** Die gestrichelte Linie bezeichnet, wo ein 110-V-Sachgut anzuschließen ist (nur für GB bestimmte PAT-Prüfgeräte).

**WARNUNG :** Weitere Messleitungen müssen möglicherweise während des Prüfablaufs angeschlossen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. SCHLIESSEN SIE NIEMALS MEHR ALS EIN SACHGUT AUF EINMAL AN.

#### **4.5.1 Anschließen eines Sachguts der Klasse I oder Klasse II.**

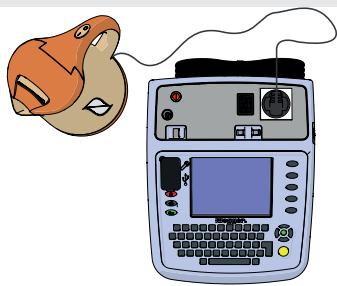


Zum Anschluss eines standardmäßigen Klasse-I- oder Klasse-II-Geräts an den PAT400:

- Stecken Sie das Sachgut in die 230-V-Prüfbuchse am PAT400 ein.

Zum Anschluss eines 110-V-Geräts an den PAT400:

- Stecken Sie das Sachgut in die 110-V-Prüfbuchse am PAT400 ein.

#### **4.5.2 Anschließen eines Netzkabels des IEC-Typs oder eines 110-V-Stromkabels**

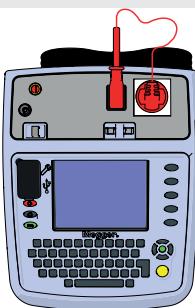

Zum Anschluss eines standardmäßigen Netzkabels des IEC-Typs (für Computer verwendete Netzanschlussleitung) an den PAT400:

1. Stecken Sie den Netzanschlussstecker in die Netzanschluss-Prüfbuchse am PAT400 ein.

1. Stecken Sie den IEC-Stecker in die IEC-Buchse an.


Zum Anschluss einer 110-V-Netzanschlussleitung nutzen Sie den 110-V-zu-IEC-Adapterstecker (siehe optionales Zubehör – Anhang D).

1. Stecken Sie den 110-V-Netzanschlussstecker in die 110-V-Prüfbuchse ein.

1. Schließen Sie das freie Ende der 110-V-Netzanschlussleitung an den 110-V-Adapterstecker an.

1. Stecken Sie den 110-V-IEC-Adapterstecker in die IEC-Buchse am PAT400 ein.

#### **4.5.3 Anschließen eines Verlängerungskabels**

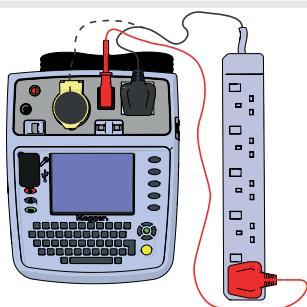

Zum Anschluss eines Verlängerungskabels an den PAT400:

1. Stecken Sie den Netzanschlussstecker in die Netzanschluss-Prüfbuchse am PAT400 ein.

1. Verbinden Sie bei Nutzung des Verlängerungskabel-Adapters die entfernteste Buchse am Verlängerungskabel mit der IEC-Buchse am PAT400.


Nutzen Sie zum Anschluss einer 110-V-Netzanschlussleitung den 110-V-zu-IEC-Adapterstecker (siehe optionale Zubehörteile – Anhang D).

1. Stecken Sie den 110-V-Netzanschlussstecker in die 110-V-Prüfbuchse ein.

1. Schließen Sie das freie Ende der 110-V-Netzanschlussleitung an den 110-V-Adapterstecker an.

1. Stecken Sie den 110-V-IEC-Adapterstecker in die IEC-Buchse am PAT400 ein.

#### 4.5.4 Anschließen eines tragbaren RCD

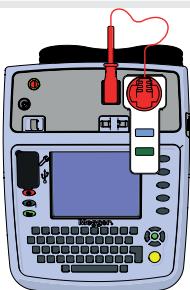

Zum Anschluss eines tragbaren RCD an den PAT400:

1. Stecken Sie den RCD in die 230-V-Prüfbuchse am PAT400 ein.
1. Stecken Sie bei Nutzung des IEC-Messleitungs-Adapters den IEC-Stecker der Adapterleitung in die IEC-Buchse am PAT400 ein.
1. Stecken Sie den Netzanschlussstecker des IEC-Messleitungs-Adapters in den RCD ein.

## 4.6 Prüfen eines Sachguts

Die Geräte der PAT400-Serie sind dafür konzipiert, elektrische Geräte bei Nutzung von PRÜFGRUPPEN (TEST GROUPS) automatisch zu prüfen. Eine „PRÜFGRUPPE“ („TEST GROUP“) bezeichnet eine bestimmte Gruppe von Prüfungen, die für die Art des geprüften Sachguts geeignet ist.

Das PAT-Prüfgerät wird mit einem vordefinierten Satz von Prüfgruppen ausgeliefert. Jedoch können nach Bedarf bis zu einer Höchstgrenze von 100 weitere Prüfgruppen hinzugefügt werden, siehe Abschnitt 8.

Eine PRÜFGRUPPE (TEST GROUP) muss ausgewählt werden, bevor eine Prüfung ausgeführt werden kann. Drei Optionen stehen zum Starten eines Prüfablaufs zur Verfügung:


OPTION 1     Wählen Sie eine Prüfgruppe aus den HOTKEY-Optionen aus.

OPTION 2     Drücken Sie die TEST-Taste – Dadurch werden Sie zum Bildschirm „SACHGUT PRÜFEN“ („TEST ASSET“) geführt.

OPTION 3     Scannen Sie die Sachgut-ID mit einem Barcode-Scanner. Drücken Sie dann auf TEST (Einzelheiten zum Sachgut müssen bereits im PAT400 gespeichert sein). Andernfalls wird beim PAT400 standardmäßig zum Bildschirm „SACHGUT HINZUFÜGEN“ („ADD ASSET“) verzweigt.

## Option 1: Starten einer PRÜFUNG (TEST) – MIT NUTZUNG VON HOTKEYS

- Wählen Sie durch Drücken einer der HOTKEY-Optionen eine Klasse-I-, Klasse-II-, IEC/Verlängerungskabel- oder RCD-Prüfgruppe aus: Eine Liste von PRÜFGRUPPEN (TEST GROUPS), die für diese Geräteart passend sind, wird angezeigt.

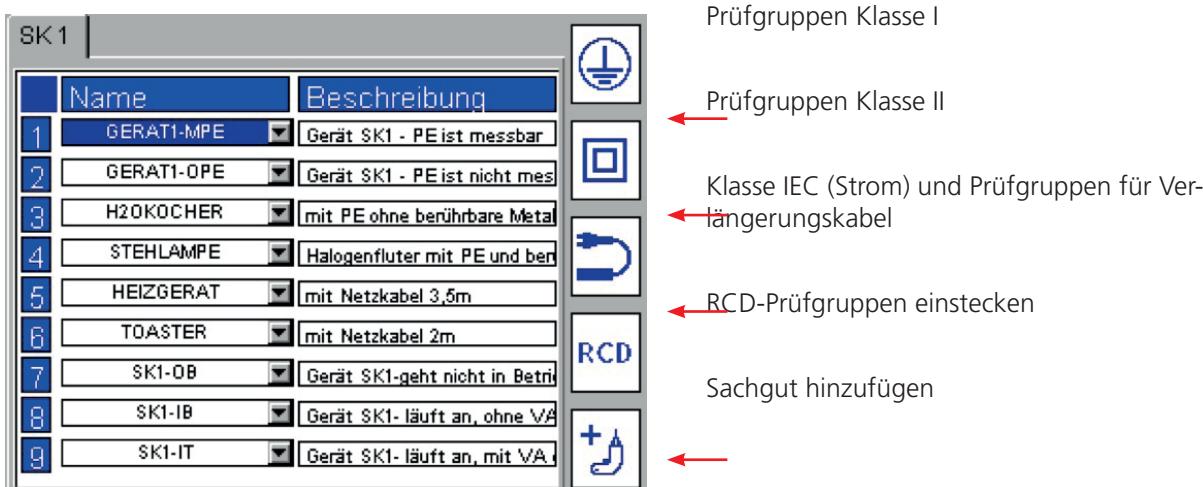


- Wählen Sie eine der Prüfgruppen durch Drücken der entsprechenden Zahl und dann der TEST-Taste aus.  
Oder Drücken Sie die Zahl zweimal, um den Prüfablauf zu starten.  
Oder Scrollen Sie zur benötigten Prüfgruppe nach unten und drücken Sie auf TEST.

Zu weiteren Informationen über Prüfgruppen, Hinzufügen, Bearbeiten, Konfigurieren oder Löschen gehen Sie bitte zu Abschnitt 8.

## Option 2: Starten einer PRÜFUNG (TEST) – DRÜCKEN DER TEST-TASTE

- Drücken Sie auf dem START-Bildschirm (HOME) die TEST-Taste. Die Anzeige zeigt die Seite „SACHGUT PRÜFEN“ („TEST ASSET“) an, wie nachfolgend dargestellt:

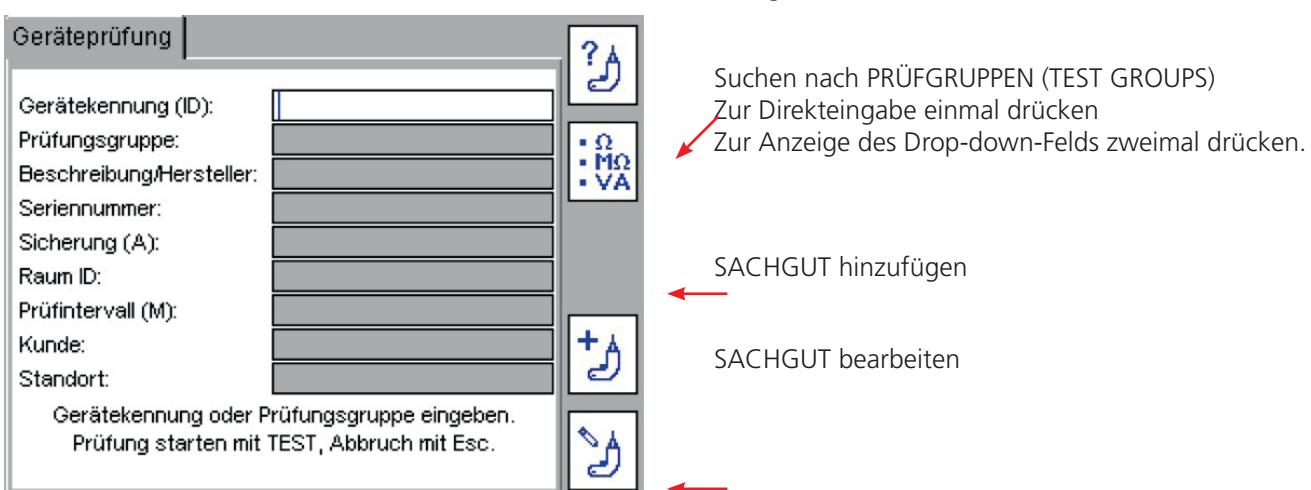

- Geben Sie, sofern verfügbar, die „Sachgut-ID“ („Asset-ID“) ein und drücken Sie auf OK.  
Sofern sich das Sachgut bereits in der Datenbank befindet, werden die Detailinformationen zum Sachgut, wie nachstehend dargestellt, angezeigt:

**Geräteprüfung**

Gerätekennung (ID):	12345
Prüfungsgruppe:	GERAT1-MPE
Beschreibung/Hersteller:	Heizung
Seriennummer:	123456
Sicherung (A):	16
Raum ID:	IT
Prüfintervall (M):	12
Kunde:	default
Standort:	default

Gerätekennung oder Prüfungsgruppe eingeben.  
Prüfung starten mit TEST, Abbruch mit Esc.

- Drücken Sie die TEST-Taste und der Prüfablauf beginnt. Gehen Sie zu 3.3 PRÜFFORTSCHRITT.

**Um alternativ** die Sachgut-Datenbank zu durchsuchen, drücken Sie den Hotkey „SACHGUT SUCHEN“ („FIND ASSET“)

Ein Drop-down-Feld mit Sachgut-IDs (Asset IDs) erscheint.

Sofern Sie die Sachgut-ID (Asset ID), die Sie auffinden wollen, kennen, beginnen Sie mit dem Eintippen der Sachgut-ID. Die Suchmaschine springt zu den Sachgut-IDs, die mit den eingegebenen Zeichen beginnen.

Zum HINZUFÜGEN eines Sachguts drücken Sie einfach den Hotkey „SACHGUT HINZUFÜGEN“ („ADD ASSET“)

- Sofern sich das eingegebene Sachgut nicht in der Datenbank befindet, erscheint das folgende Informationsfenster:


**Geräteprüfung**

Gerätekennung (ID):	<input type="text"/>
Prüfungsgruppe:	<input type="text"/>
Besch.	<b>Information</b>
Serien:	Gerät existiert nicht. Wollen Sie das Gerät hinzufügen?
Sicher:	Drücken Sie OK um fortzufahren, Esc für Abbruch.
Raum I:	
Prüfint:	
Kunde:	
Standort:	

Gerätekennung oder Prüfungsgruppe eingeben.  
Prüfung starten mit TEST, Abbruch mit Esc.

- Drücken Sie auf OK, um ein neues Sachgut hinzuzufügen.
- Ein Bildschirm „Sachgut hinzufügen“ („Add Asset“) erscheint mit der im vorhergehenden Bildschirm eingegebenen Sachgut-ID sowie dem aktuellen Kundennamen und Standort.

Sofern kein Kunde und Standort hinzugefügt wurden, ist „default“ (Standardeinstellung) eingetragen.

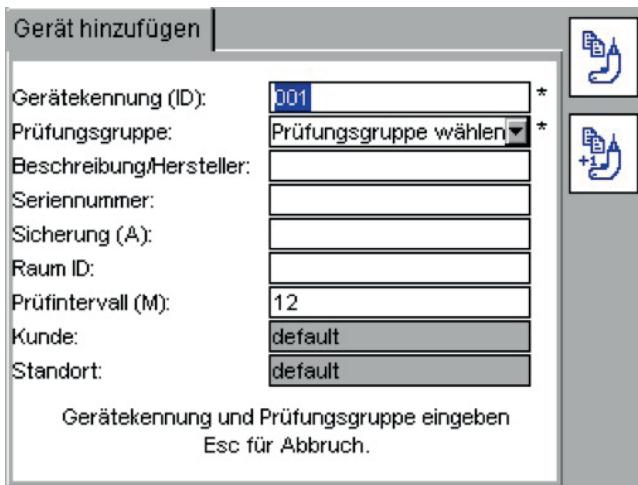


\* Bezeichnet Pflichtfelder, die zum Speichern der Sachgut-Daten erforderlich sind.

Weitere Informationen zum Hotkey „LETZTES SACHGUT KOPIEREN“ („COPY LAST ASSET“) und zu den Hotkeys „KOPIEREN“ („COPY“) und „SACHGUT-ID ERHÖHEN“ („INCREMENT ASSET ID“) sind in Abschnitt 5 zu finden.

(Eine neue Sachgut-ID kann in diesem Stadium hinzugefügt und gespeichert werden. Es wird jedoch empfohlen, dass diese hinzufügt wird, nachdem der Prüfvorgang abgeschlossen ist).

1. Drücken Sie den ABWÄRTS-Pfeil, um zu PRÜFGRUPPEN zu gelangen.
1. Drücken Sie OK, um zur Drop-down-Liste der Prüfgruppen zu gelangen.

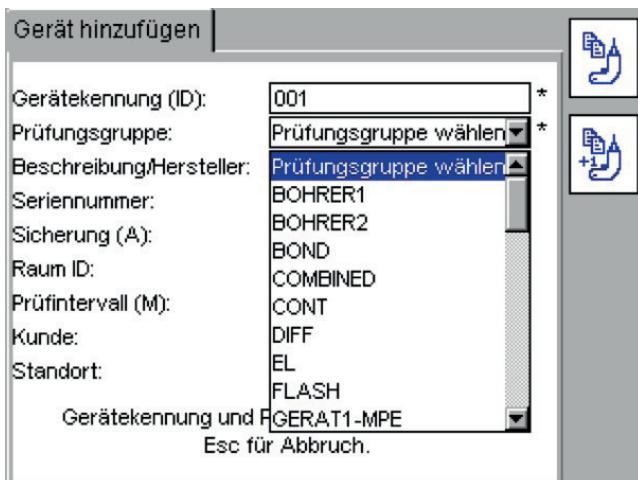

1. Nutzen Sie die AUFWÄRTS/ABWÄRTS-Pfeile, um durch die Liste der Prüfgruppen zu scrollen und drücken Sie dann auf OK  
Oder Beginnen Sie mit dem Eintippen des Namens der Prüfgruppe. Der Cursor springt zu den passenden Prüfgruppen mit diesem Buchstaben oder dieser Zahl. Die Eingabe von mehr als einem Buchstaben verfeinert die Suche zusätzlich. Drücken Sie dann auf OK.
1. Geben Sie weitere Daten in den verfügbaren Felder, wie notwendig, ein.
1. Drücken Sie auf TEST, um den Prüfvorgang zu beginnen.
1. Gehen Sie zu Abschnitt 3.3 PRÜFFORTSCHRITT.

**HINWEIS :** Nur eine PRÜFGRUPPE (TEST GROUP) ist zum Starten des Prüfvorgangs erforderlich.  
Bei Abschluss einer Prüfung müssen nur Sachgut-IDs und Prüfgruppen hinzugefügt werden, bevor die Prüfung abgeschlossen wird. Sämtliche weiteren Daten sind optional.

**HINWEIS :** Sofern KEIN Sachgut-ID eingegeben wird, drücken Sie den Hotkey „Prüfgruppe“ („Test Group“)  und tippen Sie die Prüfgruppe ein.

Drücken Sie alternativ  zweimal, um das Drop-down-Feld „Prüfgruppe“ („Test Group“) auszuwählen.

Drücken Sie OK, um sämtliche Optionen zur Prüfgruppe aufzulisten, scrollen Sie die Liste nach unten, um die gewünschte Prüfgruppe auszuwählen und drücken Sie zur Übernahme auf OK.

**HINWEIS :** Das Drücken der RECHTS-Pfeiltaste bewirkt, dass in der Liste weitergeblättert wird.

**HINWEIS :** Weitere Einzelheiten zum Hinzufügen von Sachgütern sind in Abschnitt 5 zu finden.


### Option 3: Starten einer PRÜFUNG (TEST) – NUTZUNG EINES BARCODE-SCANNERS

1. Scannen Sie von der Startseite (Home) aus mit dem optionalen Barcode-Scanner den Barcode des Sachguts.

Sofern die SACHGUT-ID (ASSET ID) in der PAT-Datenbank NICHT existiert, springt das PAT zum Bildschirm „SACHGUT HINZUFÜGEN“ („ADD ASSET“) und die SACHGUT-ID erscheint.

1. Sofern die Sachgut-Daten mit dem zu prüfenden Sachgut übereinstimmen, erscheint der ausgefüllte Bildschirm „SACHGUT PRÜFEN“ („TEST ASSET“), wie nachstehend dargestellt:

1. Prüfen Sie, ob die Sachgut-Daten mit dem zu prüfenden SACHGUT (ASSET) übereinstimmen. Sofern dies der Fall ist, drücken Sie auf TEST und gehen Sie zu Abschnitt 3.3 PRÜFFORTSCHRITT.

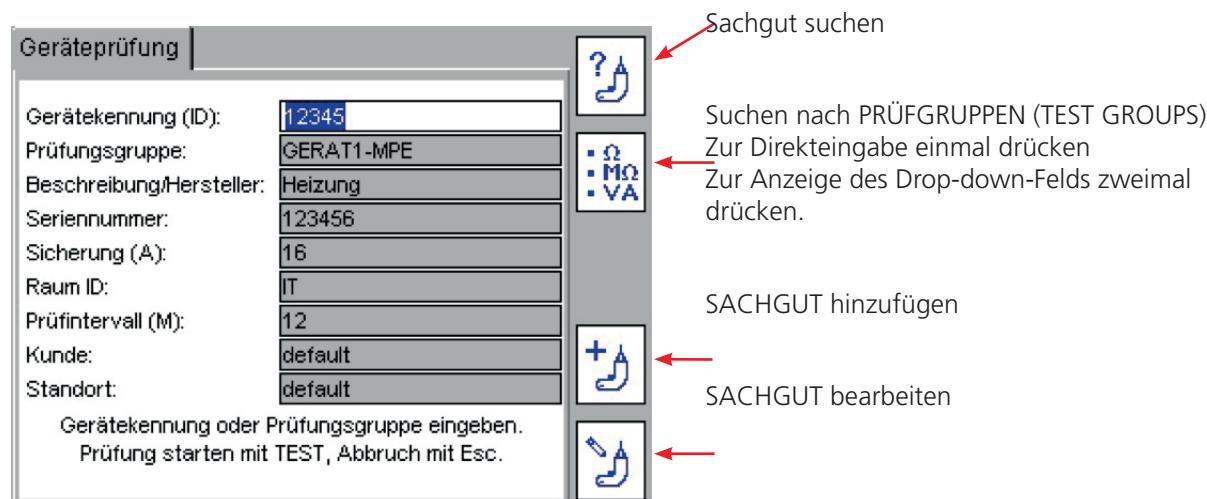

2. Sofern die Sachgut-Daten mit dem zu prüfenden Sachgut nicht übereinstimmen, prüfen Sie, ob es der richtige KUNDE (CLIENT) ist.

**HINWEIS :** Dieselbe SACHGUT-ID (ASSET ID) kann für unterschiedliche Kunden verwendet werden.

Allerdings kann ein Kunde keine doppelten Sachgut-IDs haben.

Sofern die SACHGUT-ID nicht existiert, springt die Steuerung zum Bildschirm „Sachgut hinzufügen“ („Add Asset“) und befüllt das Feld „SACHGUT-ID“ („ASSET ID“) automatisch mit den gescannten Barcode-Daten.

3. Drücken Sie den ABWÄRTS-Pfeil, um zu „Prüfgruppen“ („Test Groups“) zu gelangen.

4. Die PRÜFGRUPPE (TEST GROUP) wird durch Drücken von OK und Auswahl aus einer Drop-down-Liste ausgewählt.

Das Eintippen der ersten Buchstaben oder Zahlen der Prüfgruppe ermöglicht der Suchmaschine, zu jenen Prüfgruppen zu springen, ohne in der Liste nach unten scrollen zu müssen.

Zusätzliche Informationen können ebenfalls hinzugefügt werden, jedoch ist dies nicht wesentlich.

**HINWEIS :** Wenn eine Sachgut-ID (Asset ID) gescannt wird, die in der Datenbank bereits unter einem Standort existiert, der sich von dem im aktuellen Status des PAT eingestellten unterscheidet, wird im Feld „Standort“ („Location“), wie nachstehend dargestellt, ein gelber Warnhinweis zeigt. Gehen Sie für weitere Informationen über Kunden und Standorte zu Abschnitt 10.

**Geräteprüfung**

Gerätekennung (ID):	12345
Prüfungsgruppe:	GERAT1-MPE
Beschreibung/Hersteller:	Heizung
Seriennummer:	123456
Sicherung (A):	16
Raum ID:	IT
Prüfintervall (M):	12
Kunde:	default
Standort:	default

Gerätekennung oder Prüfungsgruppe eingeben.  
Prüfung starten mit TEST, Abbruch mit Esc.

5. Drücken Sie die TEST-Taste. Gehen Sie zu Abschnitt 3.3 PRÜFFORTSCHRITT zu weiteren Informationen über den Prüfablauf.

## 4.7 Prüffortschritt

Der PAT400 zeigt alle innerhalb der ausgewählten Prüfgruppe durchzuführenden Prüfungen an.

Jede Prüfung wird sequenziell ausgeführt und die Ergebnisse werden für jede Prüfung angezeigt, bevor mit der nächsten Prüfung fortgefahrene wird.

Ein „FEHLGESCHLAGEN“ („FAIL“) bei irgendeiner Prüfung verhindert aus Sicherheitsgründen weitere Prüfungen.

### Beispiel eines Bildschirms einer Prüfung: Sachgut der Klasse I

Prüfung			Ergebnis	Grenzwert
Erde 200mA	Bestanden	-	≤ 0.3 Ω	
iso 500V		≥ 1.0 MΩ		
Differenzstrom		≤ 3.50 mA		
VA		≤ 3700 VA		

Prüfungsgruppe: GERAT1-MPE  
Wartezeit: 4s Riso: > 99.99 MΩ

Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
1	Liste der Prüfungen in der Prüfgruppe	6	Prüfergebnis-Spalte
2	Grün – Prüfung bestanden	7	Prüfgrenzwerte-Spalte
3	Gelb – Prüfung wird ausgeführt	8	Bestanden-Grenzwert für diese Prüfung eingestellt
4	Grau – Prüfung bevorstehend	9	Tatsächliches Messergebnis
5	Aktuelle Prüfwerte und Anweisungen während des Prüfablaufs		

### Unterbrechung der automatischen Prüfung

Prüfungen werden automatisch fortgesetzt, es sei denn eine Aktion des Bedieners ist erforderlich. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn diese erscheinen.

## 4.8 Entfernte Sonde und Klemme

Einige Prüfungen erfordern die Nutzung der entfernten Sonde und der Klemme. Diese werden genutzt, wenn das geprüfte Sachgut keine Erdleitung aufweist (Sachgüter der Klasse II). Prüfungen bei Verwendung der entfernten Sonde umfassen:

- Isolationswiderstandsmessung an Geräten der Klasse II
- Durchgangs-/Schutzleiterwiderstandsprüfung an Geräten der Klasse I
- Prüfung des Berührungsableitstroms
- Differential-Ableitstromprüfung an Geräten der Klasse II
- Ersatz-Ableitstromprüfung an Geräten der Klasse II


Der PAT400 weist den Bediener darauf hin, wenn die entfernte Sonde angeschlossen werden muss.

### Beispiel einer Anbringung der entfernten Sonde

Isolationswiderstandsmessung Klasse II (Riso)

„Stromführend“ und „Neutral“ werden im PAT automatisch kurzgeschlossen (ROTE VERBINDUNG) und eine elektrische Spannung (250 V oder 500 V) wird zwischen den kurzgeschlossenen L/N und der entfernten Sonde angelegt.

Die Sonde wird an beliebigen metallenen Stellen am „geprüften Gerät“ angeschlossen, um zu gewährleisten, dass kein Isolationsdurchschlag vorhanden ist.

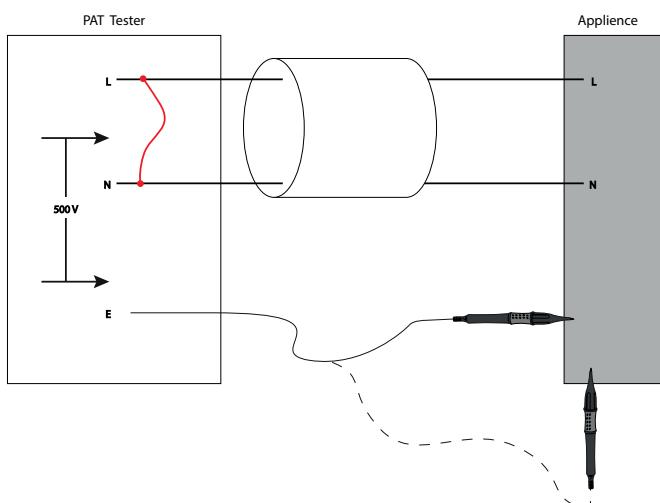

Die Sonde zur Isolationswiderstandsmessung wird an alle freiliegenden metallenen Teile angeschlossen, um eine elektrische Separierung von der Erde zu gewährleisten.

#### 4.8.1 Messleitungswiderstand Null

Der Widerstand der Schutzleiterleitung kann „auf Null gesetzt“ werden, um den Leitungswiderstand vom gemessenen Widerstand auszublenden. Dies ist wichtig, wenn sehr geringe Widerstände gemessen werden, wobei die Prüfgrenze auf 0,1 Ohm eingestellt ist.


Außerdem kann der Widerstand eines Verlängerungskabels (IEC- oder Netzkabel) auf Null gesetzt werden, sofern das Kabel länger ist als die rote Messleitung, die im Lieferumfang des PAT enthalten ist.

Verwendete Symbole:

- Messleitung Null ist eingestellt.
- Verlängerungskabeladapter Null ist eingestellt, siehe Abschnitt 3.4.2.
- Sowohl Messleitung als auch Verlängerungskabeladapter Null sind eingestellt.


Um den Messleitungswiderstand einer Schutzleiterleitung auf Null zu setzen:

1. Nutzen Sie auf dem START-Bildschirm (HOME) den RECHTS-Pfeil, um die Registerkarte „EINRICHTEN“ („SETUP“) auszuwählen.
2. Drücken Sie den Hotkey NULL ○. Der Bildschirm „Leitung Null“ („Lead Null“) erscheint, wie nachstehend dargestellt:

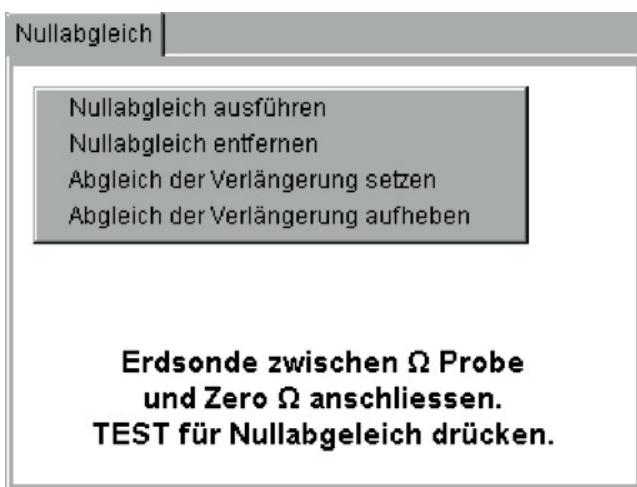


(Sofern ein Null-Wert der Leitung bereits eingestellt ist, erscheint das Leitung Null-Symbol ○)

3. Stellen Sie die Verbindung der schwarzen Schutzleiterleitung zwischen der Schutzleiterbuchse und dem Nullstift an der Frontblende her, wie nachstehend dargestellt:

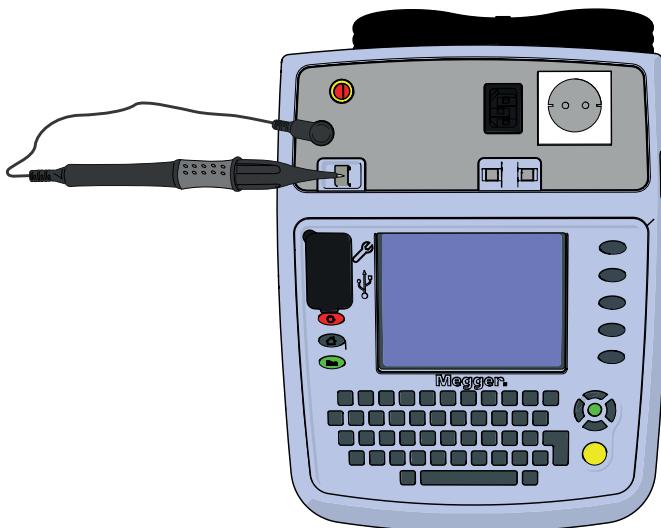


4. Drücken Sie die TEST-Taste. Der PAT400 zeigt den Wert der Messleitung als einen auf Null EINGESTELLTEN (Null SET) Wert an und zeigt das Symbol  $\ominus$  an der Oberseite des Bildschirms an, wie nachstehend dargestellt: Das in der Registerkarten-Leiste angezeigte  $\ominus$  bedeutet, dass ein Verlängerungskabel Null ebenfalls eingestellt ist.

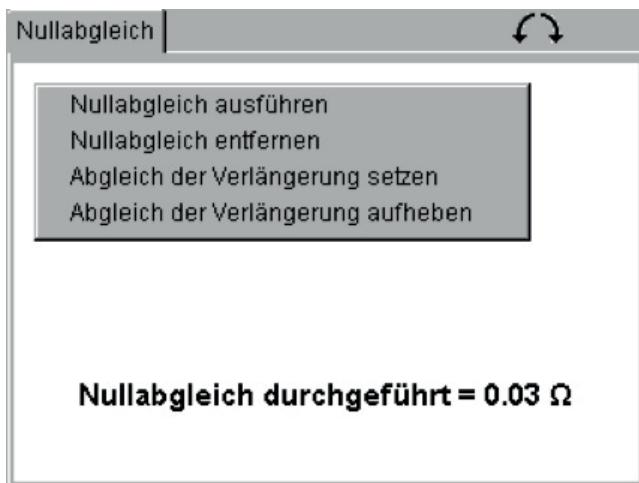

5. Um die Schutzeiterleitung Null zu entfernen, wählen Sie „Leitung Null entfernen“ („Remove Lead Null“) und drücken Sie die TEST- oder OK-Taste. Das Symbol verschwindet.


#### 4.8.2 Verlängerungskabeladapterwiderstand Null

Einige Prüfungen erfordern die Verwendung einer IEC-Leitung oder des kurzen Verlängerungskabeladapters, der bei jedem PAT-Prüfgerät im Lieferumfang enthalten ist. Ein Beispiel dessen ist das Prüfen eines Verlängerungskabels mit mehreren Buchsen:

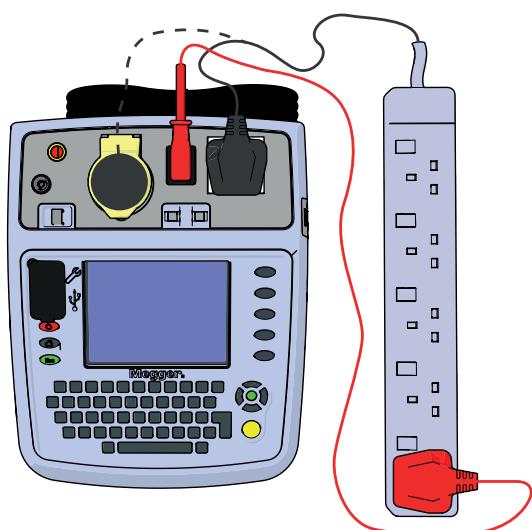


Der Widerstand des Verlängerungskabeladapters kann beseitigt werden, indem eine Nullsetzung des Verlängerungskabels durchgeführt wird.

1. Nutzen Sie auf dem START-Bildschirm (HOME) den RECHTS-Pfeil, um die Registerkarte „EINRICHTEN“ („SETUP“) auszuwählen.
2. Drücken Sie den Hotkey NULL  $\ominus$ . Der Bildschirm „Leitung Null“ („Lead Null“) erscheint, wobei die Option „Leitung auf Null einstellen“ („Set Lead Null“) farblich hervorgehoben ist:  
(Sofern ein Null-Wert des Verlängerungskabels bereits eingestellt ist, erscheint das Leitung Null-Symbol )
3. Stellen Sie die Verbindung des Verlängerungskabeladapters zwischen der Netzanschluss-Prüfbuchse und der IEC-Buchse an der Frontblende her, wie nachstehend dargestellt:

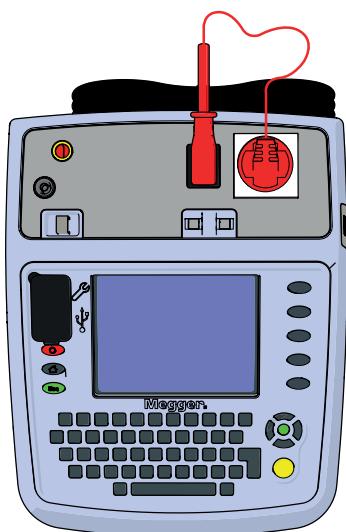

4. Scrollen Sie nach unten, um im Menü „Verlängerungskabel auf Null einstellen“ („Set Extension Lead Null“) auszuwählen.
5. Drücken Sie die TEST-Taste. Der PAT400 zeigt den Wert der Messleitung als einen auf Null EINGESTELLTEN (Null SET) Wert an und zeigt das Symbol ° an der Oberseite des Bildschirms an, wie nachstehend dargestellt:

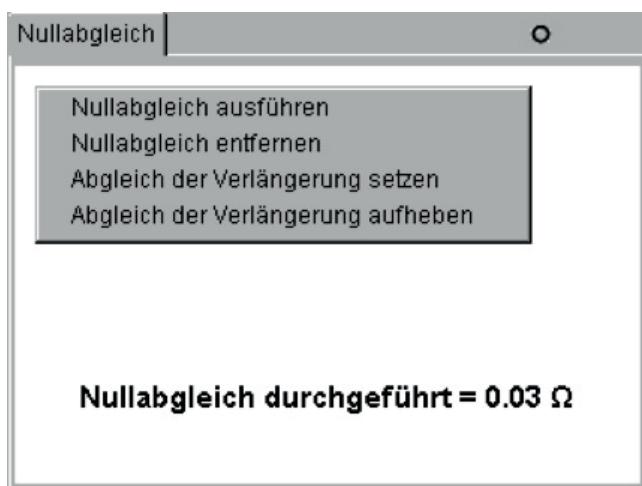

6. Um den Verlängerungskabeladapter Null zu entfernen, wählen Sie „Verlängerungskabel Null entfernen“ („Remove Extension Lead Null“) und drücken Sie die TEST- oder OK-Taste. Das Symbol ° verschwindet.

## 4.9 Kurzschließen von Sachgütern

Einige Sachgüter erscheinen gegenüber dem PAT400 möglicherweise als kurzgeschlossen. Dies kann durch hohe induktive Lasten verursacht werden. In derartigen Fällen wird die folgende Warnmeldung angezeigt:

**WARNUNG : Sachgut ist möglicherweise kurzgeschlossen. Drücken Sie TEST, um fortzusetzen, oder ESC, um abzubrechen. (Warning: Asset may be short circuit. Press TEST to continue, ESC to abort)**

Nur wenn der Bediener sicher ist, dass das Gerät keinen Kurzschluss aufweist, darf er auf TEST drücken. Ansonsten drücken Sie auf Esc, um die Prüfung abzubrechen.

## 4.10 Abbrechen einer Prüfung

Sämtliche Prüfungen können jederzeit durch Drücken der TEST-Taste oder Esc-Taste (Escape) abgebrochen werden.

## 4.11 Abschließen der Prüfung

Bei Abschluss der Prüfung müssen sämtliche Prüffelder, wie nachstehend dargestellt, die Farbe auf Grün wechseln. Die Prüfergebnisse werden in der mittleren Spalte angezeigt. Die „Bestanden-Grenzwerte“ für jene Prüfgruppe werden rechts angezeigt.

Gerätekennung (ID): 12345		
Prüfung	Ergebnis	Grenzwert
Sichtprüfung	Bestanden	-
Rpe 200mA	0.13 Ω	≤ 0.3 Ω
Riso 500V	> 99.9 MΩ	≥ 1.0 MΩ
Differenz.	0.00 mA	≤ 3.50 mA
VA	103VA	≤ 3700 VA

**Prüfungsgruppe: GERAT1-MPE**  
**Betriebsmittel OK**

Legend:  
TEST icon: Prüfablauf wiederholen  
Screwdriver icon: Reparatur-Codes  
Barcode icon: Barcode-Etikett drucken und Ergebnisse im Speicher SPEICHERN („SAVE results to memory“)  
Floppy disk icon: Speichern der Prüfergebnisse im Speicher

Bei Abschluss der Prüfung sind die folgenden Optionen verfügbar:



Sachgut erneut bei Nutzung der aktuellen Prüfgruppe prüfen. Warnhinweis: Prüfdaten werden für die vorhergehende Prüfung nicht gespeichert.



Reparatur-Codes – ermöglicht das Hinzufügen von Reparaturangaben zu Prüfergebnissen des Sachguts  
– Siehe untenstehenden Abschnitt 3.10.



Speichern der Prüfergebnisse im Speicher und Drucken eines Barcode-Etiketts (ein Barcode-Drucker von Megger muss vor Anforderung dieser Funktion über USB angeschlossen sein).




Speichern der Prüfergebnisse im Speicher und zum Start-Bildschirm zurückkehren.

Gehen Sie zu Abschnitt 4, um mehr über die Nutzung des Speichers zu erfahren. Oder gehen Sie zu Abschnitt 4.2 „Speichern eines Prüfergebnisses im Speicher“.

Drücken Sie die HOME-Taste, um ohne Speichern der Ergebnisse zum START-Bildschirm (HOME) zurückzukehren.

## 4.12 Bildschirm „Prüfung nicht bestanden“

Sollte ein Sachgut eine Prüfung in irgendeinem Stadium nicht bestehen, wird der Prüfablauf angehalten und auf dem Bildschirm wird die Meldung „Sachgut NICHT BESTANDEN“ („Asset FAILED“) angezeigt.

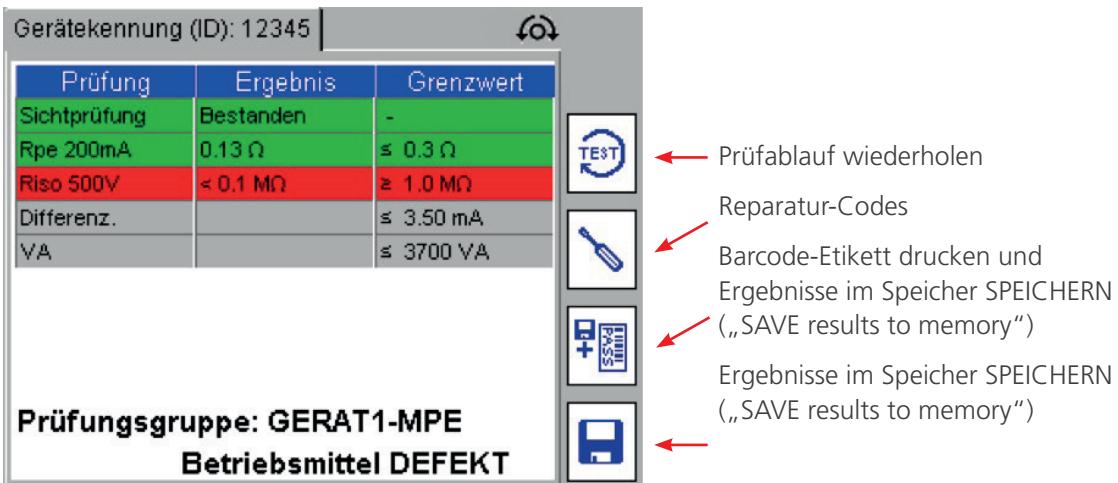

Beispiel: Das Sachgut hat die Schutzleiterwiderstandsprüfung nicht bestanden.

„Bestanden-Grenzwert“ ist auf  $\leq 0,1390 \Omega$  eingestellt, die Messung wurde mit  $> 1,99 \Omega$  aufgezeichnet.

Dieselben Optionen sind für ein Sachgut verfügbar, das die Prüfung bestanden hat. Siehe Abschnitt 3.7 zum Abschluss der Prüfung.


## 4.13 Sichtprüfung

Es ist möglich, lediglich eine Sichtprüfung ohne weitere elektrische Prüfungen vorzunehmen.


1. Drücken Sie auf OK, um sie durchzuführen und die elektrische Prüfung zu übergehen.

Sofern die aktuelle Prüfgruppe eine Sichtprüfung umfasst, wird ein Popup-Fenster für die Sichtprüfung angezeigt. Dadurch wird dem Anwender ermöglicht, mechanische Defekte, wie etwa ein gebrochener Stecker oder ein beschädigtes Gerätekabel, zum geprüften Sachgut aufzuzeichnen. Die Esc-Taste ist zu nutzen, um den Prüfablauf während der Sichtprüfung zu beenden und einen Sichtprüfungs-Fehler auszulösen, wie nachstehend dargestellt:

2. Während der Sichtprüfungs-Option wird „Sichtprüfung“ („Visual Test“), wie nachstehend dargestellt, farblich in Gelb hervorgehoben:

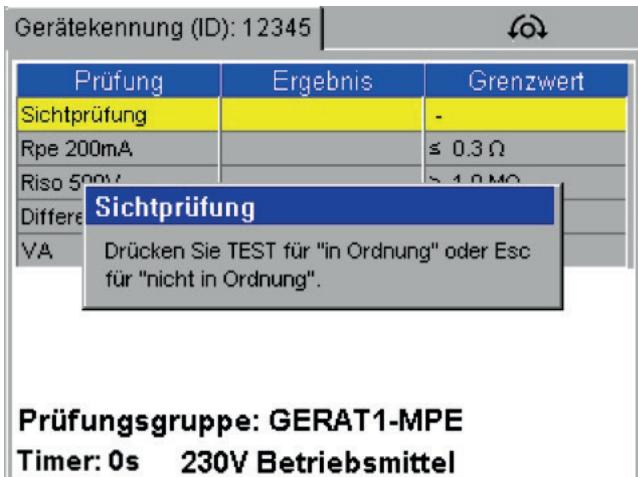

3. Drücken Sie die Esc-Taste, um einen Sichtprüfungs-Fehler auszulösen. Die Anzeige zeigt einen Bildschirm „Sichtprüfung nicht bestanden“ („Visual Test Failure“) an, wie nachfolgend dargestellt:

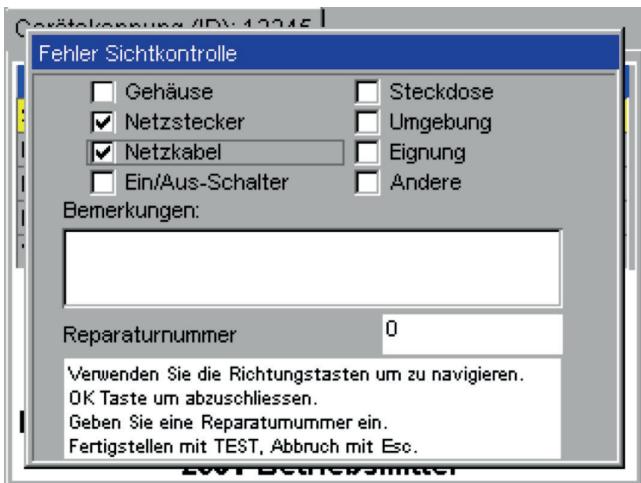


4. Drücken Sie auf OK, um die Sichtprüfung für „Bestanden“ („Pass“) zu erklären und elektrische Prüfungen anzuhalten (nur für Sichtprüfungen).
5. Drei Arten von Informationen können eingegeben werden:  
 Kontrollkästchen Schnelle Eingabe für standardmäßige Defekttypen.  
 Hinweise Zur Beschreibung der Art des Defekts.  
 Reparatur-Code Siehe nachstehenden Abschnitt 3.10.
6. Drücken Sie die TEST-Taste, um den Prüfablauf abzuschließen. Die Anzeige stellt jetzt den Bildschirm „PRÜFUNG NICHT BESTANDEN“ („TEST FAILED“) dar.
7. Drücken Sie den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“), um die Ergebnisse zu speichern, oder den Hotkey „SPEICHERN und DRUCKEN“ („SAVE and PRINT“), um die Ergebnisse zu speichern und ein Barcode-Etikett zu drucken.

#### 4.14 Reparatur-Code

Ein Reparatur-Code kann bei Abschluss der Prüfung eingegeben werden. Um einen Reparatur-Code einzugeben:

1. Drücken Sie den Hotkey und das folgende Popup-Fenster erscheint:

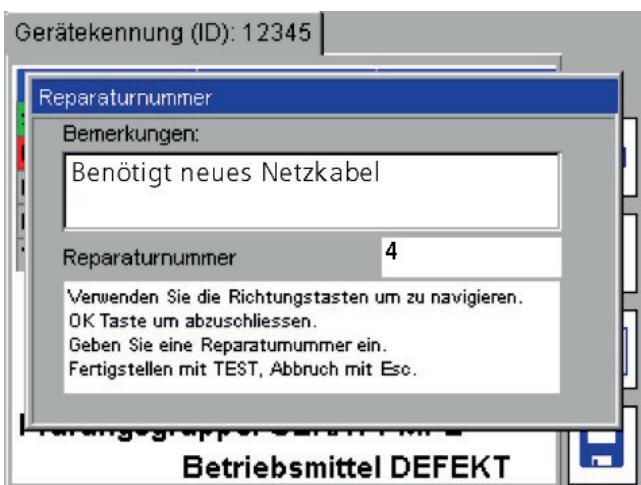

2. Geben Sie nach Bedarf beliebige Hinweise ein, drücken Sie auf OK, gefolgt vom ABWÄRTS-Pfeil.

3. Geben Sie einen zweckdienlichen Reparatur-Code ein. Beispiele der Reparatur-Codes, die in der kompatiblen Zertifizierungssoftware genutzt werden, sind nachfolgend aufgeführt:

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
1	Interne Sicherung auswechseln	14	Warnetiketten austauschen
2	Stecker neu anbringen	15	2-adriges Netzkabel 1,00 mm <sup>2</sup> erneuern
3	Buchse neu anbringen	16	2-adriges Netzkabel 1,50 mm <sup>2</sup> erneuern
4	Kabel austauschen	17	2-adriges Netzkabel 2,50 mm <sup>2</sup> erneuern
5	415 V 5-Stifte 16 A erneuern	18	3-adriges Netzkabel 0,75 mm <sup>2</sup> erneuern
6	415 V 4-Stifte 32 A erneuern	19	3-adriges Netzkabel 1,00 mm <sup>2</sup> erneuern
7	415 V 5-Stifte 32 A erneuern	20	3-adriges Netzkabel 1,50 mm <sup>2</sup> erneuern
8	IEC-Anschluss 6 A erneuern	21	3-adriges Netzkabel 2,50 mm <sup>2</sup> erneuern
9	IEC-Anschluss 10 A erneuern	22	Kabelhalterungen straffen
10	IEC-Anschluss 16 A erneuern	23	Einstellknöpfe austauschen
11	Hauptschalter auswechseln	24	Gehäusebefestigungen festziehen
12	Sicherungsfassung austauschen	25	Kontrollleuchten auswechseln
13	Fehlende Schrauben ersetzen	26	Gehäuseteile ersetzen

Drücken Sie bei Abschluss der Eingaben im Bildschirm „Reparatur-Code“ („Repair Code“) die TEST-Taste, um die Änderungen aufzuzeichnen, und drücken Sie dann den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) oder den Hotkey „SPEICHERN und DRUCKEN“ („SAVE and PRINT“) , um die Ergebnisse zu speichern.

## 4.15 Kabelkompensation

Ein Netzkabel, Gerätekabel oder Verlängerungskabel überschreitet häufig die Nennlänge und in der Konsequenz den in den standardmäßigen Prüfgruppen eingestellten Widerstandsgrenzwert.

Anstatt viele Prüfgruppen mit unterschiedlichen Leitungslängen zu haben, ermöglicht der Bildschirm „Kabelwiderstandsrechner“ („Cable Resistance Calculator“) die Veränderung des Grenzwerts einer Schutzleiterwiderstands- oder Durchgangsprüfung nach der Messung. Bei einer nicht bestandenen Prüfung führt die Eingabe der Kabellänge und des Leiterquerschnitts dazu, dass der Bestanden-Grenzwert („pass limit“) an den korrekten Widerstand angepasst wird. Das Ergebnis ist dann nach Bedarf „bestanden“ („passed“) oder „nicht bestanden“ („failed“).

Zur Anwendung der Kabelwiderstandsberechnung:

1. Wenn eine Durchgangs- oder Schutzleiterwiderstandsprüfung fehlschlägt, wird auf dem Bildschirm eine Nachricht als Warnhinweis angezeigt:




2. Drücken Sie auf OK, um zum Kabelwiderstandsrechner zu gelangen, wie nachstehend dargestellt. (Press OK to access the Cable Resistance Calculator as below)
 

ODER

Drücken Sie Esc, um das Sachgut als nicht bestanden zu erklären und speichern Sie die Ergebnisse oder verwerfen Sie sie. (Press Esc to fail the Asset and save or abort the results)

ODER

Drücken Sie auf „R“, um die Durchgangsprüfung erneut auszuführen. (Press “R” to re-run the continuity test)

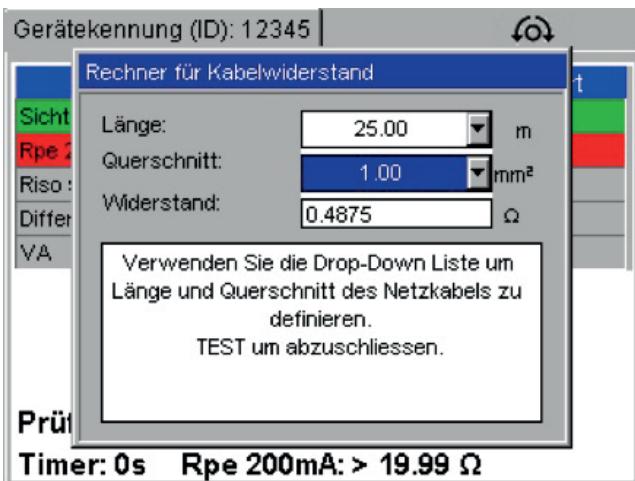

3. Geben Sie die Kabellänge in Metern und den Leiterquerschnitt (mm<sup>2</sup>) ein ODER es kann ein Widerstand eingegeben werden, falls dieser bekannt ist.
4. Drücken Sie die TEST-Taste, um die Prüfung abzuschließen. Der PAT400 setzt nun mit der nächsten Prüfung fort, falls der Widerstand als BESTANDEN (PASS) erklärt wurde, oder verzweigt zu einem Bildschirm „Nicht bestanden“ („Fail“), sofern der Widerstand noch immer außerhalb des veränderten Grenzwerts lag.

Siehe außerdem Abschnitt A.6 zu Kabellängenbegrenzungen und RCD-Schutz bei langen Leitungen.

## 4.16 WARNHINWEISE

### 4.16.1 Prüfen von unter Spannung stehenden Sachgütern

Die Ausführung einer Ableitstrom- oder Belastungsprüfung betreibt das der Prüfung unterzogene Gerät. Einige Sachgüter, wie etwa Staubsauger, Scheibenschneider usw., können hohe anfängliche Lastströme (Einschaltstrom) aus dem Netz ziehen. Der PAT400 meldet unter diesen Umständen, dass das Sachgut einen Kurzschluss aufweist.

Sofern dieser Warnhinweis angezeigt wird, wird die Ausführung der folgenden Aktionen empfohlen:

1. Wo dies möglich ist, kontrollieren Sie, dass das Sachgut keinen Kurzschluss aufweist (die Sicherung würde unter diesen Umständen normalerweise durchbrennen, bevor sie ausgewechselt wird).
2. Fahren Sie NUR dann fort, wenn Sie der Auffassung sind, dass das Sachgut nicht von einem wirklichen Kurzschluss betroffen ist, sondern einen hohen Einschaltstrom aufweist.

### 4.16.2 Umgepolte Stromversorgung

#### Geräte für GB:

Der PAT400 erkennt eine Stromversorgung mit umgekehrter Polarität (Phase – Neutral) und bricht die Initialisierung ab. Die Anzeige zeigt die folgende Warnmeldung an:

**FEHLER 82 (ERROR 82) – Polaritätsumkehr im Netzanschluss**

#### Geräte für Europa:

Das Gerät durchläuft die Initialisierung und zeigt den Startbildschirm an.

Die Polarität der Spannungsversorgung wird als „Umgepolt“ („Reversed“) angezeigt.

### 4.16.3 Erdschluss der Stromversorgung

Der PAT400 prüft während der Initialisierung auf eine gute Erdung der Stromversorgung. Eine fehlerhafte oder fehlende Erdung führt zur Anzeige des folgenden Fehlers:

**FEHLER 73 (ERROR 73) – Erdschluss im Netzanschluss**

#### **4.16.4 Parallele Erdungspfade**

Falls der PAT400 mehr als einen Erdungspfad erkennt, wird die folgende Warnmeldung angezeigt:

Nicht in der Lage, die Masseverbindung zu verifizieren.

Möglicherweise existieren parallele Erdungspfade.

Bitte sehen Sie in der Bedienungsanleitung nach.

Der PAT400 hat während der Erdungsdurchgangs, Schutzleiterwiderstands-, Isolationswiderstands- und Ableitstromprüfungen mehr als einen Erdungspfad erkannt. Sehen Sie im „14. Erläuterung der Prüfarten“ auf Seite 92.

#### **4.16.5 Datenbank ist voll**

Das Überschreiten der Speicherkapazität der Datenbank erzeugt die folgende Warnmeldung:

Fehler – Datenbank ist voll. Datenspeicherung nicht möglich!

Drücken Sie zum Fortsetzen auf OK

Das Prüfergebnis wird NICHT gespeichert.

Zum Freigeben von Speicherplatz für weitere Prüfergebnisse:

1. Sichern Sie die bestehende Datenbank auf ein über USB angeschlossenes Speichergerät.
2. Stellen Sie sicher, dass die Sicherung erfolgreich verlief, indem Sie dies an einem anderen PC bzw. Gerät überprüfen.
3. Löschen Sie Datensätze vom PAT400.

Sehen Sie in „5. Nutzung des Speichers“ auf Seite 38

## 5. Nutzung des Speichers

### 5.1 Wichtiger Überblick

Sämtliche Datensätze werden unter einem „Kunden“ („Client“) gespeichert. Der PAT400 kann bis zu 100 Kunden speichern (50 Kunden bei Firmware-Versionen vor 2.20). Jeder Kunde kann bis zu 2000 Standorte haben (50 Standorte bei Firmware-Versionen vor 2.20).

Die Höchstgrenze an Standorten pro Datenbank beträgt insgesamt 25 000.



Der Kunde und Standorte werden in „11. Optionen des EINRICHTEN-Menüs“ auf Seite 63.

#### Die PAT400-Geräte werden mit dem Kunden und dem ersten Standort auf „default“

(„Standardvoreinstellung“) eingestellt geliefert. Alle Ergebnisse werden unter diesem Standard-Kunden und -Standort gespeichert, es sei denn, dies wird in „EINRICHTEN“ („SETUP“) geändert. Diese Einstellungen können in der Standardvoreinstellung („default“) belassen werden. Es wird jedoch empfohlen, dass sie auf den Namen des Kunden und des Standorts des Prüfstandorts abgeändert werden. „11. Optionen des EINRICHTEN-Menüs“ auf Seite 63.

#### Sachgüter werden mit mindestens einer „Sachgut-ID“ („Asset ID“) und einer „Prüfgruppe“ („Test Group“) gespeichert.

Ein Kunde kann NICHT doppelte Sachgut-IDs aufweisen, selbst dann nicht, wenn sich diese an unterschiedlichen Standorten befinden. Jedoch kann dieselbe Sachgut-ID für unterschiedliche Kunden genutzt werden. Prüfergebnisse werden gespeichert und mit einer Sachgut-ID in Beziehung gebracht. Der interne Speicher kann bis zu 10 000 Prüfergebnisse speichern. Die Eingabe einer Sachgut-ID, die für den aktuellen Kunden bereits existiert, führt zu einer Warnmeldung „Doppelte Sachgut-ID“ („duplicate asset ID“). Ändern Sie die Sachgut-ID und drücken Sie dann auf „Speichern“ („Save“). Sachgüter können vor oder nach der Prüfung im Speicher gespeichert werden. Der Bildschirm „Sachgut hinzufügen“ („Add Asset“) ist nachstehend dargestellt:

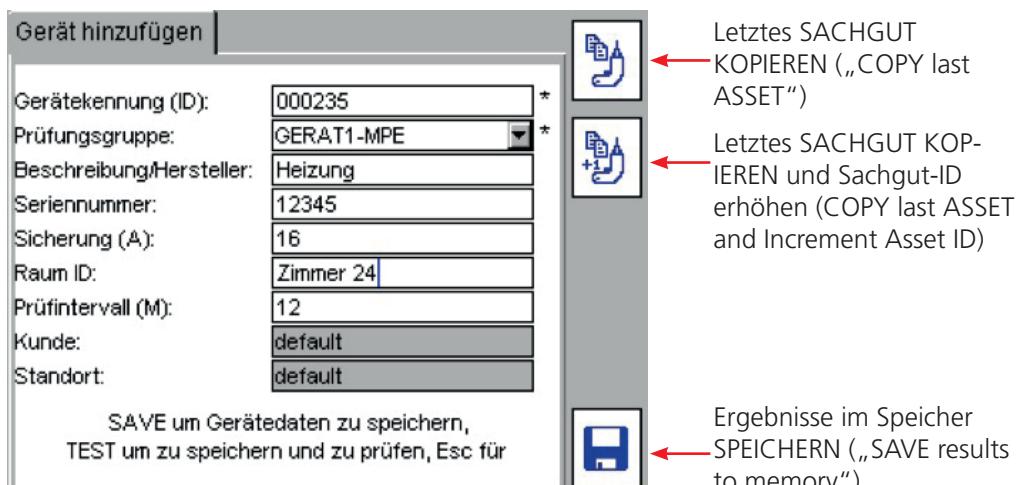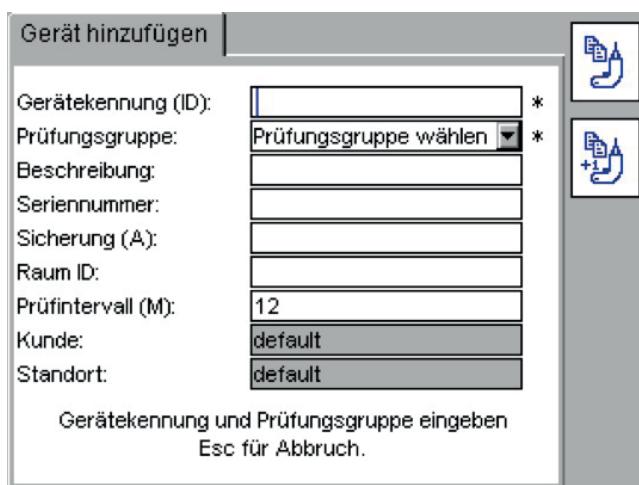

## Felddefinitionen

Feld	Grenzwert	Beschreibung
Sachgut-ID:*	10000	Eindeutige Zahl oder eine Kombination von Buchstaben und Ziffern. Die Eingabe ist durch Eintippen mit der Tastatur oder durch Scannen eines Barcode möglich. Unterschiedliche Kunden können dieselbe ID verwenden. Jedoch kann ein Kunde keine zwei identischen Sachgut-IDs haben.
Prüfgruppe:*	100	Drop-down-Feld der verfügbaren Prüfgruppen. Drücken Sie auf OK zum Zugriff auf die Liste, den AUFWÄRTS/ABWÄRTS-Pfeil zur Auswahl und OK zur Eingabe.
Beschreibung:	---	Allgemeine Beschreibung des Sachguts (Kühlgebläse, Handbohrmaschine usw.).
Seriennummer:	---	Die Seriennummer des Herstellers.
Sicherung oder VA-Bewertung	---	Sicherung am Netzanschlussstecker angebracht (oder innere Sicherung, wenn Europa-Stecker verwendet werden); oder VA-Bewertung des Sachguts.
Raum-ID	---	Standort des Sachguts auf Raumbene.
Frequenz der Prüfungswiederholung (M):	---	Frequenz der Prüfungswiederholung in Monaten. Die Standardvoreinstellung ist auf 12 Monate eingestellt
Kunde:*	1001	Kundenname – Dieser wird bei „EINRICHTEN“ („SETUP“) festgelegt.
Standort:*	20001	Angaben zum Standort. Jedem Kunden können mehrere Standorte zugeordnet sein – Diese werden bei „EINRICHTEN“ („SETUP“) festgelegt.


\*Mit (\*) bezeichnete Felder sind Pflichtfelder. Daten können nicht gespeichert werden, es sei denn, diese sind ausgefüllt.

**HINWEIS :** Leerzeichen können als ein Kunde oder ein Standort gespeichert werden, jedoch erscheinen diese als leere Felder, wenn sie in Sachgut-Daten angezeigt werden.

## 5.2 Speichern eines Prüfergebnisses

Bei Abschluss eines Prüfablaufs erscheint die Meldung „Sachgut BESTANDEN“ („asset PASSED“) und die Taste „SPEICHERN“ („SAVE“) erscheint.

1. Drücken Sie den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“)  oder drücken Sie den Hotkey „SPEICHERN und DRUCKEN“ („SAVE and PRINT“) , um ein Barcode-Etikett zu drucken und zu speichern.  
Drücken Sie gleichzeitig auf UMSCHALTEN (SHIFT) + „SPEICHERN und DRUCKEN“ („SAVE and PRINT“), um ein Etikett in doppelter Länge zum Umwickeln von Kabeln zu drucken.
2. Sofern vor dem Starten des Prüfvorgangs keine Sachgut-ID (Asset ID) eingegeben wurde, wird der Bildschirm „Sachgut“ („Asset“), wie nachstehend dargestellt, angezeigt: Die Prüfgruppe ist bereits vorbelegt, da diese ausgewählt wurde, als die Prüfung ausgeführt wurde.

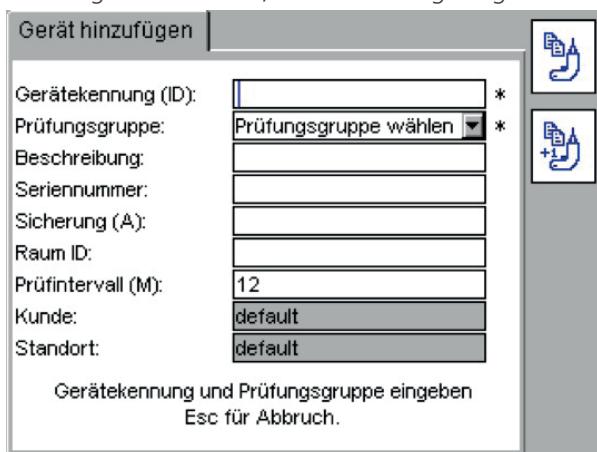

3. Geben Sie die Sachgut-ID (Asset ID) ein.  
Dies kann über die Tastatur oder durch das Einscannen mit einem Barcode-Scanner erfolgen.  
Sofern im Speicher bereits eine Sachgut-ID (Asset ID) vorhanden ist, wird eine Warnmeldung „Doppelte Sachgut-ID“ („duplicate Asset ID“) angezeigt. Geben Sie in diesem Fall eine andere Sachgut-ID-Nummer (Asset ID number) ein.


Formatbeispiele von Sachgut-IDs (Asset IDs): (Sachgut-IDs (Asset IDs) sind auf 20 Zeichen begrenzt)  
 0001, 0002, 0179, 7082  
 MEGGER0001, MEGGER0002  
 AA0001, AA0002, BF0001, F0002

4. Drücken Sie auf OK.

**HINWEIS :** Drücken Sie auf den ABWÄRTS-Pfeil und füllen Sie die weiteren Sachgut-Daten nach Bedarf aus. Prüfgruppe (Test Group), Kunde (Client) und Standort (Location) können in diesem Bildschirm nicht geändert werden.

**HINWEIS :** Siehe Wiederholungsprüfungsdaten in Abschnitt 5.1.

1. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) . Das Sachgut (Asset) wird im Speicher unter dem aktuellen Kunden und Standort hinzugefügt.

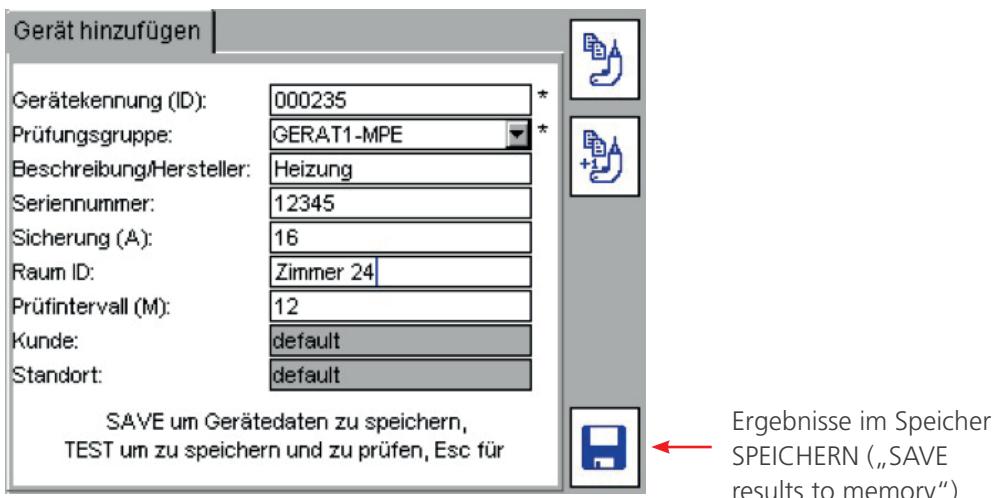

Um eine Seite „Sachgut hinzufügen“ („Add Asset“) vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Taste Esc oder „START“ („HOME“). Eine Warnmeldung erscheint und bittet Sie um Bestätigung, dass Sie ohne Speichern von Daten abbrechen möchten.

Zur Bearbeitung von Sachgut-Daten gehen Sie bitte „6. Hinzufügen von Sachgütern zum Speicher“ auf Seite 41. Sachgüter (Assets) können, wie vorstehend erwähnt, im Speicher gespeichert werden, bevor sie geprüft werden oder bevor irgendeine Prüfung beginnt.

Kopieren eines zuvor hinzugefügten Sachguts (Assets) mittels des Hotkey „SACHGUT KOPIEREN“ („COPY ASSET“) oder des Hotkey „SACHGUT KOPIEREN UND SACHGUT-ID ERHÖHEN“ („COPY ASSET AND INCREMENT ASSET ID“) „4.2 START-Bildschirm (HOME) erklärt“ auf Seite 19

Alternativ: Sachgut-Daten können in Zertifizierungssoftware über einen USB-Stick geladen werden, siehe „5.2 Speichern eines Prüfergebnisses“ auf Seite 39

## 6. Hinzufügen von Sachgütern zum Speicher

### 6.1 Hinzufügen von Sachgütern zum Speicher vor der Prüfung

- Drücken Sie auf dem START-Bildschirm (HOME) den Hotkey „SACHGUT HINZUFÜGEN“ („ADD ASSET“)  . Der folgende leere Sachgut-Bildschirm wird angezeigt:

Gerät hinzufügen	
Gerätekennung (ID):	<input type="text"/>
Prüfungsgruppe:	Prüfungsgruppe wählen 
Beschreibung:	<input type="text"/>
Seriennummer:	<input type="text"/>
Sicherung (A):	<input type="text"/>
Raum ID:	<input type="text"/>
Prüfintervall (M):	12
Kunde:	default
Standort:	default

Gerätekennung und Prüfungsgruppe eingeben  
Esc für Abbruch.

Letztes SACHGUT KOPIEREN („COPY last ASSET“)  
Letztes SACHGUT KOPIEREN und Sachgut-ID erhöhen (COPY last ASSET and Increment Asset ID)

- Geben Sie über die Tastatur oder den Barcode-Scanner eine „SACHGUT-ID“ („ASSET ID“) ein.
- Wählen Sie aus der Drop-down-Liste eine PRÜFGRUPPE (TEST GROUP) aus.
- Das Ausfüllen der verbleibenden Sachgut-Felder ist optional.

Gerät hinzufügen	
Gerätekennung (ID):	000235
Prüfungsgruppe:	GERAT1-MPE 
Beschreibung/Hersteller:	Heizung
Seriennummer:	12345
Sicherung (A):	16
Raum ID:	Zimmer 24
Prüfintervall (M):	12
Kunde:	default
Standort:	default

SAVE um Gerätedaten zu speichern,  
TEST um zu speichern und zu prüfen, Esc für

Ergebnisse im Speicher SPEICHERN („SAVE results to memory“)

- Drücken Sie den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“)  . Die Sachgut-Daten werden im Speicher gespeichert. Auf dem Bildschirm muss die Meldung „GESPEICHERT“ („SAVED“) erscheinen und die Steuerung zum Startbildschirm zurückkehren.
- Zeiträume für Wiederholungsprüfungen.

Der Sachgut-Bildschirm auf dem PAT400 unterstützt jetzt Zeiträume für Wiederholungsprüfungen.

Auf den Bildschirmen „SACHGUT HINZUFÜGEN“ („ADD ASSET“) ist jetzt das Fenster „Frequenz der Prüfungswiederholung (M)“ („Retest Frequency (M)“) verfügbar. Als Eingabe ist ein Zeitraum für Wiederholungsprüfungen in Monaten möglich. Der Wertebereich reicht von 1 bis 200 Monate. Die Standardvoreinstellung ist 12 Monate.

Frequency (M):  

## Frequenz der Prüfungswiederholung

1–200 Frequenz der elektrischen Prüfungswiederholung in Monaten

201–228 Visuelle und Kombinierte Prüfungswiederholung (Suchtabelle)

Die Nutzung der Prüfungswiederholungshäufigkeiten von 201 bis 228 beinhalten eine VISUELLE und Kombinierte Prüfung, wie aus der nachstehenden Tabelle hervorgeht.

Prüffrequenz-Code	Sichtprüfung	Kombinierte Inspektion und Prüfung	Prüffrequenz-Code	Sichtprüfung	Kombinierte Inspektion und Prüfung
201	Wöchentlich	1 Monat	216	3 Monate	12 Monate
202	Wöchentlich	3 Monate	217	3 Monate	24 Monate
203	Wöchentlich	4 Monate	218	3 Monate	48 Monate
204	Wöchentlich	6 Monate	219	4 Monate	6 Monate
205	Wöchentlich	12 Monate	220	4 Monate	12 Monate
206	Wöchentlich	24 Monate	221	4 Monate	24 Monate
207	Wöchentlich	48 Monate	222	4 Monate	48 Monate
208	1 Monat	3 Monate	223	6 Monate	12 Monate
209	1 Monat	4 Monate	224	6 Monate	24 Monate
210	1 Monat	6 Monate	225	6 Monate	48 Monate
211	1 Monat	12 Monate	226	12 Monate	24 Monate
212	1 Monat	24 Monate	227	12 Monate	48 Monate
213	1 Monat	48 Monate	228	24 Monate	48 Monate
214	3 Monat	4 Monate			
215	3 Monat	6 Monate	229–255	Nicht genutzt	Nicht genutzt


Beispiel: Das Erzeugen einer Datei mit durch Kommata getrennten Variablen (Comma-Separated-Variable (CSV) file), wobei die eingegebene Prüfungswiederholungsfrequenz 210 ist, führt zur Festlegung eines Prüfungswiederholungsdatums für die Sichtprüfung von 1 Monat und eines „Kombinierten Inspektions- und Prüfungs“-Zeitraums („Combined inspection and test“ period) von 6 Monaten in den entsprechenden Spalten.

Das Prüfungswiederholungsdatum auf dem Barcode-BESTANDEN-Etikett wird mittels des „Kombinierten Inspektions- und Prüfungs“-Zeitraums („Combined inspection and test“ period) berechnet, nicht mittels des Sichtprüfungszeitraums.


## 6.2 Kopieren des zuvor hinzugefügten Sachguts

- Drücken Sie auf dem START-Bildschirm (HOME) den Hotkey „SACHGUT HINZUFÜGEN“ („ADD ASSET“)  . Der folgende leere Sachgut-Bildschirm wird angezeigt:

2. Um das letzte Sachgut auf den Bildschirm zu laden, drücken Sie den Hotkey „SACHGUT KOPIEREN“ („COPY ASSET“)  . Dadurch wird das zuletzt der Datenbank hinzugefügte Sachgut des aktuellen Kunden auf den Bildschirm geladen und dargestellt. Die „SACHGUT-ID“ („ASSET ID“) wird farblich in Rot hervorgehoben, womit angezeigt wird, dass sie für diesen Kunden in eine eindeutige ID abgeändert werden muss.

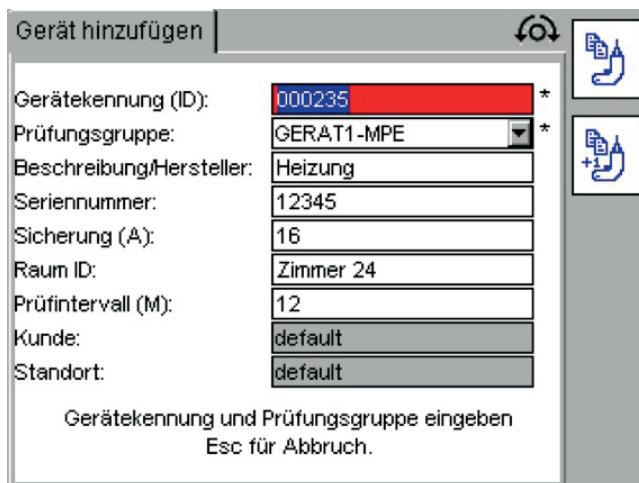

3. Ändern der Sachgut-ID (Asset ID). Der Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“)  wird angezeigt, nachdem die „SACHGUT-ID“ („ASSET ID“) geändert wurde.  
Oder  
Um das letzte Sachgut auf den Bildschirm zu laden und die Sachgut-ID (Asset ID) um eins zu erhöhen, drücken Sie den Hotkey „Sachgut-ID KOPIEREN UND ERHÖHEN“ („COPY and INCREMENT Asset ID“) .

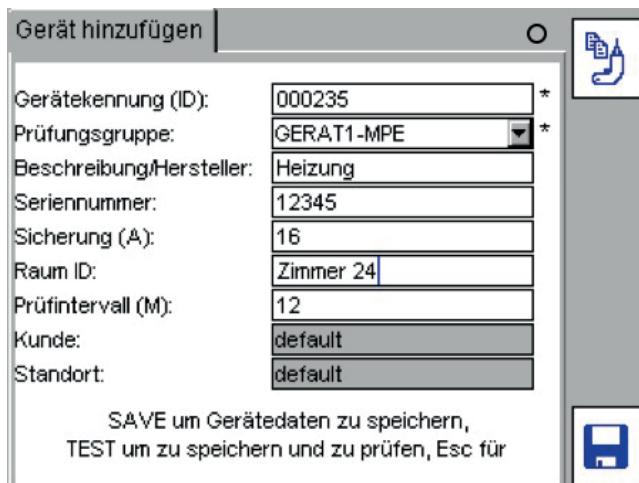

4. Ändern Sie nach Bedarf beliebige weitere Sachgut-Daten.  
5. Drücken Sie den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“)  , um das SACHGUT (ASSET) im Speicher zu speichern.


Sämtliche Sachgut-Daten können nach Bedarf bearbeitet oder gelöscht werden. Zum Löschen von Prüfgruppen sehen Sie bitte in Abschnitt 8 nach.

Zum Löschen von Kunde und Standorten sehen Sie bitte in Abschnitt 10 nach.

## 7. Bearbeiten und Löschen von Sachgütern und Ergebnissen

### 7.1 Bearbeiten der Daten eines Sachguts

1. Gehen Sie vom START-Bildschirm (HOME) aus zur Menüoption „EINRICHTEN“ („SETUP“), indem Sie die RECHTS-Pfeiltaste drücken.

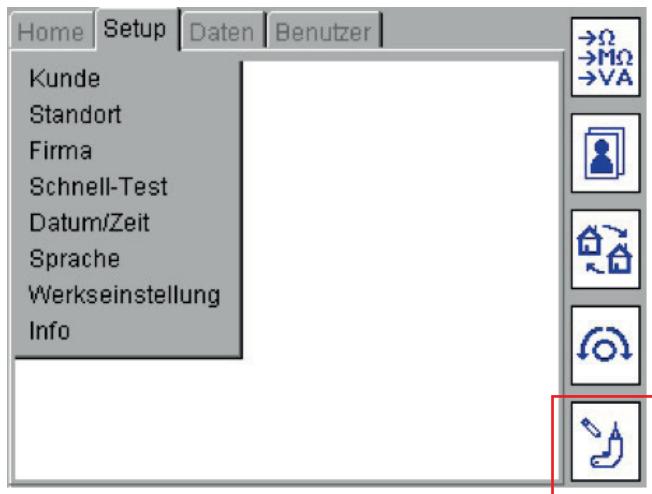

2. Drücken Sie den Hotkey „SACHGUT BEARBEITEN“ („EDIT ASSET“) . Der Bildschirm „SACHGUT BEARBEITEN“ („EDIT ASSET“) wird angezeigt.

Geben Sie eine Sachgut-ID des zu bearbeitenden Sachguts ein. Um alternativ die Sachgüter in der Datenbank aufzulisten, drücken Sie den Hotkey „SACHGUT SUCHEN“ („FIND ASSET“) . Dies führt zur Anzeige eines Drop-down-Felds:


Gerätekennung (ID):	000234
Prüfungsgruppe:	SC1B
Beschreibung/Hersteller:	Heizung
Seriennummer:	BS0334-88N
Sicherung (A):	13
Raum ID:	Zimmer 24
Prüfintervall (M):	12
Kunde:	default
Standort:	default

EDIT: Gerätedaten ändern, ADD(+): Gerät hinzufügen, DEL(-): Gerät löschen

Sachgüter sind alphanumerisch aufsteigend sortiert.

Drücken Sie die OK-Taste und dann den ABWÄRTS-Pfeil, um durch die Liste zu scrollen, oder nutzen Sie die RECHTS-Pfeiltaste, um seitenweise in der Liste zu blättern. Oder


Tippen Sie die gewünschte Sachgut-ID (Asset ID) ein, um zu dem mit ihr übereinstimmenden Element in der Liste zu springen. Während Sie tippen, findet die Suchmaschine das Element mit der größten Übereinstimmung.

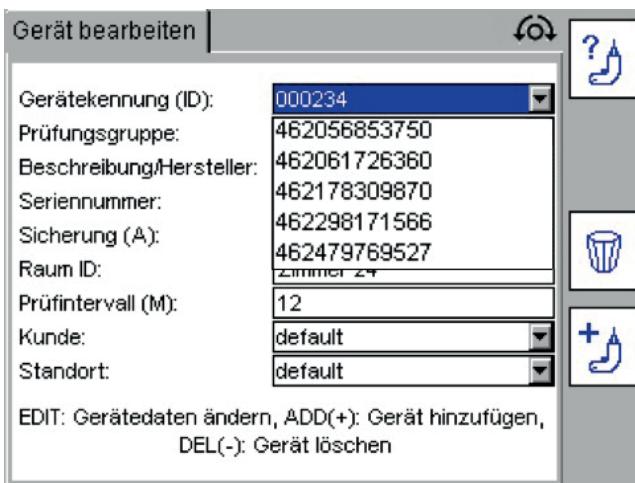

**HINWEIS :** Die ersten 2000 Sachgut-IDs werden in die Drop-down-Liste geladen. Um auf die folgenden 2000 Sachgüter zuzugreifen, drücken Sie den RECHTS-PFEIL und halten Sie ihn gedrückt, um zum Ende der ersten 2000 Sachgüter zu scrollen. Wählen Sie „Weiter...“ („Next...“) am Ende der Liste aus. Die Sachgut-ID-Liste wird jetzt um die nächsten 2000 Sachgüter erweitert.

Oder

Wo verfügbar, tippen Sie „next...“ („Weiter...“) ein, um zum Ende der Liste zu springen, oder tippen Sie „previous...“ („Vorhergehende...“) ein, um zum Anfang der Liste zu springen.

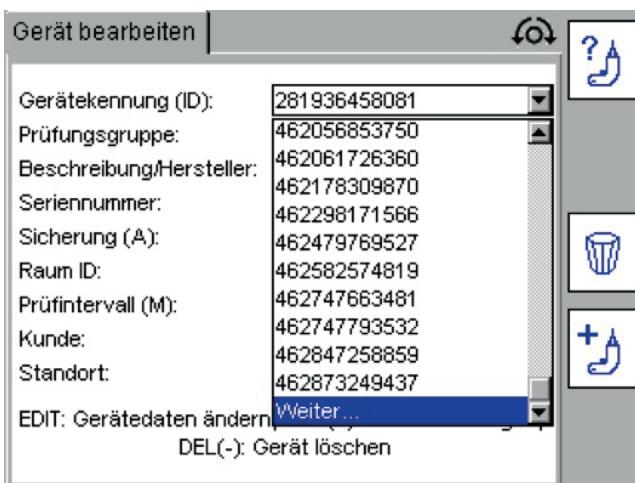

3. Bearbeiten Sie nach Bedarf die Angaben zum Sachgut und drücken Sie die Taste „SPEICHERN“ („SAVE“)  , um die Änderungen zu speichern.

**HINWEIS :** Um den Standort eines Sachguts zu verlagern, ändern Sie einfach den Standort in der Standort-Liste.

Es wird nicht empfohlen, den Kunden zu ändern. Das Ändern des Kunden führt außerdem zur Änderung der entsprechenden Sachgut-Liste. Jedoch wird beim Verlassen dieses Bildschirms der Kunde auf den ursprünglichen Kunden zurückgesetzt, bevor hier irgendwelche Veränderungen vorgenommen werden.

## 7.2 Löschen von Sachgütern

1. Nutzen Sie auf dem START-Bildschirm (HOME) den RECHTS-PFEIL, um die Registerkarte „EINRICHTEN“ („SETUP“) auszuwählen.
2. Drücken Sie den Hotkey „SACHGUT BEARBEITEN“ („EDIT ASSET“)  . Der Bildschirm „SACHGUT BEARBEITEN“ („EDIT ASSET“) wird angezeigt.
3. Scrollen Sie im Sachgut-ID-Feld (Asset ID) nach unten, wie vorstehend in 6.1 beschrieben. Drücken Sie den Hotkey „LÖSCHEN“ („DELETE“)  , wenn das angeforderte Sachgut angezeigt wird.
4. Auf dem Bildschirm wird eine Nachricht zur Bestätigung des Löschvorgangs angezeigt.
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK, oder auf Esc, um abzubrechen. (Press OK to confirm or Esc to abort.)

**WARNUNG : Das Sachgut und seine zugehörigen Prüfprotokolle werden gelöscht. Der Löschvorgang ist nicht umkehrbar.**

Zum Löschen von Kunden und Standorten sehen Sie bitte „7. Bearbeiten und Löschen von Sachgütern und Ergebnissen“ auf Seite 44

## **8. DATEN – Prüfergebnisse und Datenübertragung**

---

### **8.1 Datenspeicherung – Datensicherung und -wiederherstellung**

Der PAT400 kann bis zu 10 000 elektrische Sachgüter mit zugeordneten Prüfprotokollen speichern. Megger EMPFIEHLT MIT NACHDRUCK, dass diese Daten häufig gesichert werden.

MEGGER KANN KEINE VERANTWORTUNG FÜR JEGLICHEN DATENVERLUST ÜBERNEHMEN, WODURCH AUCH IMMER DIESER VERURSACHT WIRD.

Die Datensicherungs- und -ladevorgänge sind außerordentlich schnell. 10 000 Datensätze können in <20 Sekunden auf einen USB-Stick gesichert werden. Kleinere Datenbanken sind wesentlich schneller.

Das Dateiformat für die Datensicherung ist eine db-Datei. UNTERNEHMEN SIE KEINEN VERSUCH, DIESE DATEI ZU BEARBEITEN. Die Veränderung bzw. Verfälschung dieser Datei verhindert einen späteren Transfer zurück zum PAT400.

Prüfergebnisse können ebenfalls in eine CSV-Datei (Comma Separated Value) exportiert werden. Diese lässt sich in Microsoft Excel ansehen.

**VORSICHT : SCHALTEN SIE DEN PAT400 WÄHREND DES USB-ÜBERTRAGUNGSVORGANGS NICHT AUS.**

**VORSICHT : Das Importieren oder Rückspeichern einer Datei überschreibt in der Datenbank die vorhandenen Sachgüter, Ergebnisse, Prüfgruppen, Kunden und Standorte.**

**VORSICHT : Stellen Sie stets sicher, dass bestehende Daten gesichert wurden, bevor Sie neue Daten importieren.**

**WICHTIG : Schließen Sie den PAT400 nicht direkt mit einem USB-Kabel an Ihren Computer an, es sei denn, Sie werden dazu angewiesen!**

Eine direkte Kabelverbindung ist nur für den Kundendienst und die Aktualisierung der Firmware vorgesehen.

Der USB-Stick für sämtliche Datenübertragungsvorgänge, einschließlich Herunterladen (Downloads), Hochladen (Uploads), Datensicherung und -wiederherstellung vorgesehen.

Der PAT400 bietet eine praktische Methode zum Herunterladen und Hochladen von Daten mittels eines USB-Sticks.

Die beiden USB-Anschlüsse vom Typ „A“ am PAT400 werden zur Datenübertragung per USB-Stick genutzt und werden außerdem zum Anschluss von Geräten, wie etwa Barcode-Scanner und Drucker, verwendet.


Der einzelne USB-Anschluss vom Typ „B“ ist ausschließlich für die Wartung und die Firmware-Aktualisierung des Produkts vorgesehen. Es ist wichtig, dass auf dem Host-Computer die richtigen Treiber installiert sind, BEVOR der PAT400 an diesen angeschlossen wird.

Für registrierte Anwender sind weitere Informationen sowie Firmware-Aktualisierungen für das Produkt verfügbar über:

[www.megger.com](http://www.megger.com)


## 8.2 Datensicherung auf dem USB-Stick

Falls das USB-Gerät nicht erkannt wird, wird die folgende Meldung angezeigt.

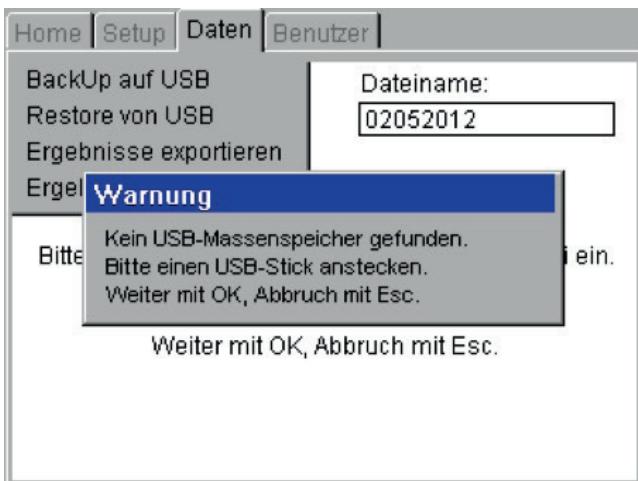


Dieser Fehler kann durch einen defekten USB-Stick verursacht werden. Tauschen Sie den USB-Stick gegen einen eines anderen Modells aus und versuchen Sie es erneut. (This error can be caused by a faulty USB stick. Replace the USB stick with another type and try again.) Hinweis: Es kann einige Sekunden dauern, bis der USB-Stick vom PAT400 erkannt wird.

1. Schließen Sie einen USB-Stick an einer der beiden USB-Buchsen des Typs A an der Vorderseite des PAT400 an.  vom „Typ A“.
2. Nutzen Sie den RECHTS-PFEIL, um „DATEN“ („DATA“) in den Hauptmenü-Optionen auszuwählen.
3. Nutzen Sie den ABWÄRTS-Pfeil, um „Auf USB sichern“ („Backup to USB“) auszuwählen, und drücken Sie auf OK.

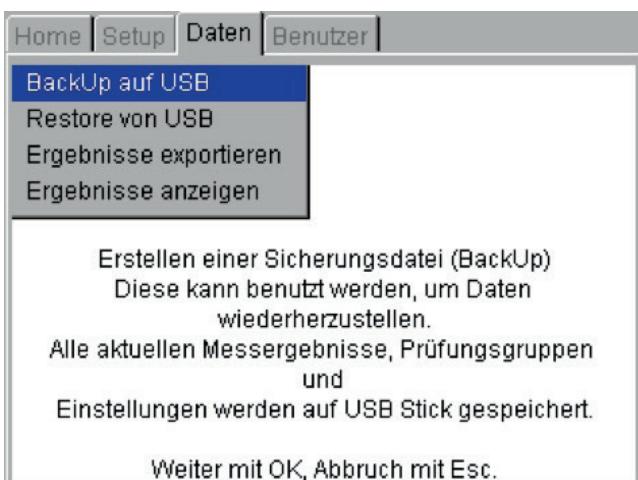

4. Geben Sie den Namen der Datei ein, die Sie erzeugen möchten. Der Dateiname kann bis zu acht Zeichen lang sein und die Zeichen A bis Z und 0 bis 9 enthalten. Geben Sie keine anderen Zeichen ein.

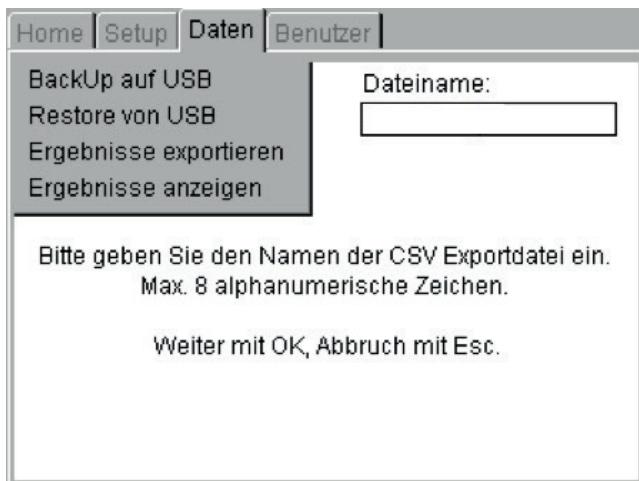


5. Drücken Sie auf OK, um die Datensicherung zu starten. Falls der Dateiname gelöscht wird, ohne dass die Datensicherung startet, enthält der Dateiname unzulässige Zeichen.  
Nur 0 bis 9 und A bis Z dürfen verwendet werden.
6. Bei Abschluss wird auf der Anzeige die Meldung „Datensicherung abgeschlossen“ („Backup complete“) angezeigt. Es besteht keinerlei Begrenzung hinsichtlich der Anzahl der Datensicherungen, die Sie durchführen können. Bei der gespeicherten Datei handelt es sich um eine „.db“-Datei. Unternehen Sie nicht den Versuch, diese Datei zu bearbeiten, da dies die Daten verfälschen und die weitere Nutzung dieser Datei verhindern kann.

### 8.3 Importieren/Wiederherstellen von Daten vom USB-Stick

Das Importieren von Daten von Zertifizierungssoftware zum PAT400 und das Wiederherstellen von Daten von einer gespeicherten Datei sind dasselbe. Die Datei muss in einem „.db“-Format vorliegen und sich im Hauptverzeichnis des USB-Sticks befinden. Diese Datei wäre entweder vom PAT400 als eine Datensicherungs-Datei oder von Zertifizierungssoftware zum Import in den PAT400 erstellt worden.

1. Schließen Sie einen USB-Stick (der die .db-Datei enthält) an einen der beiden USB-Buchsen des Typs A an der Vorderseite des PAT400 (USB-Buchse des Typs „A“) an.
2. Wählen Sie die Option „Wiederherstellen von USB“ („Restore From USB“) im Menü „DATEN“ („DATA“) aus, wie nachstehend dargestellt:

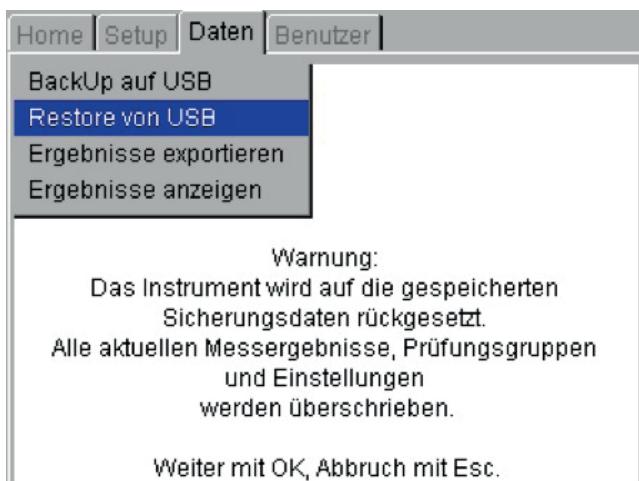


**VORSICHT : Das Importieren oder Rückspeichern einer Datei überschreibt in der Datenbank die vorhandenen Sachgüter, Ergebnisse, Prüfgruppen, Kunden und Standorte.**

3. Drücken Sie zum Fortsetzen auf OK.
4. Der PAT400 sucht im Hauptverzeichnis nach Datenbank-Dateien. Ein Drop-down-Feld wird angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste und dann den ABWÄRTS-Pfeil, um durch die Liste zu scrollen, oder nutzen Sie die RECHTS-Pfeiltaste, um seitenweise in der Liste zu blättern.

Oder

Tippen Sie den gewünschten Dateinamen ein, um zu dem damit übereinstimmenden Element in der Liste zu springen. Während Sie tippen, findet die Suchmaschine das Element mit der größten Übereinstimmung.

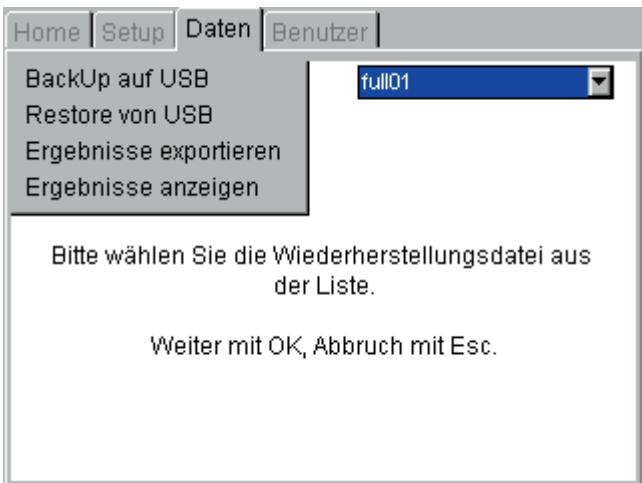


5. Drücken Sie auf OK, um die Datei zum Import oder zur Wiederherstellung zu akzeptieren. Der PAT400 zeigt eine Meldung an:



**VORSICHT : Dieser Vorgang überschreibt alle derzeit gespeicherten Daten. Möchten Sie wirklich fortfahren? Drücken Sie zur Bestätigung auf OK, oder auf ESC, um abzubrechen.**

6. Drücken Sie auf OK, um die Datei für Import/Wiederherstellung zu akzeptieren.
7. Die Datei wird importiert. Bei Abschluss wird eine Meldung angezeigt und der Summer ertönt.

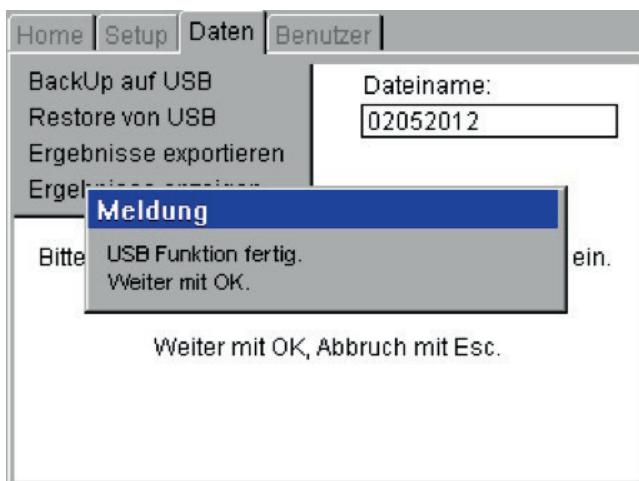

**HINWEIS :** Datenbanken, die von früheren Firmware-Versionen wiederhergestellt werden, werden automatisch nachgerüstet. Sobald die Nachrüstung erfolgt ist, ist die Datenbank nicht mehr mit älteren Firmware-Versionen kompatibel. Rüsten Sie, um die Kompatibilität zwischen mehreren PAT400-Geräten zu bewahren, alle PAT-Geräte auf dieselbe Firmware-Version nach.


Datenbanken, die von unterschiedlichen PAT-Modellen wiederhergestellt wurden, können Prüfungen enthalten, die mit dem Modell, in das sie importiert werden, nicht kompatibel sind. Beispielsweise kann ein PAT450 eine Einstellung für eine Schutzleiterwiderstandsprüfung aufweisen, wobei PAT410-Modelle diese Prüfung nicht unterstützen. In diesem Fall wird die Prüfung während des Prüfvorgangs übergegangen.

## 8.4 Exportieren von Ergebnissen in das CSV-Format

Sachgüter und Prüfergebnisse können in eine Datei mit dem CSV-Format exportiert werden. Diese Datei kann mit einem CSV-Viewer geöffnet werden.


Zum Exportieren von Daten und Prüfergebnissen in eine Datei im CSV-Format:

1. Schließen Sie einen USB-Stick an einer der beiden USB-Buchsen des Typs A an der Vorderseite des PAT400 an.
2. Wählen Sie „Ergebnisse nach USB exportieren“ („Export Results to USB“) und drücken Sie auf OK. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

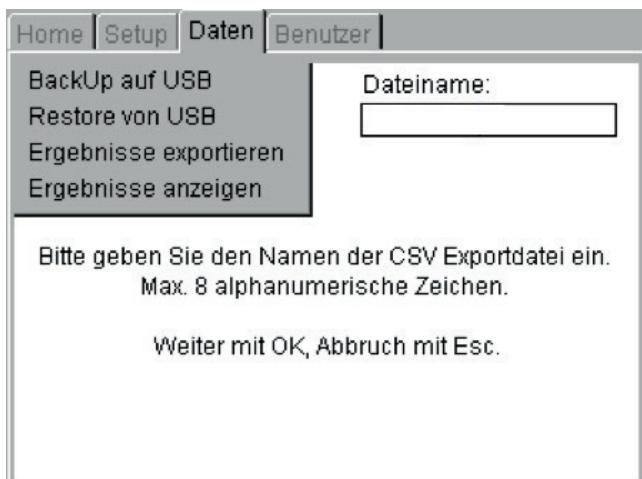

3. Geben Sie einen Namen für die CSV-Datei ein. Es können bis zu 8 Zeichen eingegeben werden. Geben Sie Buchstaben und/oder Zahlen ein. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf OK.
4. Die CSV-Datei wird auf dem USB-Stick gespeichert. Bei Abschluss wird die folgende Meldung angezeigt und der Summer ertönt.

**HINWEIS :** Das Exportieren großer Datenmengen in eine CSV-Datei kann bis zum Abschluss eine längere Zeit dauern. Nach dem Starten des Export-Vorgangs in eine CSV-Datei ist ein Abbruch nicht möglich.

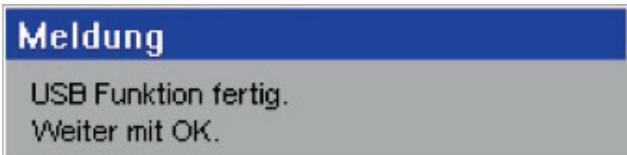


## 8.5 Zugreifen auf Prüfergebnisse

Prüfergebnisse für jedes Sachgut können über die Menüoption „Ergebnisse ansehen“ („View Results“) der Registerkarte „DATEN“ („DATA“), wie nachstehend dargestellt, eingesehen werden. Nur Prüfergebnisse, die sich auf den aktuellen Kunden und Standort beziehen, können angezeigt werden.

Um ein Prüfergebnis anzuzeigen:

1. Nutzen Sie auf dem START-Bildschirm (HOME) den RECHTS-PFEIL, um die Registerkarte „DATEN“ („DATA“) auszuwählen.
2. Nutzen Sie den ABWÄRTS-Pfeil, um „ERGEBNISSE ANZEIGEN“ („VIEW RESULTS“) auszuwählen, und drücken Sie auf OK.

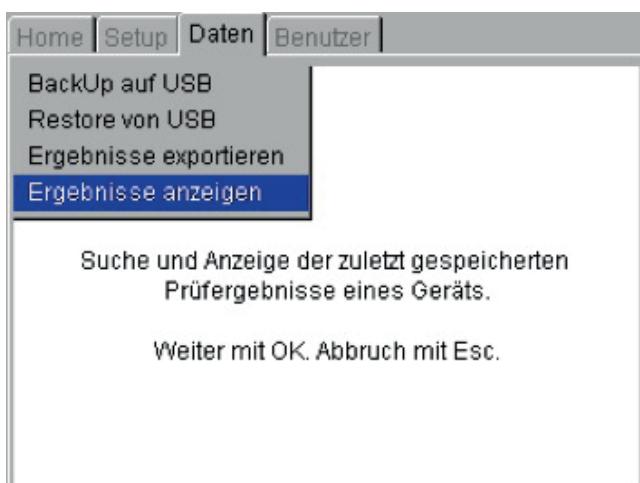

Der Bildschirm „Prüfergebnisse anzeigen“ („View Test Results“) wird angezeigt, wie nachstehend dargestellt



3. Geben Sie die SACHGUT-ID (ASSET-ID) ein oder drücken Sie den Hotkey „SACHGUT SUCHEN“ („FIND ASSET“). Sofern eine große Anzahl von Sachgut-IDs (Asset-IDs) vorhanden ist, kann dies einige Sekunden erfordern.
4. Drücken Sie, nachdem die gewünschte Sachgut-ID (Asset-ID) gefunden wurde, zum Akzeptieren auf OK. Der Hotkey „Prüfergebnisse anzeigen“ („VIEW TEST RESULTS“) wird angezeigt, wie nachstehend dargestellt



5. Drücken Sie den Hotkey „PRÜFERGEBNISSE ANZEIGEN“ („VIEW TEST RESULTS“) . Der Bildschirm „Prüfergebnisse“ („Test Results“) wird für jenes Sachgut angezeigt, wie nachstehend dargestellt.

Prüfung	Ergebnis	Grenzwert
Sichtprüfung	Bestanden	-
Rpe 200mA	0.03 Ω	≤ 0.1 Ω
Isolation (500V)	> 99.9 MΩ	≥ 1.0 MΩ
VA	102VA	≤ 3000 VA

Geprüft durch: default  
Gerätekennung (ID): 000234  
Prüfungs-Datum : 02/05/2012, Zeit: 10:38  
Nächste Prüfung : 02/05/2013

6. Drücken Sie „START“ („HOME“) oder Esc, um diesen Bildschirm zu verlassen.

**HINWEIS :** Barcodes können durch Drücken des Hotkeys „BARCODE DRUCKEN“ („PRINT BARCODE“) gedruckt werden.

### **8.5.1 Drucken von Barcode-Etiketten**

Doppelte Barcode-Etiketten können über die Seite „PRÜFERGEBNISSE ANZEIGEN“ („VIEW TEST RESULTS“) ausgedruckt werden. Dadurch wird der Austausch von beschädigten Etiketten ermöglicht oder wenn mehrere Etiketten für ein Sachgut benötigt werden.

Um ein Barcode-Etikett zu drucken:

1. Gehen Sie zum Bildschirm „Prüfergebnis“ („Test Result“), wie vorstehend beschrieben.
2. Stellen Sie sicher, dass der Brother 2430PC-Barcode-Etikettendrucker eingeschaltet und an den USB-Anschluss des PAT400 angeschlossen ist.
3. Drücken Sie den Hotkey „BARCODE DRUCKEN“ („PRINT BARCODE“)  .
4. Wenn die PLite-LED am Brother P700-Drucker leuchtet, halten Sie die PLite-Taste zum Deaktivieren 2 Sekunden lang gedrückt.
5. Drücken Sie gleichzeitig auf UMSCHALTEN (SHIFT) + DRUCKEN (PRINT), um ein Etikett in doppelter Länge zum Umwickeln von Kabeln zu drucken.

**HINWEIS :** Ein Brother P-Touch 2430PC oder P700 muss angeschlossen sein, um ein Barcode-Etikett drucken zu können.

**HINWEIS :** Ein Zebra TLP-2824 plus-Drucker ist nur für Australien kompatibel. Zebra-Drucker können Firmen-Logos übernehmen und drucken (siehe die mit dem Drucker gelieferte Zebra-Software).

Beim P-Touch 2430PC MUSS der sich an der Rückseite des Druckers befindliche MODUS-Schalter (MODE) in die untere „E“-Stellung geschaltet werden, bevor der Drucker an den PAT400 angeschlossen wird. Sofern „EL“ ausgewählt ist, wird die Verbindung nicht hergestellt und der PAT400 reagiert mit der Fehlermeldung: „DRUCKER NICHT ANGESCHLOSSEN“ („PRINTER NOT CONNECTED“)

**HINWEIS :** Die auf den Kabeln aufgedruckten Datumsangaben zu Prüfung und Prüfungswiederholung sind optional – Parameter werden in den Einrichtungs-Bildschirmen für den Kunden eingestellt.

**HINWEIS :** Die PLite-Taste am Brother P700 Drucker muss deaktiviert sein, um Etiketten vom PAT400 drucken zu können. Wenn die PLite-Taste aktiviert ist, wird keine Kommunikation hergestellt und der PAT400 meldet die Fehlermeldung: „DRUCKER NICHT ANGESCHLOSSEN“ („PRINTER NOT CONNECTED“)

## 9. Prüfgruppen


### 9.1 Überblick zu Prüfgruppen

Prüfgruppen werden zur Vereinfachung der Prüfung eines Sachguts genutzt. Eine Prüfgruppe ist eine Ansammlung von Prüfungen, die, wenn sie ausgeführt werden, alle jener Prüfgruppe zugeordneten Prüfungen durchführen.


Die PAT400-Geräte werden mit einer Palette an Prüfgruppen für die Mehrheit elektrischer Geräte ausgeliefert, die eine Prüfung benötigen, wie nachstehend ausgeführt. Zusätzliche Prüfgruppen können bis zu einer Obergrenze von 100 hinzugefügt werden. Bestehende Prüfgruppen können nach Bedarf bearbeitet oder gelöscht werden.

### 9.2 Erstellen einer Prüfgruppe

1. Nutzen Sie auf dem START-Bildschirm (HOME) den RECHTS-PFEIL, um die Registerkarte „EINRICHTEN“ („SETUP“) auszuwählen.

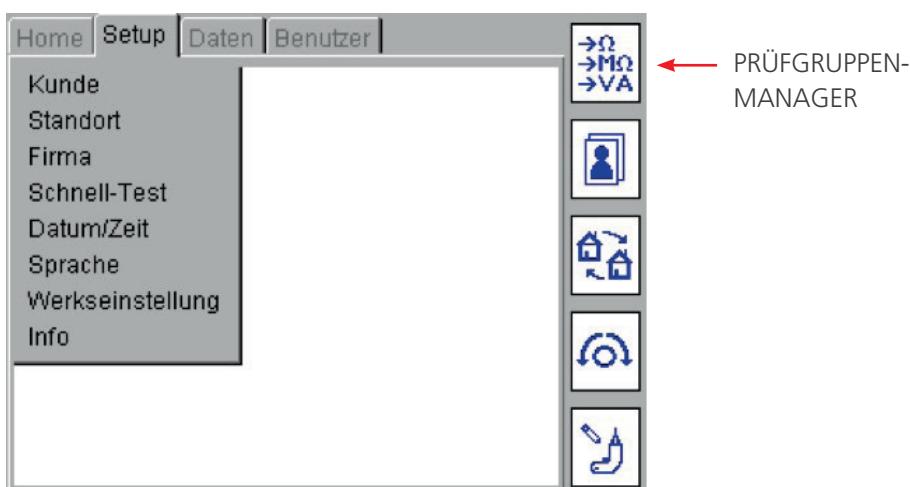

2. Drücken Sie den Hotkey „PRÜFGRUPPEN-MANAGER“ („TEST GROUP MANAGER“)

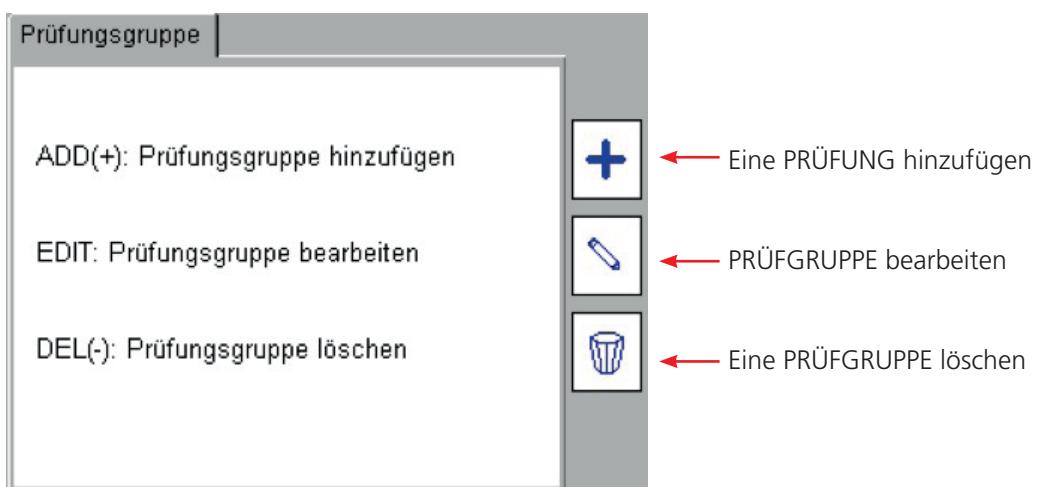

3. Drücken Sie den Hotkey „HINZUFÜGEN“ („ADD“) , um eine neue Prüfgruppe hinzuzufügen. Der Bildschirm „Prüfgruppe hinzufügen“ („Add Test Group“) wird angezeigt.

**HINWEIS · HINWEIS:** Sofern die Anzahl der Prüfgruppen 100 erreicht, wechselt der Hotkey „HINZUFÜGEN“ („ADD“) auf das Symbol .

4. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.

Ein Beispiel einer typischen Prüfung der Klasse I kann wie folgt aussehen:

Prüfungsgruppe hinzufügen

Name	SK1	*	
Beschreibung	Gerät SK1		
Versorgung	230V	Schutzklasse	1
Visuell	<input checked="" type="checkbox"/>	Hochspg	<input type="checkbox"/>
Hochstrom	<input type="checkbox"/>	Ipe	<input checked="" type="checkbox"/>
Rpe 200mA	<input checked="" type="checkbox"/>	Lastprüfung	<input checked="" type="checkbox"/>
Riso	<input checked="" type="checkbox"/>	FI-RCD	<input type="checkbox"/>
Polarität	<input type="checkbox"/>		


**↓**

#### Felddefinitionen:

NAME:	Name der Prüfgruppe. Dieser kann bis zu 10 Zeichen lang sein
BESCHREIBUNG:	Zeichenkette – Eingabe über die Tastatur oder per Barcode
NETZANSCHLUSS:	Die Betriebsspannung des Sachguts.
VISUELL:	Kontrollkästchen
SCHUTZLEITER	Kontrollkästchen – Konfigurationsoptionen sind auf der zweiten Seite verfügbar
DURCHGANGSPRÜFUNG	Kontrollkästchen – Konfigurationsoptionen sind auf der zweiten Seite verfügbar
ISOLATION	Kontrollkästchen – Konfigurationsoptionen sind auf der zweiten Seite verfügbar
POLARITÄT	Kontrollkästchen – Konfigurationsoptionen sind auf der zweiten Seite verfügbar
KLASSE	Drop-down-Feld. Diese ist erforderlich, damit dem Gerät bekannt ist, welche Prüfanschlüsse zu verwenden sind. Optionen –    Klasse 1 Klasse 2 EXT
HOCHSPANNUNG	Kontrollkästchen – Konfigurationsoptionen sind auf der zweiten Seite verfügbar
ABLEITSTROM	Kontrollkästchen – Konfigurationsoptionen sind auf der zweiten Seite verfügbar
LAST	Kontrollkästchen – Konfigurationsoptionen sind auf der zweiten Seite verfügbar
RCD	Kontrollkästchen – Konfigurationsoptionen sind auf der zweiten Seite verfügbar

Die im Bildschirmabbild mit einem \* bezeichneten Felder sind Pflichtfelder. Sie dürfen nicht leer gelassen werden.

5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den Hotkey „NÄCHSTE SEITE“ („NEXT PAGE“)  . Die Prüfoptionen für jede der ausgewählten Prüfungen werden angezeigt, wie nachstehend dargestellt:

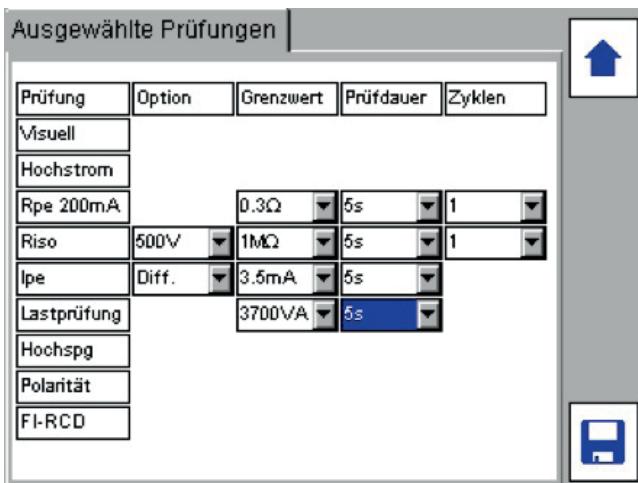

Prüfung	Option	Grenzwert	Prüfdauer	Zyklen
Visuell				
Hochstrom				
Rpe 200mA		0.3Ω	5s	1
Riso	500V	1MΩ	5s	1
Ipe	Diff.	3.5mA	5s	
Lastprüfung		3700VA	5s	
Hochspg				
Polarität				
FI-RCD				


6. Legen Sie für jede ausgewählte Prüfung nach Bedarf die Einstellungen für Bestanden-Grenzwerte, Prüfzeiten und Zyklen fest. Die Standardvoreinstellungen werden angezeigt. Nutzen Sie die AUFWÄRTS/ABWÄRTS-Pfeiltasten zur Navigation auf dem Bildschirm. Sämtliche Optionen sind Drop-down-Felder. Drücken Sie OK, um zu einer jeden Drop-down-Liste zu gelangen.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) .
8. Die Prüfgruppe kann jetzt einem der HOTKEYS der Prüfgruppe zugewiesen werden.

### 9.3 Zuordnen von Prüfgruppen zu Hotkeys

Prüfgruppen können auf dem START-Bildschirm (HOME) einem der vier PRÜFGRUPPEN-Hotkeys zugewiesen werden.

Um eine Prüfgruppe zuzuweisen:

- Drücken Sie einen der vier PRÜFGRUPPEN-Hotkeys    .
- Eine von 1 bis 9 nummerierte Liste der Prüfgruppen wird angezeigt. Leere Felder bezeichnen eine Ziffer, der noch keine Prüfgruppe zugewiesen wurde.

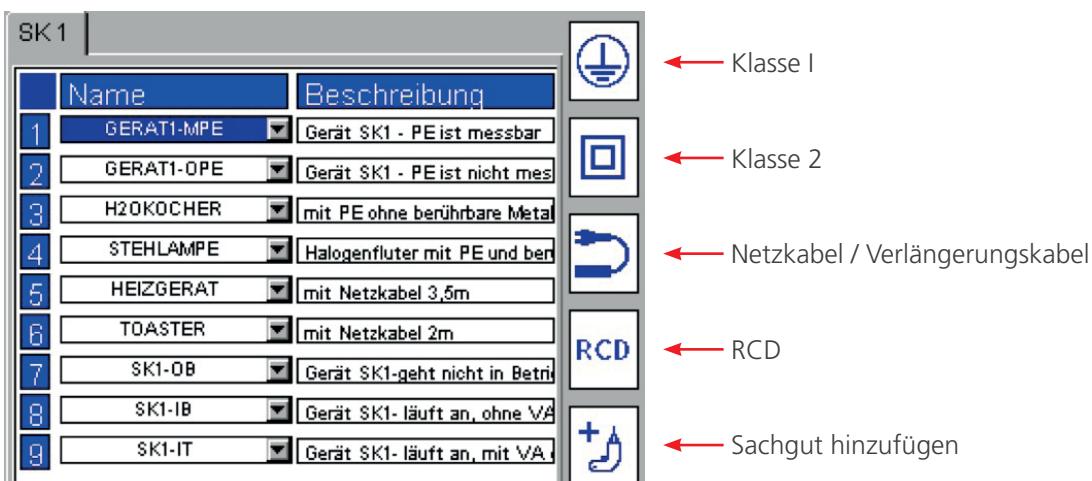

	Name	Beschreibung
1	GERAT1-MPE	Gerät SK1 - PE ist messbar
2	GERAT1-OPE	Gerät SK1 - PE ist nicht mes
3	H2OKOCHER	mit PE ohne berührbare Metal
4	STEHLAMPE	Halogenfluter mit PE und ber
5	HEIZGERAT	mit Netzkabel 3,5m
6	TOASTER	mit Netzkabel 2m
7	SK1-OB	Gerät SK1 geht nicht in Betri
8	SK1-IB	Gerät SK1 läuft an, ohne VA
9	SK1-IT	Gerät SK1 läuft an, mit VA

Navigieren Sie mittels der AUFWÄRTS/ABWÄRTS-Pfeiltasten zur gewünschten Zeile (1–9), wie nachstehend dargestellt:

Verlängerungsleitung		
	Name	Beschreibung
1	VERL1-30	Einfach Verlängerung, 30m
2	VERL4-50	4 fach Verlängerung, 50m
3	VERT3-2	3 fach Verteiler, 2m
4	VERT5-2 FI	5 fach Verteiler, 2m mit 30m
5	VERT6-5	6fach Verteiler bis 5m
6	SK1-KALT	SK1-Kaltgerätestecker
7		
8		
9		

RCD

Drücken Sie OK, um zur Drop-down-Liste verfügbarer Prüfgruppen zu gelangen.

Verlängerungsleitung		
	Name	Beschreibung
1	SK2-0B	Einfach Verlängerung, 30m
2	STEHLAMPE	4 fach Verlängerung, 50m
3	STICHSAGE	3 fach Verteiler, 2m
4	TOASTER	5 fach Verteiler, 2m mit 30m
5	VERL1-30	6fach Verteiler bis 5m
6	VERL4-50	SK1-Kaltgerätestecker
7	VERT3-2	
8	VERT5-2 FI	
9	VERT6-5	

RCD

3. Wählen Sie die benötigte PRÜFGRUPPE aus und drücken Sie auf OK. Die PRÜFGRUPPE wird dem ausgewählten Feld zugewiesen.

Verlängerungsleitung		
	Name	Beschreibung
1	VERL1-30	Einfach Verlängerung, 30m
2	VERL4-50	4 fach Verlängerung, 50m
3	VERT3-2	3 fach Verteiler, 2m
4	VERT5-2 FI	5 fach Verteiler, 2m mit 30m
5	VERT6-5	6fach Verteiler bis 5m
6	SK1-KALT	SK1-Kaltgerätestecker
7	STICHSAGE	Säge mit Netzkabel 2m
8		
9		

RCD

**HINWEIS :** Die PRÜFGRUPPEN können einem der neun Felder und einem der vier Hotkeys frei zugewiesen werden. Falls gewünscht, kann beispielsweise eine PRÜFGRUPPE der KLASSE I dem RCD-Hotkey zugewiesen werden.


## 9.4 Bearbeiten einer Prüfgruppe

Jede Prüfgruppen kann bearbeitet oder gelöscht werden


**WARNUNG : Wenn eine Datenbank wiederhergestellt wird, werden auch die Prüfgruppen überschrieben.  
Sichern Sie stets Ihre Prüfdaten, bevor Sie eine Datenbank wiederherstellen.**

Um eine Prüfgruppe zu bearbeiten:

1. Nutzen Sie auf dem START-Bildschirm (HOME) den RECHTS-PFEIL, um die Registerkarte „EINRICHTEN“ („SETUP“) auszuwählen.
2. Drücken Sie den Hotkey „PRÜFGRUPPE“ („TEST GROUP“) .
3. Drücken Sie den Hotkey „PRÜFGRUPPE BEARBEITEN“ („EDIT TEST GROUP“) .

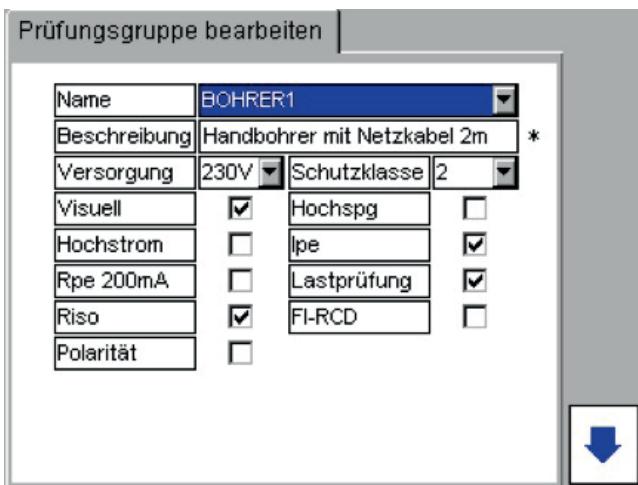

4. Drücken Sie die OK-Taste, um zur Drop-down-Liste zu gelangen.

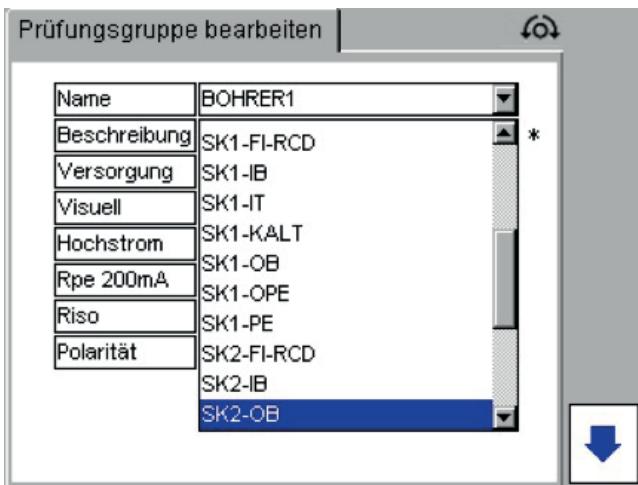

Wählen Sie die zu bearbeitende Prüfgruppe aus und drücken Sie zur Bestätigung auf OK.


Die Einstellungen der Prüfgruppe können mit der vorstehend beschriebenen Prüfgruppen-Funktion „HINZUFÜGEN“ („ADD“) angepasst und gespeichert werden.

**VORSICHT : Das Verändern einer Prüfgruppe wirkt sich auf sämtliche Sachgüter aus, die jene Prüfgruppe nutzen.**

## 9.5 Löschen einer Prüfgruppe

Um eine Prüfgruppe zu löschen:

1. Nutzen Sie auf dem START-Bildschirm (HOME) den RECHTS-PFEIL, um die Registerkarte „EINRICHTEN“ („SETUP“) auszuwählen.
2. Drücken Sie den Hotkey „PRÜFGRUPPEN-MANAGER“ („TEST GROUP MANAGER“)   .
3. Drücken Sie den Hotkey „LÖSCHEN“ („DELETE“) .

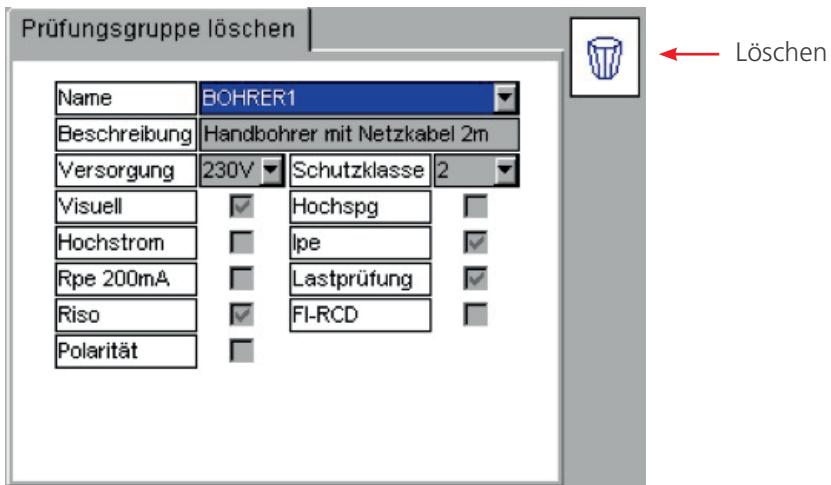


4. Drücken Sie OK, um die Drop-down-Liste zu aktivieren. Wählen Sie die benötigte Prüfgruppe aus und drücken Sie dann auf OK.
5. Drücken Sie den Hotkey „LÖSCHEN“ („DELETE“) .
6. Die Anzeige fordert eine Bestätigung an, dass die Prüfgruppe gelöscht werden soll.
7. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK, oder auf Esc, um abzubrechen.

**HINWEIS :** Eine Prüfgruppe kann nicht gelöscht werden, solange sich in der Datenbank Sachgüter befinden, die jene Prüfgruppe nutzen.

## 9.6 Wiederholte Prüfungen


Es ist möglich, Prüfgruppen mit wiederholten Schutzleiterwiderstands-, Durchgangs-, Isolationswiderstands- und Hochspannungsprüfungen anzulegen. Ein beispielhafter Bildschirm ist nachstehend dargestellt.

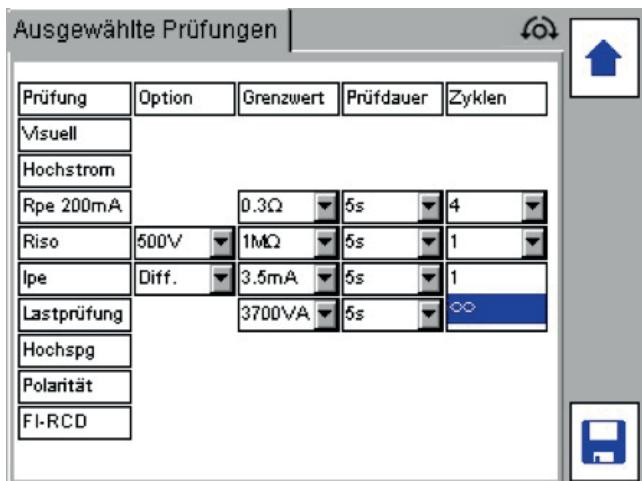

Wiederholte Prüfungen werden durch Auswahl einer Option in der Spalte „Zyklen“ („Cycles“) festgelegt. Schutzleiterwiderstands- und Durchgangsprüfungen verfügen über die Fähigkeit, eine eingestellte Anzahl von Malen (1 bis 10) oder durch Auswahl des Symbols  $\infty$  undefinierbar oft wiederholt zu werden.

Beispielsweise möchten Sie möglicherweise ein Mehrweg-Verlängerungskabel prüfen, das 4 Buchsen aufweist. In diesem Fall würden Sie die Zyklus-Option für die Schutzleiterwiderstandsprüfung auf 4 einstellen. Dadurch werden automatisch 4 Schutzleiterwiderstandsprüfungen ausgeführt und der schlechteste Schutzleiterwiderstand wird protokolliert.

Ein beispielhafter Bildschirm ist nachstehend dargestellt:

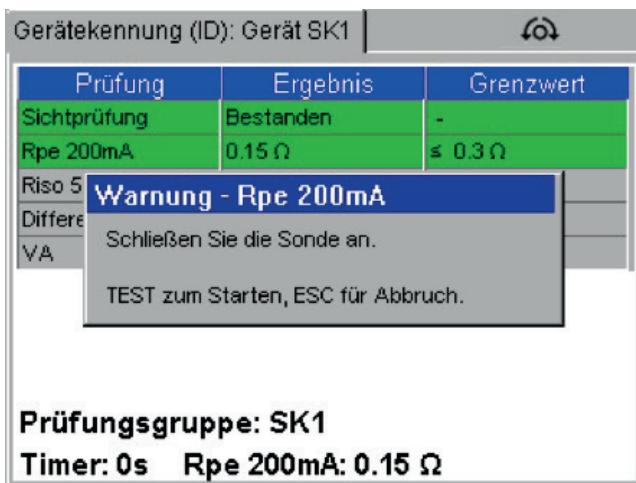

Sofern eine Schutzleiterwiderstands- und Durchgangsprüfung fehlschlägt, ist es dem Anwender stets möglich, die Prüfung zu wiederholen. Sofern die Prüfung wiederholt wird, wird das Ergebnis der fehlgeschlagenen (nicht bestandenen) Prüfung ignoriert. Sie möchten möglicherweise auf diese Art und Weise eine Prüfung wiederholen, wenn die Prüfsonde keinen richtigen Kontakt mit dem Gerät hergestellt hat.

Isolationswiderstands- und Hochspannungsprüfungen können durch Auswahl des Symbols  $\infty$  in der Spalte „Zyklen“ („Cycles“) ebenfalls wiederholt werden. Diese Funktion ist für die Prüfung von Geräten praktisch, die mehrere freiliegende leitfähige Bereiche aufweisen.


## 10. Schnellprüfung (Quick test – QT)

Die Taste „Schnellprüfung“ („Quick Test“ (QT)) bietet sofortigen Zugang zu Durchgangs-, Schutzleiterwiderstands-, Isolationswiderstands-, Ableitstrom-, RCD-, Belastungs- (Betriebs-) und Hochspannungsprüfungen, ohne dass eine Prüfgruppe eingerichtet werden muss.

**HINWEIS :** Einige der nachstehend dargestellten Prüfungen sind, abhängig vom eingesetzten Gerät, möglicherweise nicht verfügbar.

### 10.1 Ausführen einer Schnellprüfung

1. Drücken Sie auf der Tastatur die Taste „QT“. Die Anzeige zeigt eine numerische Liste der Optionen an.

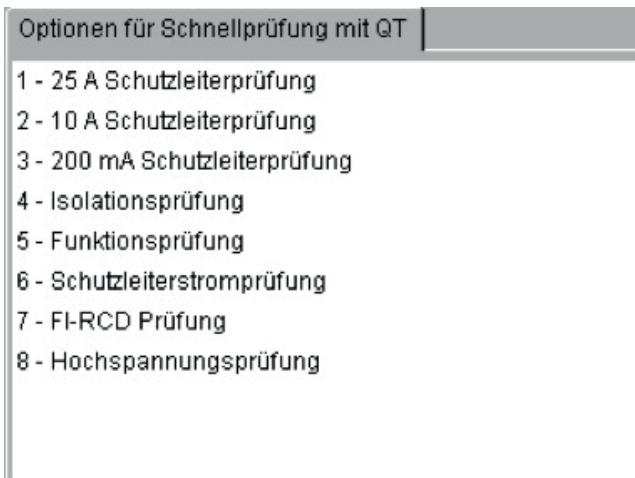


Beispiel der Optionen des QT-Bildschirms für einen PAT450

2. Drücken Sie auf die Ziffern-Taste, die der Prüfung zugeordnet ist, die Sie ausführen möchten. Beispiel – Ableitstrom

**HINWEIS :** Wenn eine Prüfung mehrere Optionen aufweist, wie etwa Ableitstrom, erscheint ein Untermenü.

3. Navigieren Sie, soweit verfügbar, durch die Optionen des Untermenüs.
4. Drücken Sie auf die OK- oder TEST-Taste, um die Prüfung zu starten.

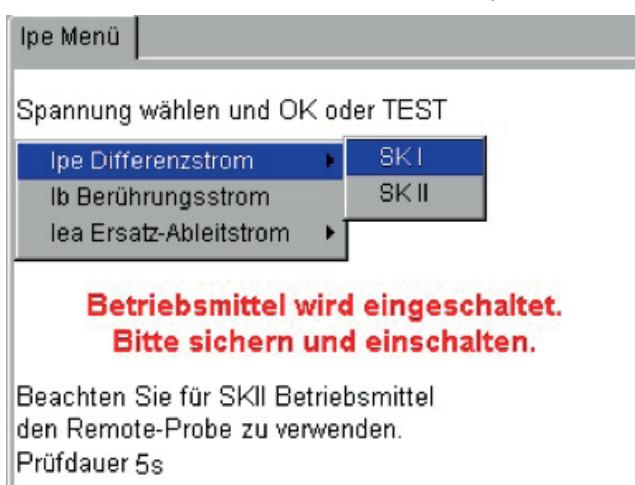

5. Folgen Sie, wie erforderlich, den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bei Abschluss der Prüfung wird das endgültige Messergebnis angezeigt.

Die Zeiten für die Schnellprüfung können in „EINRICHTEN“ („SETUP“) geändert werden. Siehe „8.4 Exportieren von Ergebnissen in das CSV-Format“ auf Seite 51

## 11. Optionen des EINRICHTEN-Menüs

Die Optionen des Menüs „EINRICHTEN“ („SETUP“) ermöglichen Änderungen der Geräte-Konfiguration, die über Hotkeys nicht erreichbar sind.


### 11.1 Kunden

Die PAT400-Geräte werden mit dem KUNDEN und dem STANDORT auf „DEFAULT“ („STANDARDVOREINSTELLUNG“) eingestellt geliefert. Dies kann geändert werden. Oder weitere Kunden und Standorte können hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht werden.


Der „VOREINGESTELLTE KUNDE“ („DEFAULT CLIENT“) und der „VOREINGESTELLTE STANDORT“ („DEFAULT LOCATION“) können erst dann gelöscht werden, nachdem weitere KUNDEN UND STANDORTE hinzugefügt wurden.

#### 11.1.1 Hinzufügen von Kunden

1. Wählen Sie „KUNDE“ („CLIENT“) im Menü „EINRICHTEN“ („SETUP“) und drücken Sie auf OK.

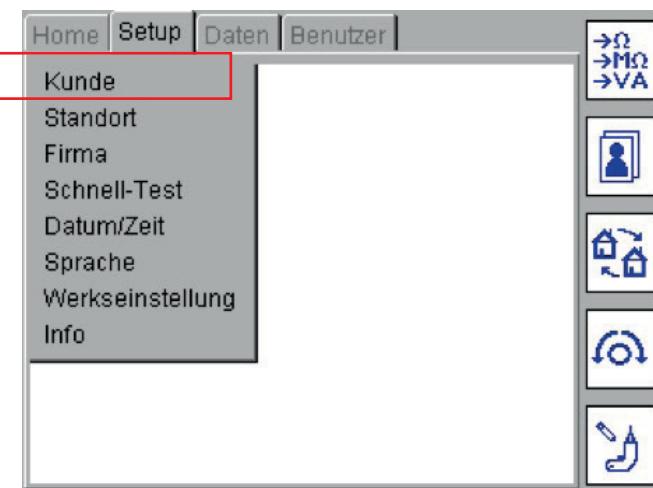

2. Der Bildschirm „Kunde“ („Client“) wird mit den Hotkeys „Kunde HINZUFÜGEN“ („ADD Client“), „Kunde BEARBEITEN“ („EDIT Client“) und „Kunde LÖSCHEN“ („DELETE Client“) angezeigt, wie nachstehend dargestellt:

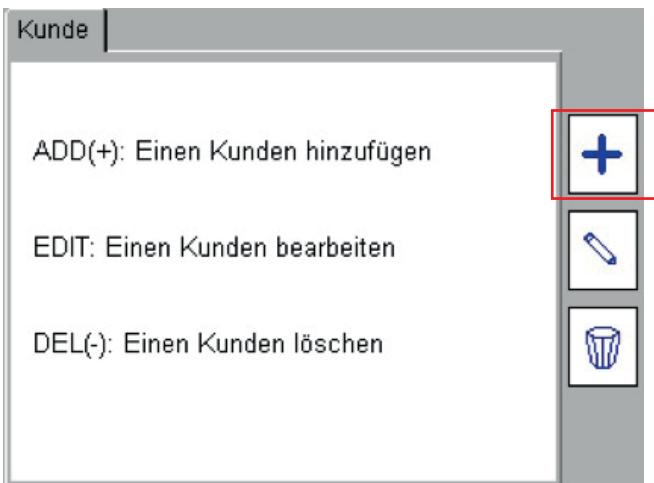

3. Wählen Sie den Hotkey „HINZUFÜGEN“ („ADD“), um einen neuen Kunden zur Datenbank hinzuzufügen.
4. Füllen Sie die Textfelder mit den erforderlichen Angaben zum Kunden aus.

Der Kundename ist ein Pflichtfeld. Sobald der Name gespeichert wurde, kann er nicht mehr geändert werden. Weitere Daten sind optional.

5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) .
6. Die Anzeige verzweigt automatisch zum Bildschirm „STANDORT HINZUFÜGEN“ („ADD LOCATION“).
7. Geben Sie die Angaben zum Standort ein. Nur der Standortname ist ein Pflichtfeld.
8. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) .

Ein neuer KUNDE und ein neuer STANDORT wurden der Datenbank hinzugefügt.

Der aktuelle KUNDE und STANDORT wurden automatisch auf den neuen KUNDEN und STANDORT aktualisiert.

### 11.1.2 Bearbeiten und Löschen von Kunden

Diese Funktion wird zur Änderung der Angaben zu einem Kunden verwendet. Falls Sie zu einem anderen Kunden wechseln möchten, gehen Sie zu nachstehendem Abschnitt 10.1.3.

### 11.1.3 Kunde bearbeiten:

1. Wählen Sie „KUNDE“ („CLIENT“) im Menü „EINRICHTEN“ („SETUP“) und drücken Sie auf OK. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Kunde“ („Client“) den Hotkey „BEARBEITEN“ („EDIT“) .
2. Wählen Sie den gewünschten Kunden aus und ändern Sie dann nach Bedarf die Angaben.



Prüfung drucken Ja oder Nein


Prüfung wiederholen Ja oder Nein

Nachdem die Angaben geändert wurden, drücken Sie den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) .

### 11.1.4 Kunde löschen:

**VORSICHT : Das Löschen eines Kunden führt dazu, dass sämtliche mit einem Kunden in Beziehung stehenden Sachgüter, Standorte und Prüfergebnisse ebenfalls gelöscht werden.**

1. Wählen Sie „KUNDE“ („CLIENT“) im Menü „EINRICHTEN“ („SETUP“) und drücken Sie auf OK. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Kunde“ („Client“) den Hotkey „LÖSCHEN“ („DELETE“).
2. Wählen Sie den gewünschten Kunden aus.

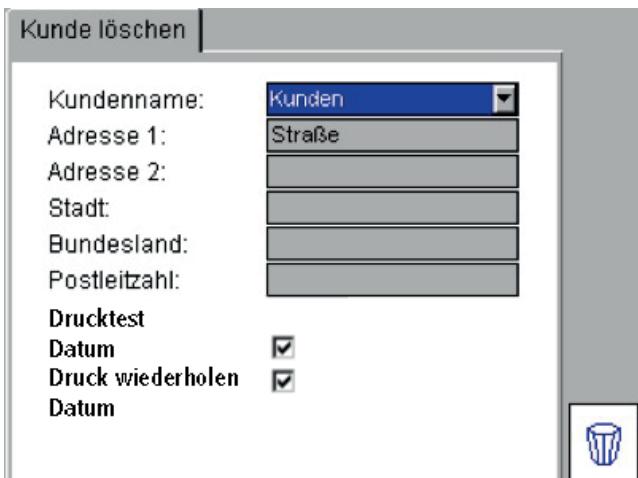


3. Drücken Sie den Hotkey „LÖSCHEN“ („DELETE“) .

4. Eine Popup-Meldung bittet Sie um Bestätigung.

### 11.1.5 Zwischen Kunden wechseln

Um im PAT400 zwischen verschiedenen Kunden zu wechseln:

1. Drücken Sie auf der Registerkarte „EINRICHTEN“ („SETUP“) den Hotkey „KUNDE WÄHLEN“ („SELECT CLIENT“) .

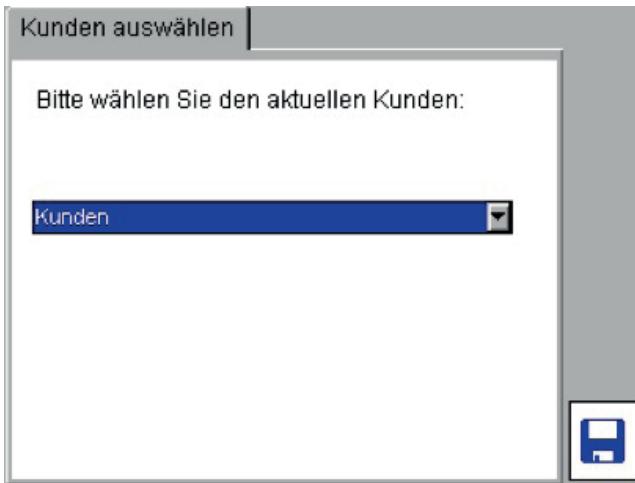

2. Drücken Sie die OK-Taste, um die Drop-down-Liste zu öffnen. Wählen Sie den gewünschten Kunden aus und drücken Sie auf OK.
3. Drücken Sie auf den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) , um die Änderung zu speichern.
4. Die Anzeige wechselt jetzt zum Bildschirm „STANDORT WÄHLEN“ („SELECT LOCATION“). Wählen Sie aus der Drop-down-Liste den entsprechenden Standort aus.
5. Drücken Sie auf OK, um den neuen Standort zu akzeptieren.
6. Drücken Sie auf den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) , um die Änderung zu speichern.

## 11.2 Standorte

Für jeden Kunden können bis zu maximal 2000 Standorte hinzugefügt werden. Firmware-Versionen vor 2.2 waren auf 50 Standorte pro Kunde begrenzt.

### 11.2.1 Hinzufügen von Standorten


**HINWEIS :** Stellen Sie, bevor Sie einen neuen Standort hinzufügen, sicher, dass sie zu dem Kunden gewechselt sind, dem Sie diesen Standort zuordnen möchten. Standorte sind kundenspezifisch. Sie können den Kundennamen nicht ändern.

1. Wählen Sie „STANDORT“ („LOCATION“) im Menü „EINRICHTEN“ („SETUP“) und drücken Sie auf OK.

Der Bildschirm „Standort“ („Location“) wird mit den Hotkeys „Standort hinzufügen“ („Add Location“), „Standort bearbeiten“ („Edit Location“) und „Standort löschen“ („Delete Location“) angezeigt, wie nachstehend dargestellt:



2. Wählen Sie den Hotkey „HINZUFÜGEN“ („ADD“)  , um einen neuen Standort zum aktuellen Kunden hinzuzufügen.
3. Füllen Sie die Textfelder mit den erforderlichen Angaben zum Standort aus. Nur der Standortname ist ein Pflichtfeld.

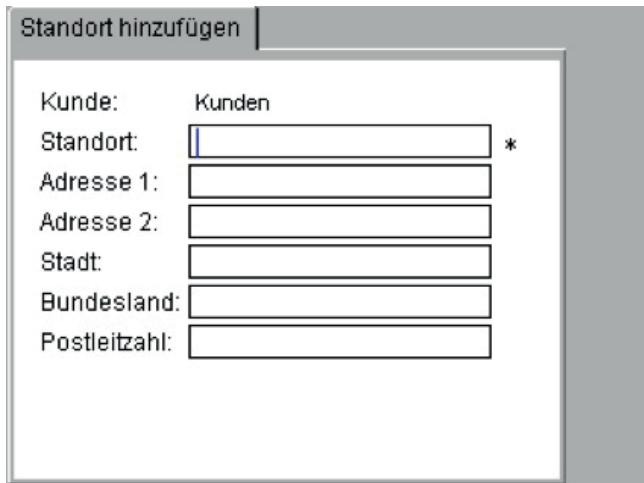

**Standort hinzufügen**

Kunde: Kunden

Standort:  \*

Adresse 1:

Adresse 2:

Stadt:

Bundesland:


Postleitzahl:

4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) .

## 11.3 Bearbeiten und Löschen von Standorten

### 11.3.1 Standort bearbeiten:

1. Wählen Sie „STANDORT“ („LOCATION“) im Menü „EINRICHTEN“ („SETUP“) und drücken Sie auf OK. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Standort“ („Location“) den Hotkey „BEARBEITEN“ („EDIT“) .
2. Wählen Sie den gewünschten Standort aus und drücken Sie dann den Hotkey „NÄCHSTE SEITE“ („NEXT PAGE“) .

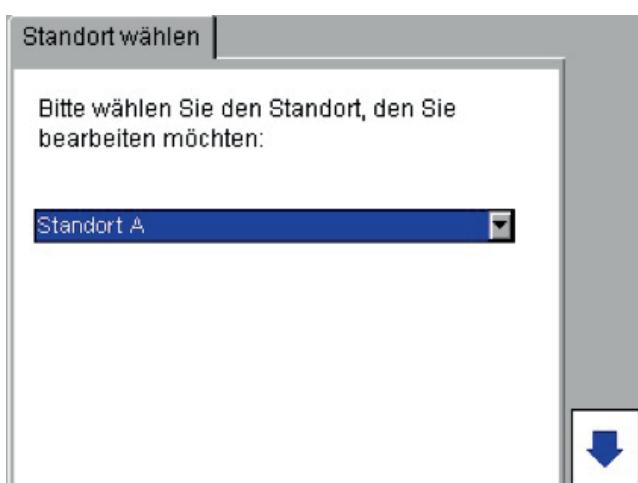

**Standort wählen**

Bitte wählen Sie den Standort, den Sie bearbeiten möchten:

Standort A 



3. Ändern Sie nach Bedarf die Angaben zum Standort. Es ist nicht möglich, den zugeordneten Kunden zu ändern.

Kunde:	Megger
Standort:	Standort A
Adresse 1:	Straße
Adresse 2:	
Stadt:	Berlin
Bundesland:	
Postleitzahl:	

4. Nachdem die Angaben geändert wurden, drücken Sie den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) .

### 11.3.2 Standort löschen:

**VORSICHT : Das Löschen eines Standorts führt dazu, dass sämtliche mit einem Standort in Beziehung stehenden Sachgüter und Prüfergebnisse ebenfalls gelöscht werden.**

1. Wählen Sie „STANDORT“ („LOCATION“) im Menü „EINRICHTEN“ („SETUP“) und drücken Sie auf OK. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Standort“ („Location“) den Hotkey „LÖSCHEN“ („DELETE“) .
2. Wählen Sie den gewünschten Standort aus und drücken Sie dann den Hotkey „NÄCHSTE SEITE“ („NEXT PAGE“) .

Bitte wählen Sie den Standort, den Sie löschen möchten:

Megger Limited




3. Drücken Sie den Hotkey „LÖSCHEN“ („DELETE“) .

Kunde:	Megger
Standort:	Megger Limited
Adresse 1:	Archcliffe Road
Adresse 2:	
Stadt:	
Bundesland:	Dover
Postleitzahl:	CT17



- Eine Popup-Meldung bittet Sie um Bestätigung.

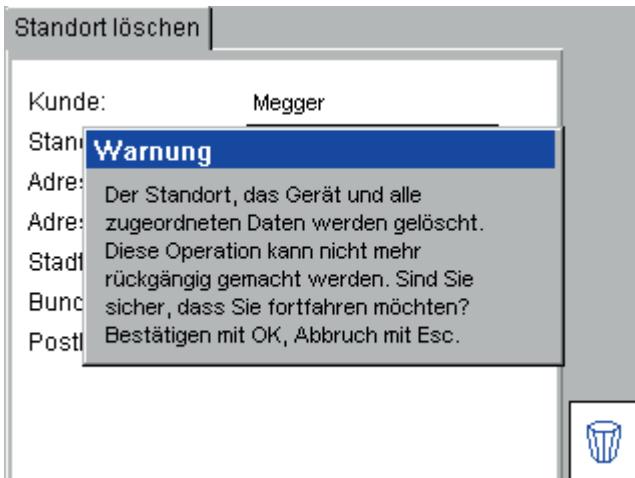

- Sobald der aktuelle Standort gelöscht wurde, bittet Sie das Gerät, einen neuen Standort auszuwählen oder hinzuzufügen.



- Um aus der Drop-down-Liste verfügbare Standorte für den aktuellen Kunden auszuwählen, drücken Sie auf OK, wählen Sie den neuen aktuellen Standort aus und drücken Sie auf „Speichern“ („Save“).

### 11.3.3 Standorte wechseln

Sie können den Standort nur im Kontext des aktuellen Kunden wechseln.

- Drücken Sie auf der Registerkarte „EINRICHTEN“ („SETUP“) den Hotkey „STANDORT WÄHLEN“ („SELECT LOCATION“)
- Wählen Sie den gewünschten Standort aus und drücken Sie auf OK.




- Drücken Sie auf den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) , um die Änderungen zu speichern.

## 11.4 Unternehmen

Die Seite „Unternehmen“ („Company“) ermöglicht die Dateneingabe für das prüfende Unternehmen, um deren Unternehmensangaben im PAT400 einzutragen.

„Etikettentext“ („Label Text“) ist ein Feld, das zum Hinzufügen von Text auf gedruckten Etiketten genutzt wird. Zum Beispiel möchten Sie möglicherweise auf einem Etikett den Namen des Prüfers hinzufügen. Dieses Feld erscheint an der Oberseite des Barcode-Etiketts.

1. Gehen Sie vom START-Bildschirm (HOME) aus zur Menüoption „EINRICHTEN“ („SETUP“), indem Sie die RECHTS-Pfeiltaste drücken.
2. Wählen Sie „Unternehmen“ („Company“) in den Menüoptionen und drücken Sie auf OK.
3. Geben Sie die Angaben zum Unternehmen ein. Sämtliche dieser Felder sind optional.

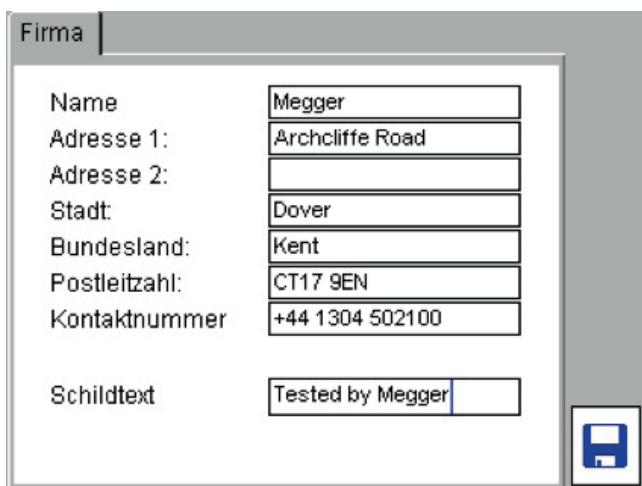

4. Drücken Sie auf den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) , um die Änderungen zu speichern.

## 11.5 Konfiguration der Schnellprüfung

SCHNELLPRÜFUNGEN (QUICK TESTS) sind verfügbar, um bei der Inbetriebnahme und Reparatur von elektrischen Geräten zu unterstützen. Die Tasten „SCHNELLPRÜFUNG“ („QUICK TEST“) ermöglichen direkten Zugang zu individuellen Prüfungen, ohne Prüfgruppen nutzen zu müssen.


Die Prüfzeiten der SCHNELLPRÜFUNGEN können unabhängig von den Prüfgruppen festgelegt werden.

Prüfzeiten können für die folgenden Prüfungen festgelegt werden:


- Isolationswiderstandsmessung
- Schutzleiterwiderstandsprüfung
- Belastungsprüfung (Betriebsprüfung)
- Ableitstromprüfung

Um die Zeiteinstellungen der SCHNELLPRÜFUNG (QUICK TEST) festzulegen:

1. Wählen Sie „SCHNELLPRÜFUNG-TASTEN“ („QUICK TEST KEYS“) in den Menüoptionen „EINRICHTEN“ („SETUP“).

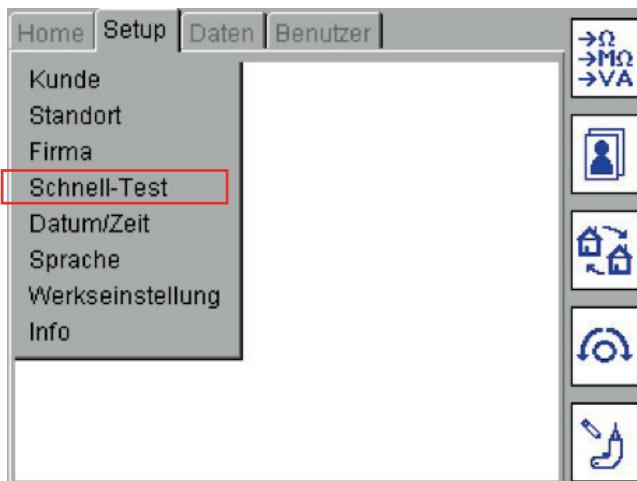

2. Drücken Sie auf OK, um den Bildschirm „Schnellprüfung-Konfig.“ („Quick Test Config“) anzuzeigen.

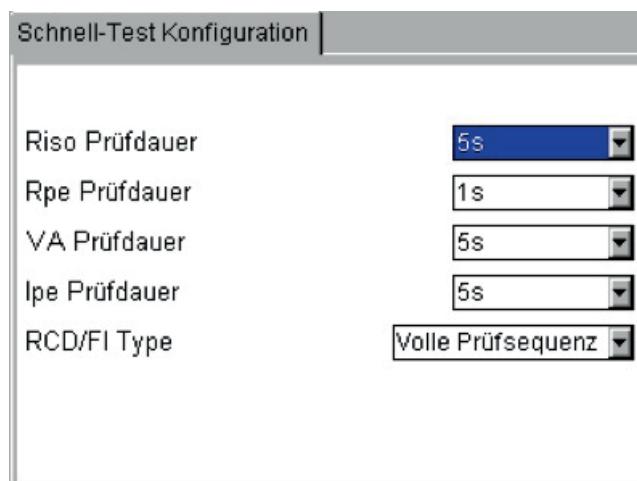

3. Navigieren Sie zum gewünschten Feld, um die Prüfdauer einzustellen.


4. Drücken Sie auf ESC oder „Start“ („Home“), um zu speichern und den Bildschirm zu verlassen.

- 1.

## 11.6 Datum-/Zeiteinstellungen

Um die Zeit- oder Datumseinstellungen zu ändern:

1. Gehen Sie vom START-Bildschirm (HOME) aus zur Menüoption „EINRICHTEN“ („SETUP“), indem Sie die RECHTS-Pfeiltaste drücken.
2. Nutzen Sie den ABWÄRTS-Pfeil, um Datum/Zeit auszuwählen, wie nachstehend dargestellt:

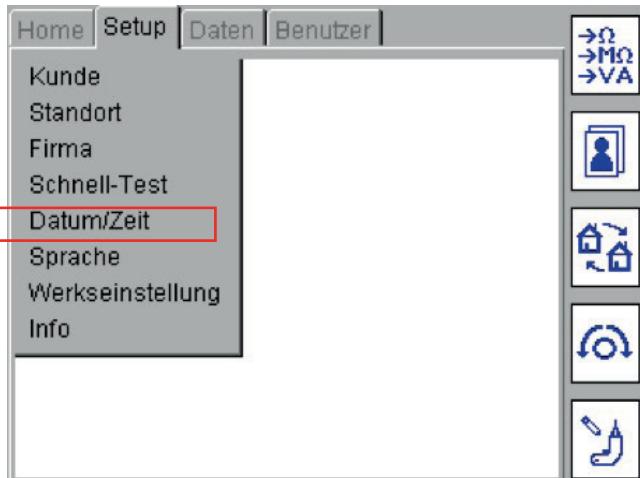


3. Drücken Sie „OK“, um die Einstellungen zu übernehmen.
4. Nutzen Sie für DATUM-Einstellungen (DATE) die LINKS-/RECHTS-Pfeiltasten, um das zu ändernde Feld auszuwählen. Geben Sie über die Tastatur die gewünschten Werte ein.
5. Nutzen Sie für ZEIT-Einstellungen (TIME) die ABWÄRTS-Pfeiltaste, um „ZEIT“ („TIME“) auszuwählen, und dann die LINKS-/RECHTS-Pfeiltasten, um die zu ändernden Felder auszuwählen. Geben Sie wiederum über die Tastatur die gewünschten Werte ein.




6. Drücken Sie auf den HOTKEY „SPEICHERN“ („SAVE“) , um die Änderungen zu übernehmen.

## 11.7 Sprache wechseln

1. Gehen Sie vom START-Bildschirm (HOME) aus zur Menüoption EINRICHTEN (SETUP), indem Sie die RECHTE Pfeiltaste drücken. Wählen Sie dann „SPRACHE“ („LANGUAGE“), wie nachstehend dargestellt:

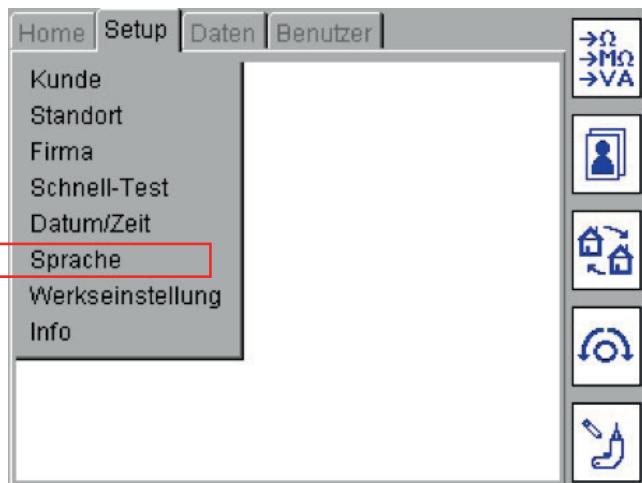

2. Drücken Sie auf die OK-Taste und der Bildschirm „Sprachauswahl“ („language selection“) wird angezeigt.

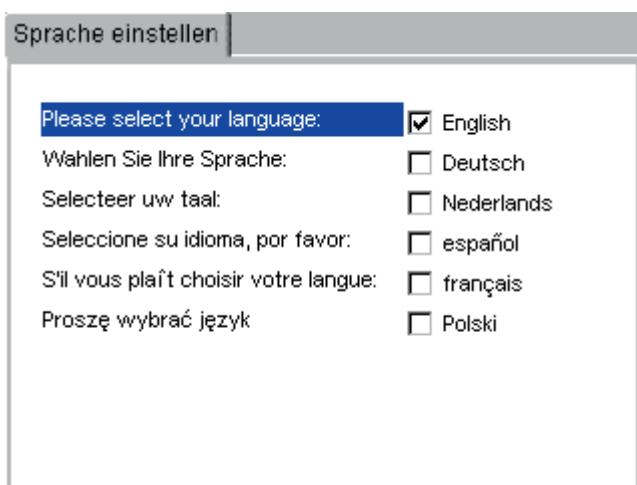


3. Nutzen Sie die AUFWÄRTS/ABWÄRTS-Pfeiltasten, um die benötigte Sprache auszuwählen.
4. Drücken Sie zum Speichern auf OK.

## 11.8 Standardeinstellungen wiederherstellen

**VORSICHT :** Die Wiederherstellung der werkseitigen Voreinstellungen überschreibt sämtliche gespeicherten Daten und Einstellungen. Gespeicherte Daten gehen verloren. Megger empfiehlt mit Nachdruck, dass vor der Wiederherstellung der werkseitigen Voreinstellungen sämtliche Daten gesichert werden. Datensicherungen können bei Bedarf zurückgespeichert werden.


Um die Konfiguration des Werksauslieferungszustands im PAT400 wieder herzustellen:

1. Gehen Sie vom START-Bildschirm (HOME) aus zur Menüoption „EINRICHTEN“ („SETUP“), indem Sie die RECHTE Pfeiltaste drücken. Wählen Sie dann „STANDARDVOREINSTELLUNGEN“ („DEFAULT SETTINGS“), wie nachstehend dargestellt:

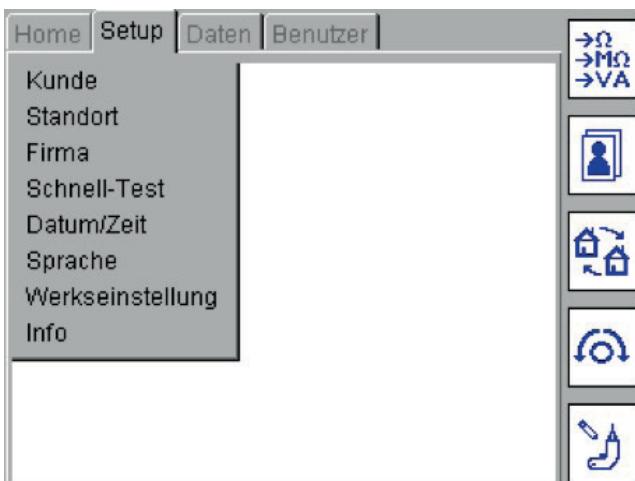

Vorhandene Datensätze und Prüfgruppen müssen vor dem Wiederherstellen der werkseitigen Voreinstellungen gesichert werden.


2. Drücken Sie auf OK, um zum Bildschirm „Standardvoreinstellungen wiederherstellen“ („Restore Defaults“) zu gelangen.

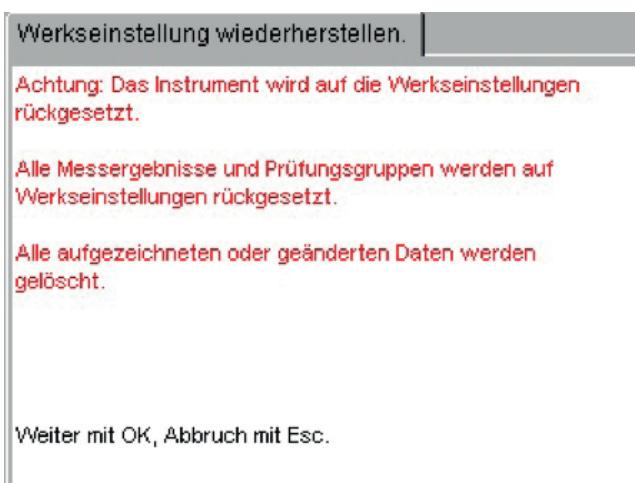

3. Drücken Sie zum Fortsetzen auf OK, oder auf Esc, um abzubrechen.

- 1.

- Eine Popup-Meldung bittet Sie um die Eingabe von „Y“ zur Bestätigung, dass die Standardvoreinstellungen wiederhergestellt werden sollen.

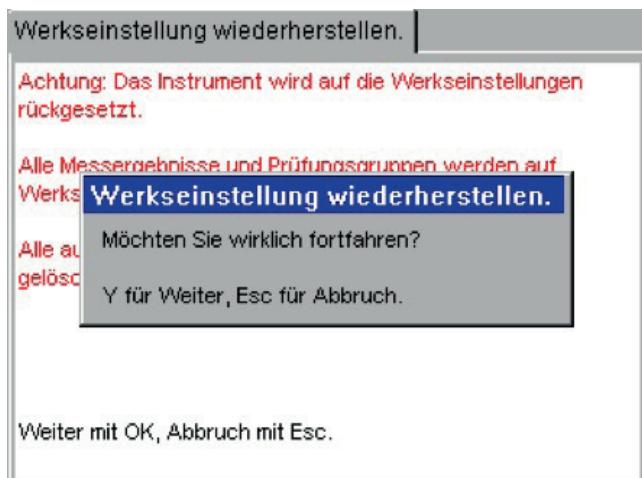


- Der PAT400 führt dann einen Neustart mit den Standardvoreinstellungen durch.

## 11.9 INFO – PAT400-Software-Version und Megger-Kontaktdaten

Um die Produktinformationen und Megger-Kontaktangaben auszuwählen:

- Wählen Sie in der oberen Menüoption mittels der RECHTS-PFEIL-Taste „EINRICHTEN“ („SETUP“) aus. Nutzen Sie dann den ABWÄRTS-Pfeil, um die Option „INFO“ („ABOUT“) auszuwählen.

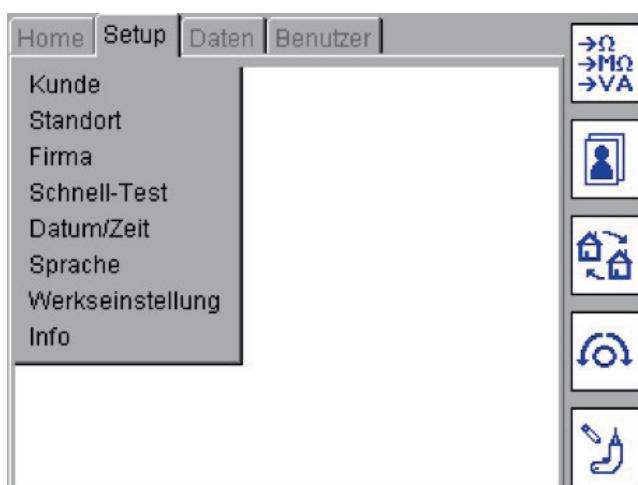

- Drücken Sie auf OK, um zum Bildschirm „INFO“ („ABOUT“) zu gelangen.




- Drücken Sie auf Esc, um den Bildschirm „INFO“ („ABOUT“) zu verlassen.

## 12. PAT400-Anwender, -Ebenen und Einstellungen für den Zugriff

Der PAT400 umfasst die folgenden Leistungsmerkmale:

- Mehrere Anwenderkonten
- Anmeldeeinrichtung (PIN)
- Sicherheitsebenen (Vorgesetzter/Anwender)
- Erfahrungsebenen (Experten-/Anfänger-Modus)

Die Anwenderfunktionalität befindet sich unter der Registerkarte „Anwender“ („User“), wie nachstehend dargestellt:

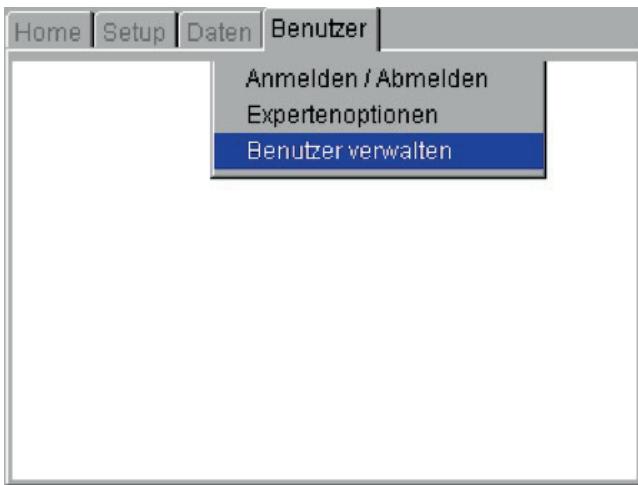

### 12.1 Anwendernamen, Kontostatus und Anmelden

Der PAT400 unterstützt ein oder mehrere Bediener. Jeder Bediener kann einem Anwendernamen (verpflichtend) und einer PIN (optional) zugewiesen werden und wird als ein „KONTO“ („ACCOUNT“) bezeichnet.

Die Höchstgrenze beträgt 100 Konten.

Jeder Kontoname ist auf 25 Zeichen begrenzt.

Wenn ein Barcode-Drucker eingesetzt wird (optionales Zubehörteil – Anhang D), erscheint der Name des Anwenderkontos auf dem ausgedruckten Barcode-Etikett.

PIN-Zahlen weisen eine feste Länge von 4 Ziffern auf, wobei nur die Ziffern 0 bis 9 genutzt werden.

Für Gebiete wie etwa Australien können Anwender ihre Zulassungsnummer eingeben, die bei Einsatz des Zebra-Druckers auf Barcode-Etiketten ausgedruckt wird.

Ein Konto kann den Status „Vorgesetzter“ („Supervisor“) oder „Anwender“ („User“) aufweisen. Sehen Sie im Abschnitt 11.3 „Konten verwalten“ nach.

Ein Konto kann das Privileg „Experten-Optionen“ („Expert Options“) besitzen. Wenn dieser Modus im Menü „Experten-Optionen“ („Expert Options“) aktiviert ist, werden während des Prüfablaufs sämtliche „rat- und hinweisgebenden Meldungen“ („advisory messages“) ausgeblendet, was in der Konsequenz Prüfzeiten verkürzt. Sehen Sie im Abschnitt 11.3 „Konten verwalten“ nach.

Es muss stets mindestens ein Konto vorhanden sein. Dieses Konto weist stets den Status „Vorgesetzter“ („Supervisor“) auf.

Der PAT400 wird mit einem eingerichteten Konto ausgeliefert, wobei der Anwendername auf „default“ eingestellt ist, wie auf der nachstehend dargestellten Startseite (Home page) zu sehen.

Das PIN-Kennwort ist am PAT400 im Werksauslieferungszustand nicht aktiviert. Dies ermöglicht es dem PAT400 hochzufahren, und dem Bediener, mit dem Prüfen zu beginnen, ohne etwas konfigurieren oder sich anmelden zu müssen.

Das standardmäßig eingerichtete Konto kann geändert werden oder weitere Konten können nach Bedarf hinzugefügt werden. Sehen Sie dazu in den Abschnitten 11.3 „Konten verwalten“, 11.3.4 „Konten hinzufügen“ und 11.3.5 „Konten löschen“ nach.



Anwendername:

Dieser kann nach Bedarf geändert werden. Weitere Anwender können hinzugefügt werden. Maximale Feldlänge beträgt 30 Zeichen.

Anwenderstatus:

Bezeichnet die Ebene der Verwaltung und Konfiguration, die für den Bediener verfügbar ist.

## 12.2 Einschalten und Optionen für Anmelden/Abmelden

### 12.2.1 Werkseitige Voreinstellung zum Einschalten

Wenn der PAT400 zum ersten Mal eingeschaltet wird, besteht keine Notwendigkeit zu einer Anmeldung.

Die Option für Anmelden/Abmelden (Login/Logout) ist nicht aktiviert, es sei denn, eine PIN wurde hinzugefügt oder zusätzliche Konten wurden erstellt.

#### Einschalten und Anmelden mit aktivierter PIN

Sofern sich der Bediener vom PAT400 nicht abmeldet, bleibt der Bediener selbst dann angemeldet, wenn der PAT400 vom Stromnetz getrennt wird.

Das standardmäßig eingerichtete Konto kann durch eine PIN geschützt werden. Siehe dazu Abschnitt 11.3.3 zum Hinzufügen eines PIN-Schutzes.

Sofern für das standardmäßig eingerichtete Konto ein PIN-Schutz eingerichtet ist, zeigt der PAT400 beim Hochfahren den Anmelde-Bildschirm, wie nachstehend dargestellt, an. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich der Bediener zuvor vom PAT400 abgemeldet hat. Andernfalls wird der Warnhinweis-Bildschirm angezeigt.



Siehe „9.3 Zuordnen von Prüfgruppen zu Hotkeys“ auf Seite 57

1. Schalten Sie den PAT400 ein.
2. Geben Sie die PIN für dieses Konto ein und drücken Sie den Hotkey ➡ .
3. Der PAT400 zeigt den Warnhinweis-Bildschirm an. Sofern die falsche PIN eingegeben wird, wird die folgende Warnmeldung angezeigt:  
„Falsche PIN eingegeben“ („Incorrect PIN entered“)  
Mit richtiger PIN erneut versuchen (Retry with the correct PIN).


4. Bei erfolgreicher Anmeldung wird der Bildschirm „Warnhinweise“ („Warnings“) angezeigt. Drücken Sie auf OK, um zu bestätigen, dass Sie die Warnhinweise gelesen und verstanden haben.
5. Der PAT400 zeigt den START-Bildschirm (HOME) an.

### **Einschalten und Anmelden bei mehreren Konten**

Um dem standardmäßig eingerichteten Konto („default“) eine PIN hinzuzufügen, sehen „9.3 Zuordnen von Prüfgruppen zu Hotkeys“ auf Seite 57

Sofern weitere Konten angelegt wurden, wird beim Hochfahren der Anmelde-Bildschirm angezeigt.

1. Der Bildschirm zeigt den letzten Anwendernamen („Username“) an, der am PAT400 angemeldet war.

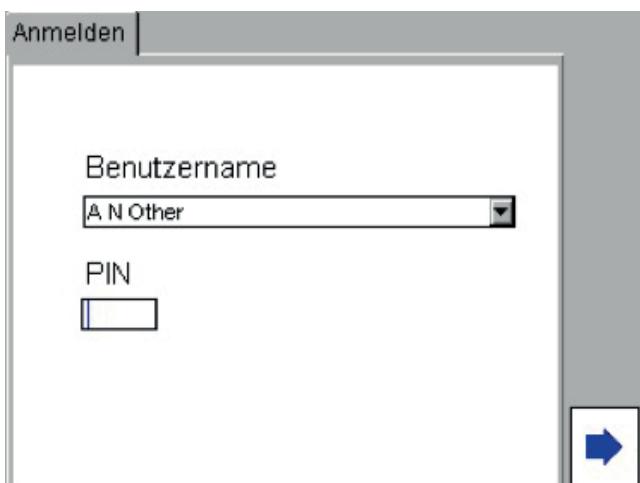

2. Geben Sie für den angezeigten „Anwendernamen“ („Username“) die PIN ein, drücken Sie auf den Hotkey ➔ und gehen Sie zu (5) unten.  
Oder  
Drücken Sie auf den AUFWÄRTS-Pfeil, um das Feld „Anwendernamen“ („Username“) farblich hervorzuheben und drücken Sie auf OK, um das Drop-down-Feld der Anwendernamen anzuzeigen.



3. Nutzen Sie die AUFWÄRTS/ABWÄRTS-Pfeile, um den benötigten Anwendernamen auszuwählen, und drücken Sie auf OK.
4. Geben Sie die PIN für den neuen „Anwendernamen“ („Username“) ein und
5. Drücken Sie den Hotkey ➔ .

Sofern sich der Bediener beim Abschalten nicht von seinem Konto abgemeldet hat, bleibt der Bediener beim PAT400 beim Einschalten angemeldet. Um sich von einem Konto abzumelden, ist eine der folgenden Aktionen erforderlich:


1. Drücken Sie die ROTE AUS-Taste. Die Anzeige zeigt folgende Nachricht an:  
**„Die Trennung vom Netz kann jetzt erfolgen“**  
**„Sie werden abgemeldet“ (“It is now safe to remove power”**  
**“You will be logged out”)**
2. Trennen Sie den PAT400 vom Stromnetz (siehe Hinweis).  
Oder
3. Navigieren Sie zum Menü „Anwender“ („Users“) und wählen Sie „Anmelden/Abmelden“ („Login/Logout“) (siehe Hinweis).
4. Drücken Sie auf OK. Der Bediener wird abgemeldet. Der PAT400 zeigt einen Anmelde-Bildschirm (Login) an.
5. Trennen Sie den PAT400 vom Stromnetz.

**HINWEIS :** Die Optionen „Anmelden/Abmelden“ („Login/Logout“) sind nicht verfügbar, wenn nur ein standardmäßig eingerichtetes Konto vorhanden ist und keine PIN eingestellt wurde (entsprechend dem Werksauslieferungszustand).

## 12.3 Konten verwalten

### 12.3.1 Vorgesetzter-Status (Supervisor) und Anwender-Status (User)


Der PAT400 weist zwei Ebenen des Kontostatus auf: Vorgesetzter (Supervisor) und Anwender (User). Der Kontostatus wird beim Einrichten oder Bearbeiten eines Kontos festgelegt.

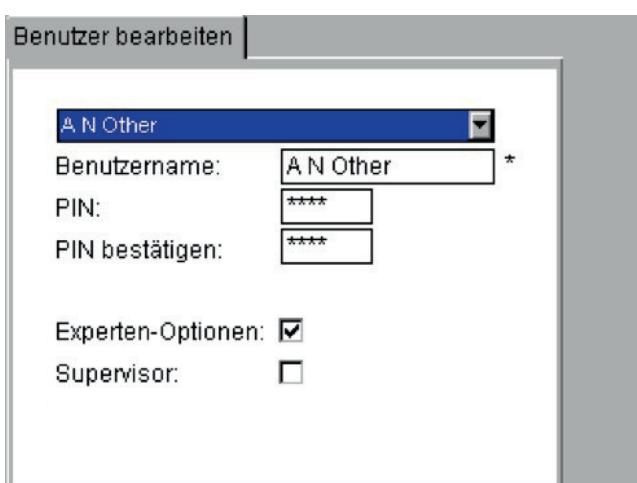

1. Vorgesetzter-Status – Vorgesetzter-Kontrollkästchen aktiviert  
Ein Konto mit Status „Vorgesetzter“ („Supervisor“) hat unbegrenzten Zugang zu sämtlicher Funktionalität und zur gesamten Konfiguration des PAT400.  
Jedes Konto mit dem Status „Vorgesetzter“ („Supervisor“) kann weitere Konten einrichten und den Status anderer Konten verwalten. Dazu zählt auch das Löschen anderer Konten.
2. Anwender-Status – Vorgesetzter-Kontrollkästchen nicht aktiviert  
Ein Konto mit dem Status „Anwender“ („User“) hat begrenzten Zugang zu Funktionalität.  
Ein Konto mit dem Status „Anwender“ („User“) wird normalerweise einem Bediener zugeordnet, wobei es nicht wünschenswert ist, dem Bediener vollen Zugang zur Konfiguration des PAT400 oder das Löschen von Kunden- und Prüfdaten zu ermöglichen.

## 12.4 Optionen für Experten (Expert options)

„Optionen für Experten“ erscheint als ein Kontrollkästchen, wenn Konten eingerichtet oder verwaltet werden.

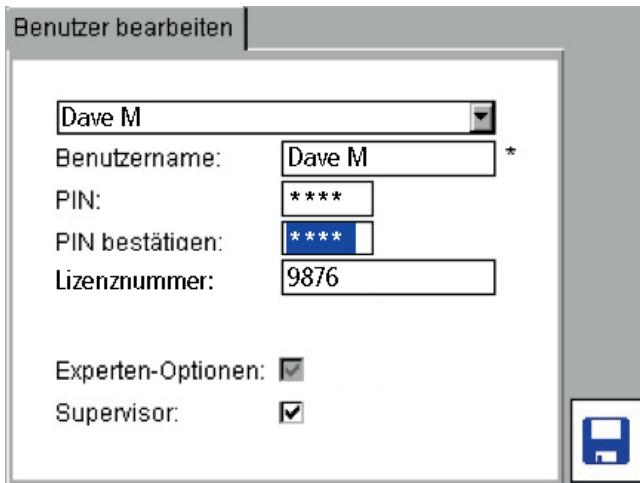

Durch Aktivieren der „Optionen für Experten“ („Expert options“) bei einem Konto erhält der Bediener Zugang zu Folgendem:

EIN- oder AUSschalten des „Experten-Modus“ („Expert Mode“)

EIN- oder AUSschalten der umgekehrten L-N-Polarität („Reverse L-N Polarity“) (siehe unten)

Bei eingeschaltetem „Experten-Modus“ („Expert Mode“) sind die rat- und hinweisgebenden Meldungen zur Prüfung, die normalerweise während der Prüfungen angezeigt werden, deaktiviert.

Bei ausgeschaltetem „Experten-Modus“ („Expert Mode“) werden alle rat- und hinweisgebenden Meldungen angezeigt. Die Funktion „Umgekehrte Polarität“ („Reverse Polarity“) kann nicht geändert werden. Ein Bediener mit einem Konto, das den Status „Anwender“ („User“) aufweist, muss sich an jemand mit einem Konto wenden, das den Status „Vorgesetzter“ („Supervisor“) aufweist, um diese Leistungsmerkmale zu aktivieren. Es wird empfohlen, dass der „Experten-Modus“ („Expert Mode“) nur bei solchen Bedienern aktiviert wird, die im Einsatz des PAT400 erfahren sind.

Um die „Experte“-Privilegien („Expert“) einem Konto hinzuzufügen:

1. Nutzen Sie im Anwendermenü die Pfeiltasten, um die „Optionen für Experten“ („Expert Options“) auszuwählen.
2. Drücken Sie die OK-Taste, um das Leistungsmerkmal zu aktivieren oder zu deaktivieren.
3. Drücken Sie auf den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) , um die Änderung zu speichern.

Sofern das Leistungsmerkmal deaktiviert ist, ist das Kontrollkästchen „Experten-Modus“ („Expert Mode“) ausgegraut.


Umgekehrte L-N-Polarität (nur bei einigen Modellen verfügbar)

Sehen Sie in Abschnitt 12 „Umgekehrte L-N-Polarität“ nach.


#### 12.4.1 Ändern des standardmäßig eingerichteten Kontos für den Vorgesetzten (Supervisor)

Der werkseingestellte Name des Anwenderkontos lautet „default“. Dieser kann bei Bedarf geändert werden, siehe nachstehender Abschnitt zur Änderung des standardmäßig vergebenen Kontonamens:

1. Nutzen Sie auf dem START-Bildschirm (HOME) den RECHTS-Pfeil, um die Registerkarte „Anwender“ („Users“) auszuwählen.
2. Navigieren Sie mittels des ABWÄRTS-Pfeils zu „Anwender verwalten“ („Manage Users“) und drücken Sie auf OK.

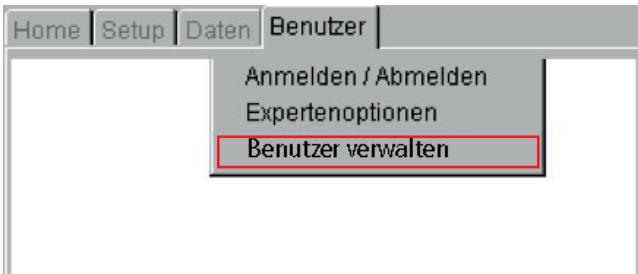


3. Drücken Sie den Hotkey „BEARBEITEN“ („EDIT“) ↎, um die Angaben zum „Vorgesetzter-Konto“ („Supervisor account“) zu bearbeiten.

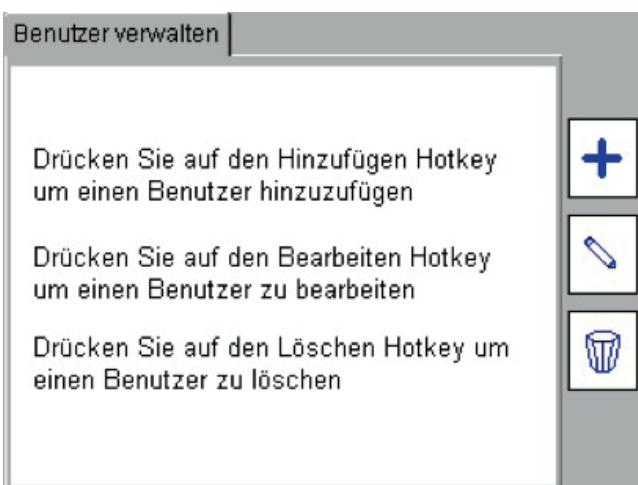

4. Drücken Sie den ABWÄRTS-Pfeil, um das Feld „Anwendername“ („Username“) farblich hervorzuheben und geben Sie einen Namen ein.

Drücken Sie zum Bearbeiten des Namens auf OK, wenn dieser farblich hervorgehoben ist.

Anwendernamen müssen zwischen 3 und 30 Zeichen lang sein. Sie dürfen nur die Zeichen A-Z (Groß- oder Kleinbuchstaben) und 0–9 enthalten.

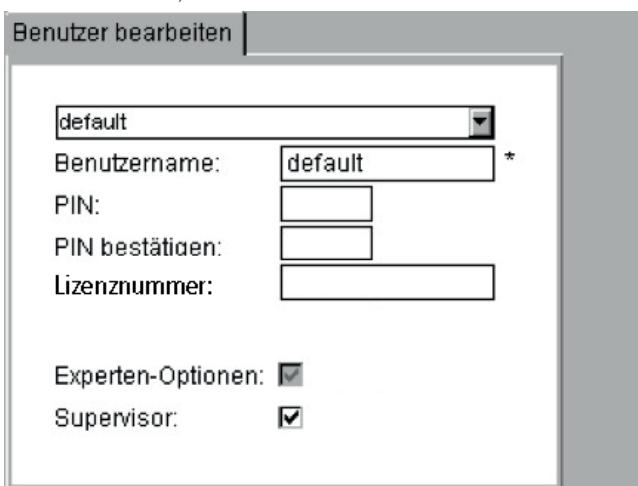

5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf OK.
6. Folgen Sie, um eine PIN hinzuzufügen, Abschnitt 11.3.3, um mit Schritt (3) einem Konto eine PIN hinzuzufügen.  
ODER  
Drücken Sie, falls keine PIN eingegeben werden soll, den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) ↕, um die Änderung zu speichern.



## 12.4.2 Verwendung von PIN-Nummern

PIN-Nummern sind für Konten optional.


Sämtliche Prüfergebnisse werden mit dem Namen des Kontoinhabers (dem Anwendernamen) gekennzeichnet und gespeichert. Das Hinzufügen einer PIN-Nummer zu einem Konto verhindert, dass sich unbefugte Bediener bei einem Konto anmelden und zum Prüfen den Namen eines anderen Bedieners verwenden.

### Um einem Konto eine PIN hinzuzufügen:

1. Nutzen Sie auf dem START-Bildschirm (HOME) die RECHTS-Pfeiltaste, um die Registerkarte „ANWENDER“ („USERS“) auszuwählen, und wählen Sie die Option „Anwender verwalten“ („Manage Users“).

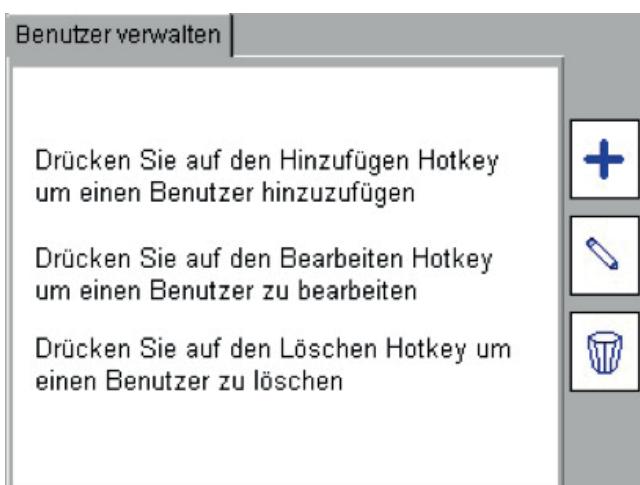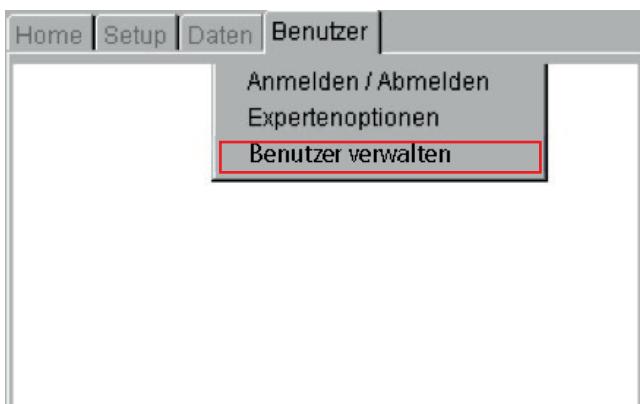


2. Drücken Sie den Hotkey „Bearbeiten“ („Edit“) .
3. Nutzen Sie die ABWÄRTS-Pfeiltaste, um das PIN-Feld auszuwählen.
4. Geben Sie eine PIN-Nummer zwischen 0000 und 9999 ein. Verwenden Sie nur die Ziffern von 0 bis 9.

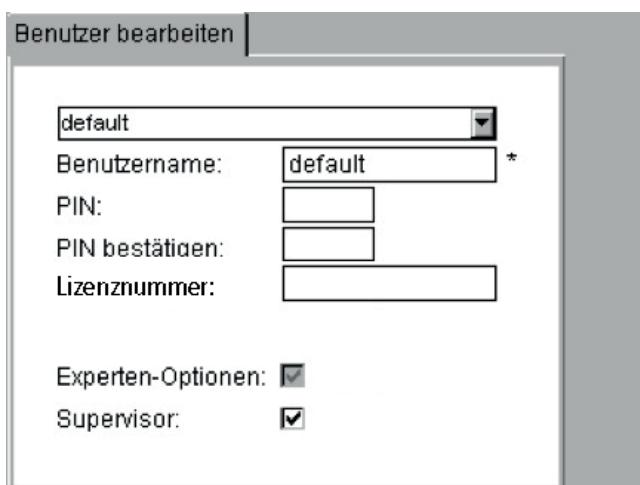

5. Drücken Sie die ABWÄRTS-Pfeiltaste, um das Feld „PIN bestätigen“ („Confirm PIN“) auszuwählen.

6. Geben Sie dieselbe PIN-Nummer ein.

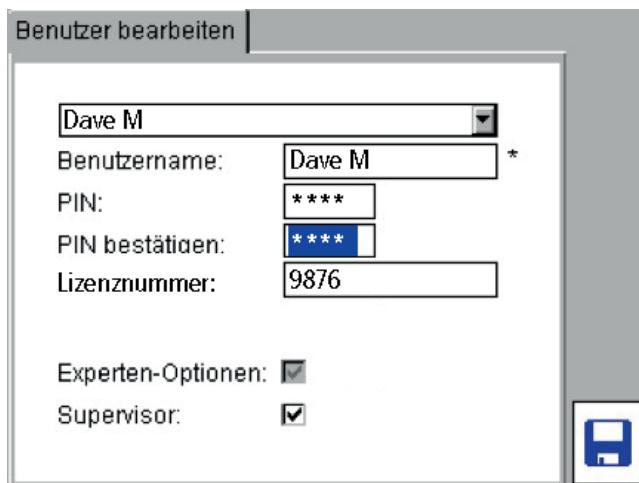

7. Drücken Sie auf den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) , um die Änderungen zu speichern.


Sobald der Bediener abgemeldet ist, muss er sich bei diesem Konto mit Eingabe einer gültigen PIN anmelden.

#### 12.4.3 Um eine PIN zu ändern:

Um die PIN eines Kontos zu ändern, muss entweder ein „Anwender“ („User“) bei dem Konto angemeldet sein oder die PIN kann von einem beliebigen „Vorgesetzter“-Konto („Supervisor“) aus geändert werden.

Sofern das Konto den Status „Vorgesetzter“ („Supervisor“) aufweist:

1. Nutzen Sie auf dem START-Bildschirm (HOME) die RECHTS-Pfeiltaste, um die Registerkarte „ANWENDER“ („USERS“) auszuwählen, und wählen Sie die Option „Anwender verwalten“ („Manage Users“).
2. Drücken Sie den Hotkey „Bearbeiten“ („Edit“) .

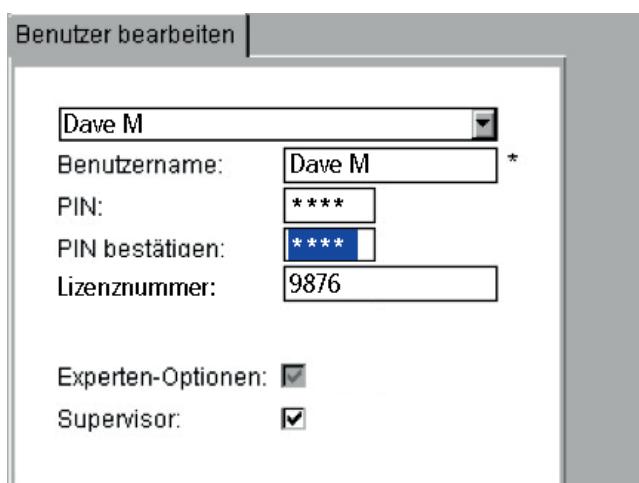

3. Nutzen Sie die ABWÄRTS-Pfeiltaste, um das PIN-Feld auszuwählen.
4. Geben Sie eine neue PIN-Nummer ein.
5. Drücken Sie die ABWÄRTS-Pfeiltaste, um das Feld „PIN bestätigen“ („Confirm PIN“) auszuwählen.

**Benutzer bearbeiten**

Dave M	<input type="button" value="▼"/>
Benutzername:	<input type="text" value="Dave M"/> *
PIN:	<input type="text" value="****"/>
PIN bestätigen:	<input type="text" value="****"/>
Lizenznummer:	<input type="text" value="9876"/>
Experten-Optionen: <input checked="" type="checkbox"/>	
Supervisor: <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="button" value="Festlegen"/>	

6. Geben Sie dieselbe (neue) PIN-Nummer ein.

7. Drücken Sie auf den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) , um die Änderungen zu speichern.

Sofern das Konto den Status „Anwender“ („User“) aufweist:

- Nutzen Sie auf dem START-Bildschirm (HOME) die RECHTS-Pfeiltaste, um die Registerkarte „ANWENDER“ („USERS“) auszuwählen, und wählen Sie die Option „PIN ändern“ („Change PIN“).

**PIN ändern**

PIN:	<input type="text" value="****"/>
PIN bestätigen:	<input type="text" value="****"/>

2. Geben Sie eine neue PIN ein und drücken Sie den ABWÄRTS-Pfeil, um zum Feld „PIN bestätigen“ („Confirm PIN“) zu gelangen.

3. Geben Sie dieselbe PIN ein.

4. Drücken Sie auf den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) , um die Änderungen zu speichern.

#### **Um eine PIN von einem Konto zu entfernen:**

Sofern Ihr Konto den Status „Vorgesetzter“ („Supervisor“) aufweist:

- Nutzen Sie dieselbe Vorgehensweise wie beim Hinzufügen bzw. Ändern einer PIN. Löschen Sie jedoch die PIN vollständig.
- Wiederholen Sie dies beim Feld „PIN bestätigen“ („Confirm PIN“).
- Drücken Sie auf den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) , um die Änderungen zu speichern.



Sofern Ihr Konto den Status „Anwender“ („User“) aufweist:

- Nutzen Sie dieselbe, oben beschriebene, Vorgehensweise wie beim Ändern einer PIN für ein Anwender-Konto. Löschen Sie jedoch die PIN vollständig.
- Wiederholen Sie dies beim Feld „PIN bestätigen“ („Confirm PIN“).
- Drücken Sie auf den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) , um die Änderungen zu speichern.

## Hinzufügen weiterer Konten


**HINWEIS :** Diese Aktion kann nur von Konten mit „Vorgesetzter“-Status („Supervisor“) ausgeführt werden.

1. Nutzen Sie auf dem START-Bildschirm (HOME) die RECHTS-Pfeiltaste, um die Registerkarte „ANWENDER“ („USERS“) auszuwählen. Navigieren Sie mittels der Pfeiltasten zur Option „Anwender verwalten“ („Manage Users“) auf der Registerkarte „ANWENDER“ („USERS“) und drücken Sie auf OK.

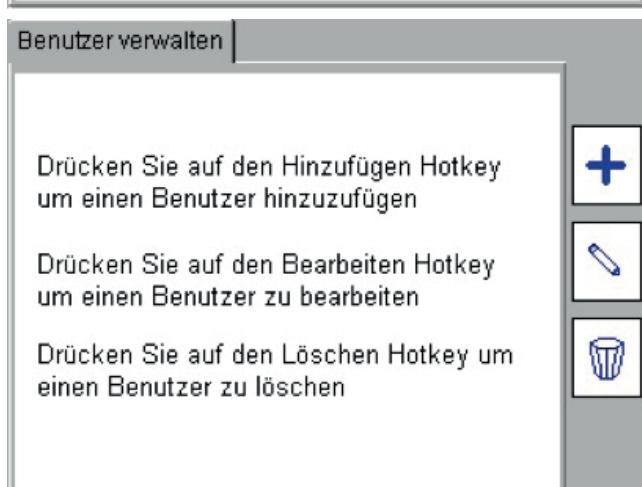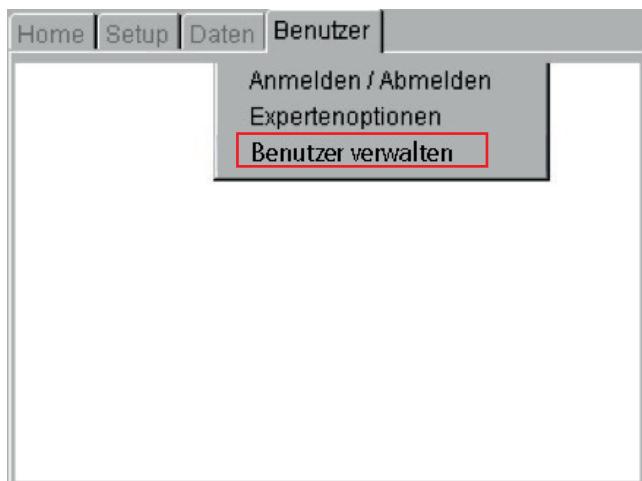


**HINWEIS :** Ein weiterer Hotkey „Löschen“ („Delete“) ist möglicherweise vorhanden. Dies ist der Fall, wenn mehr als ein Konto existiert.

2. Drücken Sie den Hotkey „HINZUFÜGEN“ („ADD“) , um den Bildschirm „Anwender hinzufügen“ („Add User“) anzuzeigen.

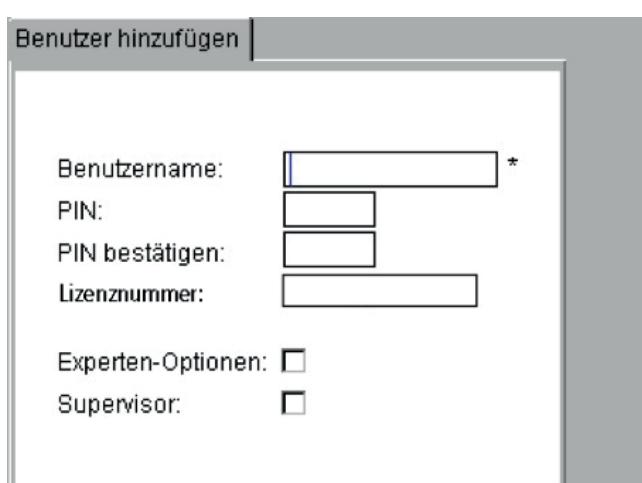

3. Geben Sie einen Anwendernamen ein. Namen müssen zwischen 3 und 30 Zeichen lang sein. Sie dürfen nur die Zeichen A-Z (Groß- oder Kleinbuchstaben) und 0-9 enthalten.


4. Drücken Sie auf die ABWÄRTS-Pfeiltaste. Geben Sie, sofern erforderlich, eine PIN ein. Die PIN muss 4 Ziffern umfassen, wobei nur die Ziffern 0–9 verwendet werden dürfen.
5. Drücken Sie auf die ABWÄRTS-Pfeiltaste. Geben Sie im Feld „PIN bestätigen“ („Confirm PIN“) dieselbe PIN ein.
6. Drücken Sie den ABWÄRTS-Pfeil, um zu „Optionen für Experten“ („Expert Options“) zu gelangen. Drücken Sie, falls erforderlich, auf OK, um diese Option zu aktivieren.
7. Drücken Sie den ABWÄRTS-Pfeil, um zu „Vorgesetzter“ („Supervisor“) zu gelangen. Drücken Sie auf OK, falls dieses Konto den Status „Vorgesetzter“ („Supervisor“) aufweisen soll.
8. Drücken Sie den ABWÄRTS-Pfeil, um zu „Umgekehrte L-N-Polarität“ („Reverse L-N Polarity“) zu gelangen. Drücken Sie auf OK, um diese Funktion zu aktivieren. (Hinweis: Dieses Leistungsmerkmal ist nicht bei allen PAT400-Geräten verfügbar)

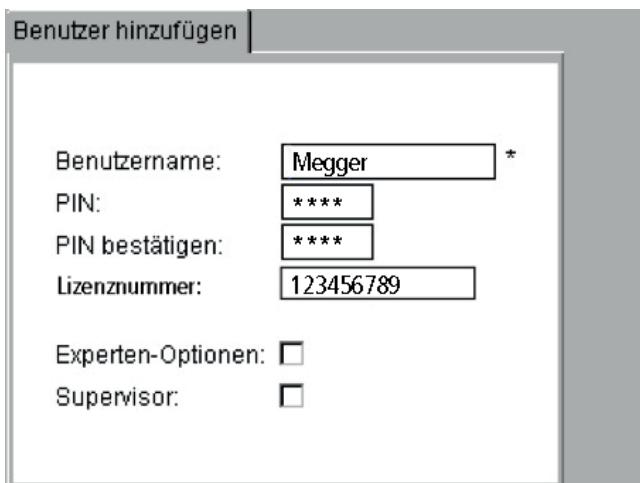


9. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“)  , um die Änderung zu speichern.

#### 12.4.4 Löschen von Konten

1. Nutzen Sie auf dem START-Bildschirm (HOME) die Pfeiltasten, um die Option „Anwender verwalten“ („Manage Users“) auf der Registerkarte „ANWENDER“ („USERS“) auszuwählen. Sofern die Option „Anwender verwalten“ („Manage Users“) nicht verfügbar ist, besitzt das Konto nicht den Status „Vorgesetzter“ („Supervisor“).

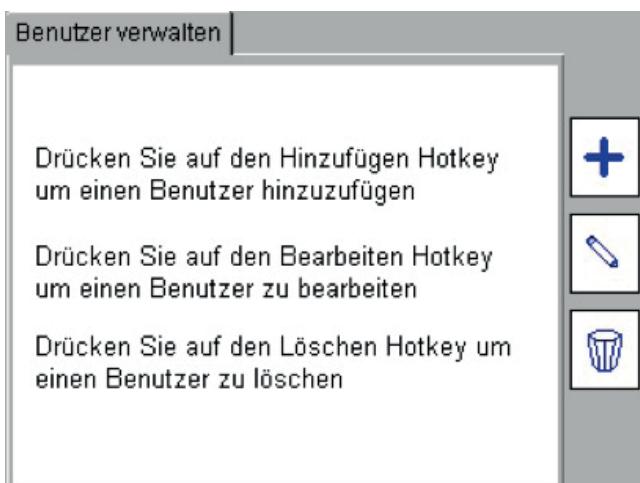

2. Drücken Sie den Hotkey „Löschen“ („Delete“)  . Der Bildschirm „Anwender löschen“ („Delete User“) wird dargestellt, wobei das aktuelle Konto im Feld „Anwendername“ („Username“) angezeigt wird.

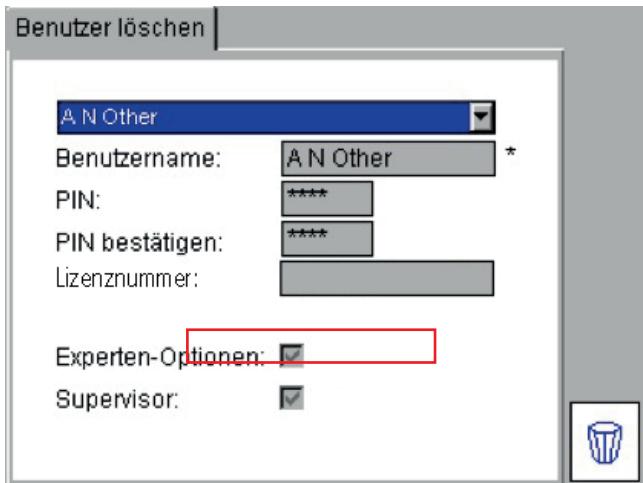

3. Sofern dies das zu löschen Konto ist, drücken Sie den Hotkey „Löschen“ („Delete“) .  
Oder  
Drücken Sie die OK-Taste, um eine Liste mit Konten anzuzeigen und nutzen Sie die AUFWÄRTS/ABWÄRTS-Pfeiltasten, um das gesuchte Konto farblich hervorzuheben, und drücken Sie auf OK.
4. Drücken Sie auf den Hotkey „Löschen“ („Delete“) , um das Konto zu löschen.
5. Die Warnmeldung wird angezeigt. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK, oder auf Esc, um abzubrechen. (Press OK to confirm or Esc to abort.)

**HINWEIS :** Das Löschen eines Kontos, während der Bediener bei diesem Konto angemeldet ist, führt dazu, dass der Bediener vom PAT-Prüfgerät abgemeldet wird.

## 12.5 Umgekehrte L-N Polarität (nicht bei allen Geräten verfügbar)

In Ländern, in denen der Netzstecker in der Buchse gewendet werden kann (Beispiel: Schuko), können die Ableitstromprüfungen dafür konfiguriert werden, nur in normaler „Vorwärts“-Polarität oder „normaler und umgekehrter“ Polarität zu prüfen.

Das Aktivieren des Kästchens „Umgekehrte L-N-Polarität“ („Reverse L-N Polarity“) auf den Bildschirmen „Anwender hinzufügen“ („Add User“), „Anwender bearbeiten“ („Edit User“) oder „Optionen für Experten“ („Expert Options“) ermöglicht die vorwärtige und umgekehrte Ableitstromprüfung.


Das Umkehren der Prüfung erfolgt automatisch und das schlechteste der beiden Ergebnisse wird protokolliert.

Die Anzeige stellt die Symbole L→N und N→L während der Ableitstromprüfungen dar, wenn dieser Modus aktiviert ist.


### Um die Prüfung der umgekehrten L-N Polarität zu aktivieren:

Dies kann nur von einem Konto mit dem Status „Vorgesetzter“ („Supervisor“) aus bewerkstelligt werden. Um die Prüfung der umgekehrten L-N Polarität in einem Konto mit dem Status „Anwender“ („User“) zu aktivieren, muss die Änderung von einem Vorgesetzten (Supervisor) vorgenommen werden.

1. Nutzen Sie auf dem START-Bildschirm (HOME) die RECHTS-Pfeiltaste, um die Registerkarte „ANWENDER“ („USER“) auszuwählen, und wählen Sie die Option „Anwender verwalten“ („Manage Users“).
2. Drücken Sie den Hotkey „Bearbeiten“ („Edit“) .
3. Nutzen Sie den ABWÄRTS-Pfeil, um das Kontrollkästchen „Umgekehrte L-N-Polarität“ („Reverse L-N Polarity“) auszuwählen.

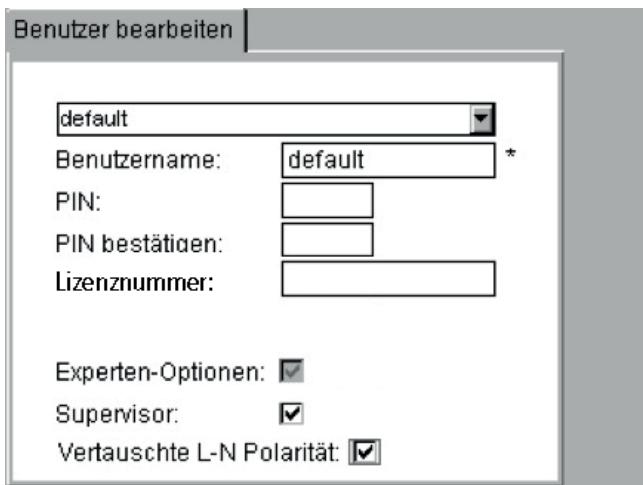


4. Drücken Sie die OK-Taste, um das Leistungsmerkmal zu aktivieren. Im Kästchen erscheint ein Häkchen.

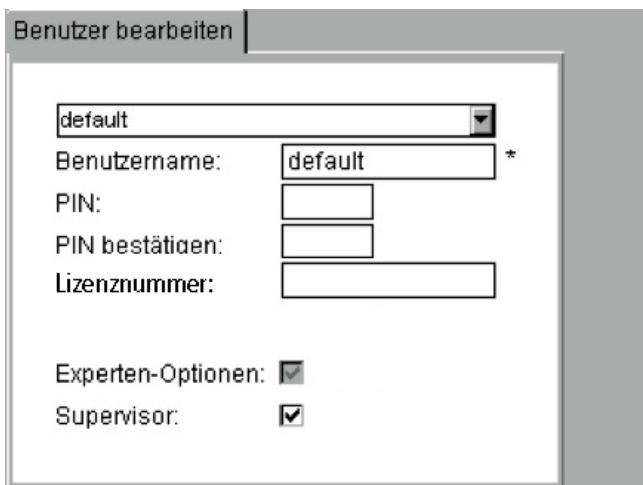


5. Drücken Sie auf den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) , um die Änderungen zu speichern.

Bediener mit dem Status „Vorgesetzter“ („Supervisor“) oder dem Anwenderstatus „Experte“ („Expert“) können das Leistungsmerkmal „Umgekehrte L-N Polarität“ („Reverse L-N Polarity“) auf dem Bildschirm „Optionen für Experten“ („Expert Options“) ebenfalls konfigurieren.

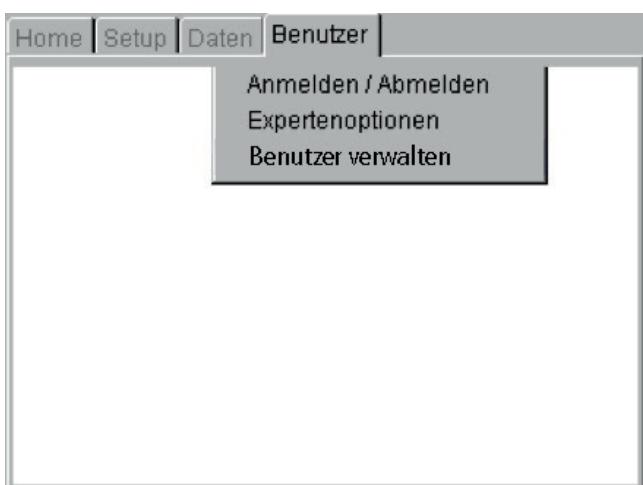


6. Nutzen Sie den AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Pfeil, um das Kontrollkästchen „Umgekehrte L-N-Polarität“ („Reverse L-N Polarity“) farblich hervorzuheben.

7. Drücken Sie die OK-Taste, um die Prüfung „Umgekehrte L-N-Polarität“ („Reverse L-N Polarity“) zu aktivieren oder zu deaktivieren.

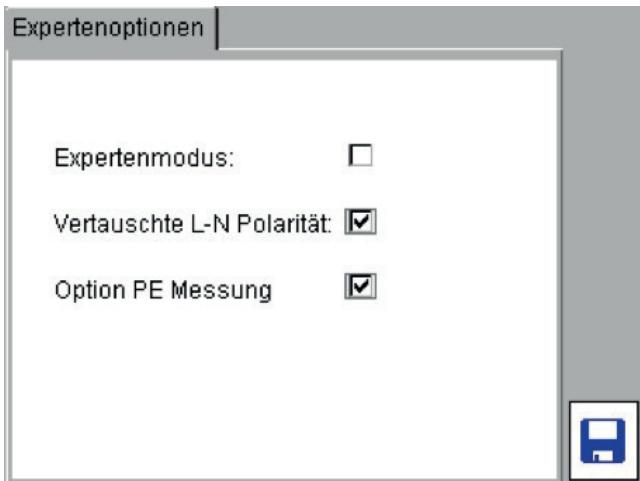

8. Drücken Sie auf den Hotkey „SPEICHERN“ („SAVE“) , um die Änderungen zu speichern.

## 12.6 Messen der PE-Option (nicht bei allen Geräten verfügbar)

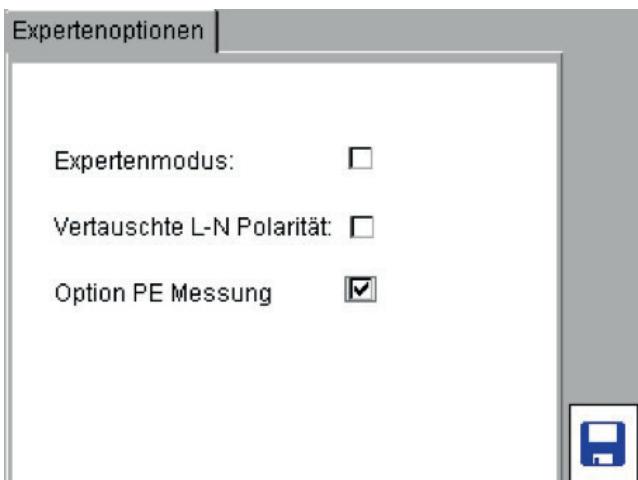

Einige PAT-Prüfpraktiken lassen zu, dass die Schutzleiterwiderstandsprüfung übergangen werden kann, wenn es für unmöglich erachtet wird, einen freiliegenden PE-Kontaktbereich zu erreichen. Für PAT-Prüfgeräte, die dafür konfiguriert sind, eine derartige Situation zuzulassen, wird ein Kontrollkästchen „PE-Option messen“ („Measure PE Option“) auf dem Bildschirm „Optionen für Experten“ („Expert Options“) verfügbar gemacht.

Das Ändern des bestehenden Zustands des Kontrollkästchens „PE-Option messen“ („Measure PE Option“) führt dazu, dass der Hotkey „Speichern“ („Save“) angezeigt wird. Anwender müssen auf den Hotkey drücken, um den neuen Status des Kontrollkästchens zu speichern.

Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, führt das PAT-Prüfgerät die normale, in einer Prüfgruppe festgelegte, Schutzleiterwiderstands- oder Durchgangsprüfung aus. Wenn die Option aktiviert ist, zeigt der PAT eine Meldung an, um den Anwender in die Lage zu versetzen, zwischen der Durchführung der Prüfung und dem Übergehen der Prüfung zu wählen.

Ein Beispiel einer übergangenen Durchgangsprüfung ist dargestellt:

Prüfungsgruppe: GERAT1-MPE

Prüfung	Ergebnis	Grenzwert
Sichtprüfung	Bestanden	-
Rpe 200mA		$\leq 0.3 \Omega$
Riso 5	Warnung	
Differenz.	Sind berührbare PE Teile vorhanden?	
VA	TEST um fortzufahren (Ja), Esc um PE Prüfung zu überspringen.	

Prüfungsgruppe: GERAT1-MPE

230V Betriebsmittel

Prüfungsgruppe: GERAT1-MPE

Prüfung	Ergebnis	Grenzwert
Sichtprüfung	Bestanden	-
Rpe 200mA	Übersprungen	$\leq 0.3 \Omega$
Riso 500V	$> 99.9 M\Omega$	$\geq 1.0 M\Omega$
Differenz.	0.00 mA	$\leq 3.50 \text{ mA}$
VA	0VA	$\leq 3700 \text{ VA}$

Prüfungsgruppe: GERAT1-MPE

Betriebsmittel OK


## 12.7 Anmelden zum Wiederherstellen

Sofern es nicht möglich ist, sich bei einem Konto anzumelden, stehen dem Bediener zwei Optionen zur Verfügung:

Mit dem Status „Vorgesetzter“ („Supervisor“) kann ein neues Konto hinzugefügt werden oder das Konto kann gelöscht und durch ein neues mit demselben Anwendernamen ersetzt werden, wie in den Abschnitten 11.3.5 bzw. 11.3.4 beschrieben.

Alternativ kann ein Anwender die Konten im PAT400 mittels des Verfahrens „Anmelden zum Wiederherstellen“ zurücksetzen, wie nachstehend dargestellt. Mit dem Status „Anwender“ („User“) ist es nur möglich, den PAT400 auf ein einzelnes „Vorgesetzter“-Konto („Supervisor“) mit PIN zurückzusetzen, wie nachstehend dargestellt:

1. Trennen Sie den PAT400 vom Stromnetz.
2. Schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an, während Sie die TEST-Taste gedrückt halten.
3. Nach 20 Sekunden zeigt der PAT400 Folgendes an:

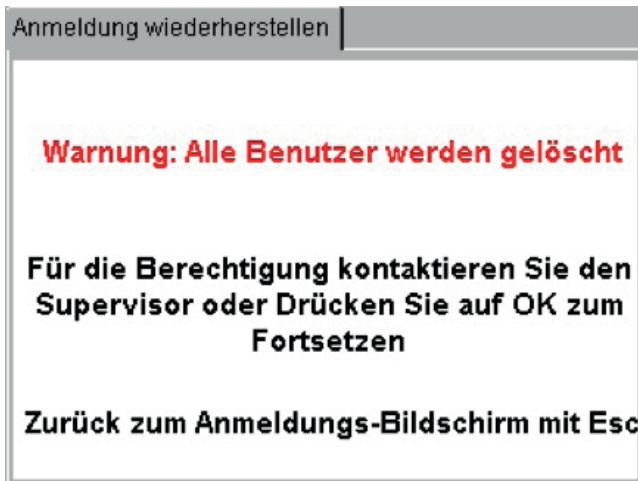

**VORSICHT : Das Drücken auf OK führt dazu, dass alle Anwender vom PAT400 gelöscht werden und ein einzelnes „Vorgesetzter“-Konto („Supervisor“) eingerichtet wird. Nehmen Sie, falls notwendig, bevor Sie fortfahren mit Ihrem Vorgesetzten Kontakt auf, oder drücken Sie ESC, um abzubrechen.**

4. Drücken Sie zum Fortsetzen auf OK.
5. Die Anzeige zeigt einen Standard-Bildschirm mit Warnhinweisen.
6. Drücken Sie, nachdem Sie die angezeigten Warnhinweise gelesen und verstanden haben, auf OK.

Der PAT400 ist jetzt als ein „Vorgesetzter“ („Supervisor“) bei einem standardmäßig eingerichteten Anwenderkonto angemeldet.

## **13. Pflege und Wartung**

---

Der PAT400 darf nur in einem von Megger zugelassenen Servicezentrum oder durch Megger Instruments Limited geöffnet oder repariert werden.

Zum Reinigen des Geräts trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und nutzen Sie dann ein sauberes, mit Wasser oder Isopropylalkohol befeuchtetes Tuch.

Zum Reinigen des Anzeigefensters benutzen Sie bitte ausschließlich ein faserfreies Tuch. Zu unter Garantie bzw. Gewährleistung fallende Reparaturen sehen Sie bitte in Anhang E nach.

### **13.1 Tragetasche**

Die Tragetasche für den Geräteprüfer verfügt über einen Aufbewahrungsbeutel für Messleitungen im Deckel der Tasche, der bei geöffnetem Deckel zugänglich ist. Dieser ist für die Aufbewahrung der wesentlichen Messleitungen und Unterlagen konzipiert.

Im Beutel können weitere Gegenstände untergebracht werden. Sofern sich das Schließen der Tasche schwierig gestaltet, kann der Aufbewahrungsbeutel von der Innenseite der Tasche entfernt und an der Vorderseite angebracht werden, wobei die Riemen an der Rückseite verwendet werden.

Diese werden durch die D-Schleifen an der Außenseite der Tasche geführt und an der Unterseite des Beutels mittels der Klettbandbefestigungen angebracht.

Ein zusätzlicher Aufbewahrungsbeutel ist zur Erweiterung des Aufbewahrungsraums bei Megger Limited erhältlich, damit sowohl an der Innen- wie Außenseite der Tragetasche ein Beutel vorhanden ist.

## 14. Erläuterung der Prüfarten

---

Jede Prüfgruppe besteht aus einer Reihe von Einzelprüfungen. Die Prüfungen werden in Abhängigkeit von der elektrischen Konstruktion des der Prüfung unterzogenen Sachguts ausgewählt. Der Bediener muss über ein Verständnis des Typs der elektrischen Konstruktion des Sachguts verfügen, bevor eine sachgerechte Auswahl von Prüfungen getroffen werden kann.

Mit dem PAT400 sind die folgenden Prüfungen verfügbar:

### 14.1 Durchgangs- und Schutzleiterwiderstandsprüfung

Beide, Durchgangs- und Schutzleiterwiderstandsprüfung, werden dazu genutzt, die Existenz einer Sicherheits-Erdrückleitung eines Sachguts der Klasse I zu bestätigen. Sie unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer Funktions- bzw. Arbeitsweise und beide haben ihre Vor- und Nachteile.

- Durchgangsprüfung (Schwachstrom- oder „weiche“ Prüfung)

Diese Prüfung nutzt einen 200-mA-Prüfstrom bei 4 bis 5 VDC. Der Prüfstrom ist gering, wodurch kein Risiko einer Beschädigung der Erdungsverbindungen vorhanden ist, welches eher aus funktionalen als aus Sicherheitsgründen bestehen mag.

- Hochstromprüfung (Schutzleiterwiderstandsprüfung) (im PAT410 nicht verfügbar)

Nutzt einen 10-A- oder einen 25-A-AC-Prüfstrom bei 8–9 V.

Diese Prüfung wird verwendet, wenn Bedenken bestehen, dass möglicherweise eine Erdung durch einige wenige Drahtlitzen aufrechterhalten wird, oder wenn ein schlechter Oberflächenkontakt durch die Sonden oder Klemmen zu irreführenden Anzeigewerten führen könnte.

Dies Prüfung ist in vielen Unternehmen häufig die bevorzugte Prüfung.

#### 14.1.1 Schutzleiterwiderstandsprüfstrom (automatische Umschaltung)

Um zu verhindern, dass die Hochstrom-Schutzleiterwiderstandsprüfung den 26-A-Grenzwert überschreitet, senkt das Prüfen von sehr geringen Widerstandslasten (normalerweise <0,030 Ohm) automatisch den Prüfstrom auf 10 A.

- Schutzleiterwiderstandsprüfung an Ort und Stelle (200 mA)

Die Schutzleiterwiderstandsprüfung an Ort und Stelle bezeichnet die Fähigkeit, die Erdungsintegrität eines Sachguts der Klasse I zu messen, das mit der Stromversorgung „fest verdrahtet“ ist. Normalerweise wäre keine praktische Vorgehensweise zum Anschluss des Sachguts an den PAT400 erkennbar, ohne das zu prüfende Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Der PAT400 kann an eine in der Nähe befindliche Steckdose angeschlossen werden und eine Schutzleiterwiderstandsprüfung zum Gehäuse des Sachguts durchgeführt werden. Der gemessene Widerstand ist:

- Der Widerstand des Sachguts zum Erdungskreis (Wandplatte oder abgesicherte Abzweigleitung)
- Der Widerstand der Festverdrahtung durch das Gebäude zum Erdungspunkt, an die der PAT400 angeschlossen ist. Dies könnten einige wenige Meter oder einige zehn Meter sein.

Ein Zuschlag muss für den zusätzlichen Widerstand der (Fest-)Verdrahtung im Gebäude berücksichtigt werden, wenn entschieden wird, ob das Sachgut sicher verwendet werden kann.

- Parallele Erdungspfade

Warnhinweise bezüglich paralleler Erdungspfade treffen auf einen Bereich von Messungen zu. Siehe Anhang A.8 zu weiteren Informationen dazu.

- 25-A-Schutzleiterwiderstands-Grenzwert überschritten

Das Prüfen einer sehr niedrigen Widerstandsschaltung mit einer 25-A-Schutzleiterwiderstandsprüfung kann zu folgender Meldung führen:

25-A-Schutzleiterwiderstands-Grenzwert überschritten.

10-A-Schutzleiterwiderstand aktiviert.

Um zu verhindern, dass die Hochstrom-Schutzleiterwiderstandsprüfung den 25-A-Grenzwert überschreitet, senkt das Prüfen eines sehr geringen Widerstands (normalerweise  $<0,03\ \Omega$ ) automatisch den Prüfstrom auf 10 A.

- Übermäßiger Leitungswiderstand

Die Schutzleiterwiderstandsprüfung kann aufgrund der übermäßigen Länge des Netzkabels des zu prüfenden Geräts fehlschlagen. Verlängerungskabel können aufgrund des erhöhten Widerstands, der durch die langen Kabellängen verursacht wird, ebenfalls zu einem Fehlschlagen führen. Wenn eine Schutzleiterwiderstandsprüfung fehlschlägt, zeigt der PAT400 eine Leitungskompensations-Tabelle an. Der Bestanden-Grenzwert kann verändert werden. Siehe Abschnitt 3.11 und Anhang A.6 zu weiteren Einzelheiten zur Leitungskompensation.

## 14.2 Isolationswiderstandsmessung

Diese Prüfung wird genutzt, um zu bestätigen, dass eine Separierung zwischen den stromführenden Leitern (stromführend und neutral) und zugänglichen leitfähigen Teilen besteht.

Das Gerät schließt die stromführenden und neutralen Leiter kurz und führt dann eine 500-V- oder 250-V-Isolationswiderstandsmessung zwischen den temporär verbundenen stromführenden und neutralen Leitern und der Erde durch.

Normalerweise wird eine Prüfspannung von 500 V verwendet. Für empfindliche Geräte oder insbesondere, wenn Überspannungsschutzgeräte angebracht sind, ist jedoch eine 250-V-Option verfügbar.

Bei Geräten ohne Erdleitung (Klasse II) ist der Einsatz einer externen Sonde erforderlich, um die Rückleitung zu bieten.

Prüfen an Ort und Stelle:

Die Isolationswiderstandsmessung an Ort und Stelle ist mit dem PAT400 nicht möglich. Jedoch kann die Prüfung des Berührungsableitstroms in denselben Situationen wie die vorstehend in Abschnitt A.1 (iii) beschriebene „Schutzleiterwiderstandsprüfung an Ort und Stelle“ (*in situ*) als eine Alternative zur Isolationswiderstandsmessung eingesetzt werden.

## 14.3 Ableitstromprüfung

- Differential-Ableitstromprüfung (Differential earth leakage test (IDIFF)).

Dies wird auch als Schutzleiterstrom bezeichnet.

Prüfspannung: 230 V AC 50 Hz → 19,99 mA

110 V AC 50 Hz → 19,99 mA (nur GB-Modelle)

Die Differential-Ableitstromprüfung bestimmt, ob ein Strom zur Erde fließt. Geräte dürfen normalerweise keinen oder nur einen sehr geringen Erdableitstrom aufweisen. Geräte der Klasse 2 (doppelt isolierte Geräte) könnten durch ihre Befestigungen oder durch Bedienerberührung einen Ableitstrom aufweisen.

Während der Prüfung wird außerdem die aktuelle Netzanschlussspannung an der Buchse des Geräts gemessen. Um zu gewährleisten, dass das Gerät selbst dann sicher ist, wenn die Netzanschlussspannung auf ihren erlaubten Höchstwert (253 V oder 121 V) ansteigt, berechnet der PAT den Ableitstrom, der bei Nenn-Versorgungsspannung fließen würde, und zeigt diesen an.

**WARNUNG : Eine Differenzialprüfung betreibt das Sachgut während der Prüfung. Stellen Sie sicher, dass das Sachgut sicher ist, bevor die Prüfung beginnt.**

- Ersatz-Ableitstromprüfung (IPE)

Dies wird auch als alternativer Ableitstrom bezeichnet

Dies wird auch als äquivalenter Ableitstrom bezeichnet

Prüfspannung: 40 V AC 50 Hz → 19,99 mA

Bei Geräten der Klasse 1 werden für diese Prüfung die Phasenleiter des Geräts im PAT zusammengeführt und eine 40-V-Spannung wird zwischen beiden Phasenleitern und dem Schutzleiteranschluss des der Prüfung unterzogenen Geräts angelegt. Bei Geräten der Klasse 2 werden Messleitung und Sonde an den PAT angeschlossen.

Diese Sonde wird an beliebigen leitfähigen Teilen an dem der Prüfung unterzogenen Gerät angebracht. Die tatsächliche Spannung wird an der Buchse des Geräts gemessen. Aus diesen Anzeigewerten wird der

Erdableitstrom des Geräts berechnet und in Abhängigkeit von der Versorgungsspannung des Geräts auf die Nenn-Versorgungsspannung skaliert.

- Berührungsstromprüfung (IF)

Dies wird auch als Abwesenheit von Potenzial bezeichnet.

Prüfspannung: 230 V AC 50 Hz → 9,99 mA

110 V AC 50 Hz → 9,99 mA

Während dieser Prüfung wird das der Prüfung unterzogene Gerät über seinen normalen Netzanschluss mit Strom versorgt und die Messleitung und die Prüfsonde werden am PAT-Anschluss angeschlossen. Diese Sonde wird an beliebigen leitfähigen Teilen an dem der Prüfung unterzogenen Gerät angebracht. Diese Sonde führt eine Strommessung bezüglich der Erdung durch. Diese Prüfung kann auch bei Geräten mit drei Phasen durchgeführt werden, die durch ihren eigenen Netzanschluss mit Strom versorgt werden.

**WARNUNG : Eine Prüfung des Berührungsableitstroms betreibt das Sachgut während der Prüfung. Stellen Sie sicher, dass das Sachgut sicher ist, bevor die Prüfung beginnt.**

## 14.4 Belastungsprüfung

Auch als Betrieb bezeichnet

Auch als VA bezeichnet

Das Messen der Last (VA) eines Geräts ist ein guter Anhaltspunkt für seinen Betriebszustand. Durch Einstellen eines Last (VA)-Grenzwerts in den Prüfgruppen kann ein Gerät automatisch bezüglich übermäßiger Belastung bewertet werden.

Der Last (VA)-Grenzwert wird normalerweise basierend auf der Sicherungsbemessung im Gerät oder im Netzanschluss eingestellt. Beispiel: 230 V AC mit 3 A Sicherung, maximale VA-Bewertung muss  $230 \times 3 = 690$  VA sein

Wählen Sie einen 750-VA-Bestanden-Grenzwert

Einige Geräte können jedoch beim Einschalten bzw. Anlaufen sehr hohe Einschaltströme ziehen. Dies muss bedacht werden, wenn Bestanden-Grenzwerte festgelegt werden.

**WARNUNG : Eine Belastungsprüfung betreibt das Sachgut. Stellen Sie sicher, dass das Sachgut sicher ist, bevor die Prüfung beginnt.**

## 14.5 RCD-Prüfung

Der PAT400 ist in der Lage, tragbare 230-V-Plug-in-30-mA-RCDs zu prüfen. Diese werden eingesetzt, um den Anwender vor elektrischen Defekten an einzelnen Teilen elektrischer Geräte zu schützen.

Die Prüfoptionen umfassen eine 30-mA-Prüfung oder eine VOLLSTÄNDIGE Prüfung.

30-mA-Prüfung – Prüft die manuelle TEST-Taste am RCD und die Auslösefunktion bei 30 mA Fehlerstrom.

VOLLSTÄNDIGE PRÜFUNG	Prüft Folgendes:
Manuelle TEST-Taste	Gewährleistet korrekte Funktionsweise
1/2 x I-Prüfung	Gewährleistet, dass der RCD nicht zu leicht auslöst
1 x I-Prüfung	30-mA-Auslösung, um zu gewährleisten, dass die Auslösefunktion richtig funktioniert (d. h. <300 ms)
5 x I-Prüfung	Gewährleistet, dass die Auslösefunktion bei hohen Fehlerströmen (d. h. <40 ms) schnell funktioniert.

Das Prüfergebnis wird als ein einzelnes BESTANDEN- oder NICHT BESTANDEN-Ergebnis gespeichert, da es keinen Nutzen verspricht, die einzelnen Auslösezzeiten zu speichern.

#### 14.5.1 Defekt der Test-Taste

Die RCD-Prüfabläufe umfassen eine Prüfung der Test-Taste des RCD. Dies geschieht, indem die 230-V-Stromversorgung durch den RCD automatisch überwacht wird. Falls die Test-Taste des RCD dabei versagt, den RCD auszulösen, hat der RCD versagt. Der PAT400 wartet jedoch auf eine Auslösung. In diesem Fall ist eine manuelle Fehlerauslösung erforderlich. DRÜCKEN Sie die Taste „F“. Dies führt dazu, dass die Prüfung als nicht bestanden protokolliert wird und das Ergebnis gespeichert werden kann.

### 14.6 Netzanschlussleitungs-/Verlängerungskabelprüfung

Netzkabel und Verlängerungskabel werden auf ähnliche Weise geprüft. Die hauptsächlichen Unterschiede bestehen darin, dass ein Verlängerungskabeladapter verwendet werden muss, wenn Verlängerungskabel geprüft werden, da das Kabel zum PAT400 zurück geschleift werden muss, um die Schutzleiterwiderstands- und Polaritätsprüfungen zu ermöglichen.

Verlängerungskabel oder Netzanschlussleitungen mit Überspannungsschutz müssen mit einer Isolationsprüfspannung von 250 V geprüft werden. Dies verhindert, dass der Überspannungsschutz auslöst und das Kabel künstlich als nicht bestanden bewertet wird.

Verlängerungskabel, die mit RCDs ausgestattet sind, müssen wie ein gewöhnlicher Plug-in-RCD geprüft werden. Darüber hinaus können die folgenden Prüfungen durchgeführt werden:

Schutzleiterwiderstandsprüfung (Durchgangsprüfung)

Differential-Ableitstromprüfung (der RCD muss während der Prüfung manuell eingeschaltet werden).

Die Isolationswiderstandsmessung prüft nicht über den RCD hinaus und bringt in der Konsequenz wenig Nutzen.

Die Schutzleiterwiderstandsprüfung kann aufgrund der übermäßigen Länge des Netzkabels des zu prüfenden Geräts fehlschlagen. Verlängerungskabel können aufgrund des erhöhten Widerstands, der durch die langen Kabellängen verursacht wird, ebenfalls zu einem Fehlschlagen führen. Wenn eine Schutzleiterwiderstandsprüfung fehlschlägt, zeigt der PAT400 eine Leitungskompensations-Tabelle an. Der Bestanden-Grenzwert kann verändert werden. Durch Veränderung der Leitungslänge und der Querschnittsfläche der Litze wird ein neuer Bestanden-Grenzwert berechnet und ein revidierter Bestanden- oder Nicht bestanden-Grenzwert wird angezeigt. Falls alternativ der Widerstand der Netzzuleitung bekannt ist, kann dieser direkt in den Kabelkompensationsrechner eingegeben werden.

Leitungslängen bis zu 50 m können kompensiert werden. Sie können jedoch die empfohlene Länge aufgrund ihres Querschnitts überschreiten. Empfohlene Höchstlängen für Verlängerungskabel:

Querschnittsfläche (CSA) der Adern (mm <sup>2</sup> )	Höchstlänge (m)
1,25	12
1,5	15
2,5	25

Jedes Kabel, das länger ist als die empfohlene Länge, muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (Residual Current Device (RCD)) ausgestattet werden, der einen nicht 30 mA übersteigenden Nennbetriebsstrom aufweist, da der Erdungswiderstand ausreichend hoch sein kann, so dass der Betrieb der Standard-Schutzvorrichtungen nicht gewährleistet werden kann.

### 14.7 Hochspannungsprüfung (nur PAT450)

Die Hochspannungsprüfung misst den Ableitstrom, wenn hohe Prüfspannungen an einem Sachgut angelegt werden. Die Hochspannungsprüfung wird für die Prüfung tragbarer Geräte NICHT empfohlen, da es sich um eine zerstörende Prüfung handelt. Die wiederholte Nutzung eines Sachguts kann einen vorzeitigen Ausfall oder eine mögliche elektrische Beschädigung verursachen.

### 14.8 Paralleler Erdungspfad – WARNUNG:

Gelegentlich kann ein paralleler Erdungspfad zwischen dem der Prüfung unterzogenen Sachgut und der Betriebserdung auftreten. Dies kann davon herrühren, dass ein Sachgut der Klasse I mit anderen geerdeten metallenen Gerätschaften in Berührung gerät oder elektrisch in Kontakt mit dem Boden steht. Dies kann einen Widerstandspfad zurück zur Erdung der Stromversorgung erzeugen, die parallel zur eigenen Erdleitung des Sachguts besteht. Unter

diesen Umständen warnt der PAT400 den Bediener durch Anzeige folgender Meldung:

**WARNUNG : „Erdungsanschluss kann nicht verifiziert werden. Parallelle Erdungspfade können vorhanden sein. Bitte sehen Sie in der Bedienungsanleitung nach. Drücken Sie zum Fortsetzen auf TEST, oder auf Esc, um abzubrechen.“**

Dieser Warnhinweis kann bei anderen Prüfungen ebenfalls angezeigt werden, solange parallele Pfade existieren. Diese Meldung kann bei allen Prüfungen auftreten und wird durch Folgendes verursacht:

- a) Das der Prüfung unterzogene Gerät weist einen alternativen Erdungspfad auf. Dies kann davon herrühren, dass das Außengehäuse des Geräts ein weiteres geerdetes Gerät berührt oder dass es den Boden berührt. Parallelle Erdungspfade beeinträchtigen die Messgenauigkeit. In den schlechtesten anzunehmenden Fällen kann dies dazu führen, dass ein Gerät als sicher deklariert wird, wobei keine korrekte Erdungsverbindung durch die Steckdose vorhanden ist.
- b) Ein Hardware-Defekt im PAT400.
- c) Eine Kombination des Vorstehenden.

Sämtliche Berichte und Warnhinweise zu parallelen Pfaden müssen untersucht werden. Überprüfen Sie, um sicherzugehen, dass die SCHUTZLEITER-Leitung (Durchgang) nicht an den Nullstift des PAT400 angeschlossen ist. Sofern dies nicht der Fall ist, muss das Sachgut auf zusätzliche Erdungspfade hin überprüft werden. Dieser könnte bis zu einer Höhe von 1,2 kΩ betragen.

Der PAT400 kann überprüft werden, indem das der Prüfung unterzogene Gerät abgeklemmt und der PAT400 neu gestartet wird. Falls der PAT400 keinen Fehler meldet, besteht das Problem bei dem der Prüfung unterzogenen Gerät.

Das Prüfen eines Sachguts mit mehreren Erdungspfaden bestätigt nicht, dass das Sachgut sicher geerdet ist. Darüber hinaus beeinträchtigen parallele Erdungspfade die Genauigkeit des gemessenen Erdungswiderstands, Isolationswiderstands- oder Ableitstrommessungen. Somit wird ein unzuverlässiges BESTANDEN deklariert.

## 14.9 PAT400 werkseitig voreingestellte Prüfgruppen

### 14.9.1 Prüfgruppen für PAT-Varianten für GB:

Prüfgruppe	Klasse	Beschreibung	Prüfung angewandt	Bestanden-Grenzwert	Prüfungs-dauer	Genutzt in
SC1	1	Norm Klasse 1 Geerdetes Gerät	Sichtprüfung			PAT420 PAT450
			Schutzleiter bei 10 A	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 3000 VA$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprüfung (230 V)	$\leq 3,5 mA$	5 Sek.	
SC1-RCD	1	Norm Klasse 1 Geerdetes Gerät mit RCD-Schutz	Sichtprüfung			PAT420 PAT450
			Schutzleiter bei 10 A			
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprüfung (230 V)	$\leq 3000 VA$	5 Sek.	
			RCD-30-mA-Prüfung	$\leq 3,5 mA$	5 Sek.	
SC1B	1	Norm Klasse 1 Geerdetes Gerät 200-mA-Durchgangsprüfung	Sichtprüfung			PAT410 PAT420 PAT450
			Erdungsdurchgangsprüfung	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 3000 VA$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprüfung (230 V)	$\leq 3,5 mA$	5 Sek.	

<b>Prüfgruppe</b>	<b>Klasse</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Prüfung angewandt</b>	<b>Bestanden-Grenzwert</b>	<b>Prüfungs-dauer</b>	<b>Genutzt in</b>
SC1B-RCD	1	Norm Klasse 1 Geerdetes Gerät mit RCD-Schutz 200-mA-Durchgangsprüfung	Sichtprüfung			PAT410 PAT420 PAT450
			Erdungsdurchgangsprüfung			
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprüfung (230 V)	$\leq 3000 \text{ VA}$	5 Sek.	
			RCD-30-mA-Prüfung	$\leq 3,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
SC2	2	Typisch Klasse 2 Doppelt isoliert	Sichtprüfung			PAT410 PAT420 PAT450
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 2 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 3000 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Berührungsstrom (230 V)	$\leq 0,25 \text{ mA}$	5 Sek.	
TO1	1	110-V-Werkzeuge Geerdetes Gerät	Sichtprüfung			nur GB PAT420 PAT450
			Schutzleiter bei 25 A	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
			Betriebsprüfung (110 V)	$\leq 1800 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprüfung (110 V)	$\leq 3,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
TO1F	1	110 V-Werkzeuge Klasse 1 + Hochspannung Geerdetes Gerät	Sichtprüfung			nur GB PAT450
			Schutzleiter bei 25 A	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
			Betriebsprüfung (110 V)	$\leq 1800 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprüfung (110 V)	$\leq 3,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
			Hochspannungsprüfung bei 1500 V	$\leq 3 \text{ mA}$	Anwendergesteuert	
TO2	2	110 V-Werkzeuge Doppelt isoliert	Sichtprüfung			nur GB PAT420 PAT450
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 2 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
			Betriebsprüfung (110 V)	$\leq 1800 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Berührungsstrom (110 V)	$\leq 0,25 \text{ mA}$	5 Sek.	
TO2F	2	110 V-Werkzeuge Klasse 2 + Hochspannung Doppelt isoliert	Sichtprüfung			nur GB PAT450
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 2 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
			Betriebsprüfung (110 V)	$\leq 1800 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Berührungsstrom (110 V)	$\leq 0,25 \text{ mA}$	5 Sek.	
			Hochspannungsprüfung bei 3000 V	$\leq 0,2 \text{ mA}$	Anwendergesteuert	
FAN	2	Tischventilator Doppelt isoliert	Sichtprüfung			PAT410 PAT420 PAT450
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 2 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 200 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Berührungsstrom (230 V)	$\leq 0,25 \text{ mA}$	5 Sek.	
PC	1	Personal Computer IT-Gerätschaften	Sichtprüfung			PAT410 PAT420 PAT450
			Erdungsdurchgangsprüfung	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 500 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprüfung (230 V)	$\leq 3,5 \text{ mA}$	5 Sek.	

<b>Prüfgruppe</b>	<b>Klasse</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Prüfung angewandt</b>	<b>Bestanden-Grenzwert</b>	<b>Prüfungs-dauer</b>	<b>Genutzt in</b>
DRY	2	Haartrockner Doppelt isoliert	Sichtprüfung			PAT410
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 2 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	PAT420
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 1500 \text{ VA}$	5 Sek.	PAT450
			Berührungsstrom (230 V)	$\leq 0,25 \text{ mA}$	5 Sek.	
KET	1	Wasserkocher Geerdet	Sichtprüfung			PAT420
			Schutzleiter bei 25 A	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	PAT450
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 2500 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprüfung (230 V)	$\leq 3,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
KETB	1	Wasserkocher Geerdet 200-mA-Durchgangsprüfung	Sichtprüfung			PAT410
			Erdungsdurchgangsprüfung	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	PAT420
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	PAT450
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 2500 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprüfung (230 V)	$\leq 3,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
EL1	EXT	230-V-Verlängerungskabel, 3-adrig	Sichtprüfung			PAT420
			Schutzleiter bei 25 A			PAT450
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
			Polarität	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
EL1B	EXT	230-V-Verlängerungskabel, 3-adrig 200-mA-Durchgangsprüfung	Sichtprüfung			PAT410
			Erdungsdurchgangsprüfung			PAT420
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	PAT450
			Polarität	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
EL2	EXT	230-V-Verlängerungskabel, 2-adrig	Sichtprüfung			PAT410
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V			PAT420
			Polarität	$\geq 2 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	PAT450
EL3	EXT	110 V-Verlängerungskabel 3-adrig	Sichtprüfung			nur GB
			Schutzleiter bei 25 A			PAT420
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	PAT450
EL4	EXT	4-Wege-230-V-Verlängerungskabel 3-adrig	Sichtprüfung			PAT420
			Schutzleiter bei 25 A (x4)			PAT450
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
			Polarität	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
EL4B	EXT	4-Wege-230-V-Verlängerungskabel 3-adrig 200-mA-Durchgangsprüfung	Sichtprüfung			PAT410
			Erdungsdurchgangsprüfung (x4)			PAT420
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	PAT450
			Polarität	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
RCD	1	Tragbarer RCD 30 mA	Sichtprüfung			PAT410
			RCD-30-mA-Prüfung			PAT420
						PAT450

Prüfgruppe	Klasse	Beschreibung	Prüfung angewandt	Bestanden-Grenzwert	Prüfungsdauer	Genutzt in
RCD VOLL-STÄNDIG	1	Tragbarer RCD (5 Prüfungen)	Sichtprüfung RCD vollständige Prüfsequenz			PAT410 PAT420 PAT450
PSC1	1	Tragbare oder handgehaltene Gerätschaften der Klasse 1	Sichtprüfung Erdungsdurchgangsprüfung Isolationswiderstandsmessung bei 500 V Betriebsprüfung (230 V) Differential-Ableitstromprüfung (230 V)	$\leq 0,1 \Omega$ $\geq 1 M\Omega$ $\leq 3000 VA$ $\leq 0,75 mA$	5 Sek. 5 Sek. 5 Sek. 5 Sek.	PAT410 PAT420 PAT450

**HINWEIS :** Die Beschreibung des RCD besagt „Tragbarer RCD“ mit Firmware (FW) Version 2.01 und niedriger.

**HINWEIS :** Die Beschreibung RCD VOLLSTÄNDIG besagt „Tragbarer RCD 30 mA (5 Prüfungen)“ mit Firmware (FW) Version 2.01 und niedriger.

#### 14.9.2 PAT410-DE und PAT450-DE-Serien

Prüfgruppe	Klasse	Beschreibung	Prüfung angewandt	Bestanden-Grenzwert	Prüfungsdauer	Genutzt in
GERAT 1-MPE	1	Gerät SK1 - PE ist messbar	Sichtprüfung Erdungsdurchgangsprüfung Isolationswiderstandsmessung bei 500 V Betriebsprüfung Differential-Ableitstrom Ableitstrom (IDIFF)	$\leq 0,3 \Omega$	1 Sek.	PAT410 PAT450
GER-AT1-OPE	1	Gerät SK1 - PE ist nicht messbar	Sichtprüfung Isolationswiderstandsmessung bei 500 V Betriebsprüfung Differential-Ableitstrom Ableitstrom (IDIFF)	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	PAT410 PAT450
H2OKOCH-ER	1	mit PE ohne berührbare Metallteile	Sichtprüfung Isolationswiderstandsmessung bei 500 V Betriebsprüfung Differential-Ableitstrom Ableitstrom (IDIFF)	$\geq 0,3 M\Omega$	10 Sek.	PAT410 PAT450
STEHLAMPE	1	Halogenfluter mit PE und berührbare Metallteile	Sichtprüfung Erdungsdurchgangsprüfung Isolationswiderstandsmessung bei 500 V Betriebsprüfung Differential-Ableitstrom Ableitstrom (IDIFF)	$\leq 0,3 \Omega$	1 Sek.	PAT410 PAT450
HEIZGERAT	1	mit Netzkabel 3,5 m	Sichtprüfung Erdungsdurchgangsprüfung Isolationswiderstandsmessung bei 500 V Betriebsprüfung Differential-Ableitstrom Ableitstrom (IDIFF)	$\leq 0,3 \Omega$ $\geq 0,3 M\Omega$ $\leq 3700 VA$ $\leq 3,5 mA$	10 Sek. 10 Sek. 10 Sek. 10 Sek.	PAT410 PAT450

<b>Prüfgruppe</b>	<b>Klasse</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Prüfung angewandt</b>	<b>Bestanden-Grenzwert</b>	<b>Prüfungsdauer</b>	<b>Genutzt in</b>
TOASTER	1	mit Netzkabel 2 m	Sichtprüfung			PAT410
			Erdungsdurchgangsprüfung			PAT450
			Isolationswiderstandsmes- sung bei 500 V	$\leq 0,3 \Omega$	10 Sek.	
			Betriebsprüfung	$\geq 0,3 M\Omega$	10 Sek.	
			Differential-Ableitstrom	$\leq 3700 VA$	10 Sek.	
			Ableitstrom (IDIFF)	$\leq 3,5 mA$	10 Sek.	
SK1-OB	1	Gerät SK1-geht nicht in Betrieb lea	Sichtprüfung			PAT410
			Erdungsdurchgangsprüfung			PAT450
			Isolationswiderstandsmes- sung bei 500 V	$\leq 0,3 \Omega$	4 Sek.	
			Ersatz-Erdung	$\geq 1 M\Omega$	4 Sek.	
			Ableitstrom (lea)	$\leq 0,5 mA$	4 Sek.	
SK1-IB	1	Gerät SK1- läuft an, ohne VA	Sichtprüfung			PAT410
			Erdungsdurchgangsprüfung			PAT450
			Isolationswiderstandsmes- sung bei 500 V	$\leq 0,3 \Omega$	4 Sek.	
			Differential-Ableitstrom	$\geq 1 M\Omega$	4 Sek.	
			Ableitstrom (IDIFF)	$\leq 3,5 mA$	4 Sek.	
SK1-IT	1	Gerät SK1- läuft an, mit VA ohne ISO	Sichtprüfung			PAT410
			Erdungsdurchgangsprüfung			PAT450
			Betriebsprüfung	$\leq 0,3 \Omega$	4 Sek.	
			Differential-Ableitstrom	$\leq 3700 VA$	4 Sek.	
			Ableitstrom (IDIFF)	$\leq 3,5 mA$	4 Sek.	
SK1-OPE	1	Gerät SK1-PE-keine Schutzfunktion nur diff	Sichtprüfung			PAT410
			Differential-Ableitstrom			PAT450
			Ableitstrom (IDIFF)	$\leq 3,5 mA$	4 Sek.	
SK1-PE	1	Gerät SK1- nur PE-Mes- sung	Sichtprüfung			PAT410
GERAT2-MT	2	Gerät SK2 mit berühr- baren leitf Teilen	Erdungsdurchgangsprüfung	$\leq 0,3 \Omega$	4 Sek.	PAT450
			Sichtprüfung			PAT410
			Isolationswiderstandsmes- sung bei 500 V	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	PAT450
			Betriebsprüfung	$\leq 3700 VA$	5 Sek.	
			Berührungsableitstrom (lb)	$\leq 0,5 mA$	5 Sek.	
GERAT2-OT	2	Gerät SK2 ohne berühr- bare leitf Teile	Sichtprüfung			PAT410
			Isolationswiderstandsmes- sung bei 500 V	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	PAT450
			Betriebsprüfung	$\leq 3700 VA$	5 Sek.	
LEUCHTE	2	Tischleuchte mit Netzk- abel 2,5 m	Sichtprüfung			PAT410
			Isolationswiderstandsmes- sung bei 500 V	$\geq 2 M\Omega$	5 Sek.	PAT450
			Betriebsprüfung	$\leq 3700 VA$	5 Sek.	
			Berührungsableitstrom (lb)	$\leq 0,5 mA$	5 Sek.	
BOHRER1	2	Handbohrer mit Netzka- bel 2 m	Sichtprüfung			PAT410
			Isolationswiderstandsmes- sung bei 500 V	$\geq 2 M\Omega$	5 Sek.	PAT450
			Betriebsprüfung	$\leq 3700 VA$	5 Sek.	
			Berührungsableitstrom (lb)	$\leq 0,5 mA$	5 Sek.	

<b>Prüfgruppe</b>	<b>Klasse</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Prüfung angewandt</b>	<b>Bestanden-Grenzwert</b>	<b>Prüfungsdauer</b>	<b>Genutzt in</b>
BOHRER2	2	Handbohrer mit Netz-kabel 2 m und FI-RCD 30 mA	Sichtprüfung			PAT410
			Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V			PAT450
			Betriebsprüfung	$\geq 2 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
			Berührungsableitstrom (lb)	$\leq 3700 \text{ VA}$	5 Sek.	
			RCD-30-mA-Prüfung	$\leq 0,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
STICHSAGE	2	Säge mit Netzkabel 2 m	Sichtprüfung			PAT410
			Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V	$\geq 2 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	PAT450
			Betriebsprüfung	$\leq 3700 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Berührungsableitstrom (lb)	$\leq 0,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
SK2-OB	2	Gerät SK2 läuft nicht an, lea	Sichtprüfung			PAT410
			Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V			PAT450
			Ersatz-Erdung	$\geq 2 \text{ M}\Omega$	4 Sek.	
			Ableitstrom (lea)	$\leq 0,5 \text{ mA}$	4 Sek.	
SK2-IB	2	Gerät SK2 in Betrieb, IB ohne Iso	Sichtprüfung			PAT410
			Berührungsableitstrom (lb)	$\leq 0,5 \text{ mA}$	4 Sek.	PAT450
VERL1-30	EXT	Einfach Verlängerung, 30 m	Sichtprüfung			
			EXT Erdungsdurchgangsprü-fung			PAT410
			Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V	$\leq 0,5 \Omega$	1 Sek.	PAT450
			Differential-Ableitstrom	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
			Ableitstrom (IDIFF)	$\leq 3,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
VERL4-50	EXT	4 fach Verlängerung, 50 m	Sichtprüfung			PAT410
			EXT Erdungsdurchgangsprü-fung (x4)			PAT450
			Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V	$\leq 0,9 \Omega$	1 Sek.	
			Differential-Ableitstrom	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
			Ableitstrom (IDIFF)	$\leq 3,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
VERT3-2	EXT	3 fach Verteiler, 2 m	Sichtprüfung			PAT410
			EXT Erdungsdurchgangsprü-fung (x3)			PAT450
			Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V	$\leq 0,3 \Omega$	1 Sek.	
			Differential-Ableitstrom	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
			Ableitstrom (IDIFF)	$\leq 3,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
VERT5-2 FI	EXT	5 fach Verteiler, 2 m mit 30 mA FI	Sichtprüfung			PAT410
			EXT Erdungsdurchgangsprü-fung (x5)			PAT450
			Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V			
			Differential-Ableitstrom	$\leq 0,3 \Omega$	1 Sek.	
			Ableitstrom (IDIFF)	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
			RCD-30-mA-Prüfung	$\leq 3,5 \text{ mA}$	5 Sek.	

<b>Prüfgruppe</b>	<b>Klasse</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Prüfung angewandt</b>	<b>Bestanden-Grenzwert</b>	<b>Prüfungsdauer</b>	<b>Genutzt in</b>
SK1-FI-	RCD	EXT Gerät SK1 mit Portable FI 30 mA	Sichtprüfung			PAT410
			EXT Erdungsdurchgangsprüfung			PAT450
			Isolationswiderstandsmesung bei 500 V			
			Betriebsprüfung	$\leq 0,3 \Omega$	3 Sek.	
			Differential-Ableitstrom	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
			Ableitstrom (IDIFF)	$\leq 3700 VA$	5 Sek.	
			RCD-30-mA-Prüfung	$\leq 3,5 mA$	5 Sek.	
SK2-FI-RCD	2	Gerät SK2 mit Portable FI 30 mA	Sichtprüfung			PAT410
			Isolationswiderstandsmesung bei 500 V			PAT450
			Betriebsprüfung	$\geq 2 M\Omega$	5 Sek.	
			Berührungsableitstrom (lb)	$\leq 3700 VA$	5 Sek.	
			RCD-30-mA-Prüfung	$\leq 3,5 mA$	5 Sek.	
VERT6-5	EXT	Sechsfach-Verteiler bis 5 m	Sichtprüfung			PAT410
			EXT Erdungsdurchgangsprüfung (x6)			PAT450
			Isolationswiderstandsmesung bei 500 V	$\leq 0,3 \Omega$	1 Sek.	
			Ersatz-Erdung	$\geq 1 M\Omega$	4 Sek.	
			Ableitstrom (lea)	$\leq 0,5 mA$	4 Sek.	
SK1-KALT	EXT	SK1-Kaltgerätestecker	Sichtprüfung			PAT410
			EXT Erdungsdurchgangsprüfung			PAT450
			Isolationswiderstandsmesung bei 500 V	$\leq 0,3 \Omega$	3 Sek.	
			Ersatz-Erdung	$\geq 1 M\Omega$	3 Sek.	
			Ableitstrom (lea)	$\leq 0,5 mA$	3 Sek.	
SK1-4MESS	1	SK1 SL+iso+diff+Berüh.	Sichtprüfung			PAT410
			Erdungsdurchgangsprüfung			PAT450
			Isolationswiderstandsmesung bei 500 V	$\leq 0,3 \Omega$	2 Sek.	
			Differential-Ableitstrom	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
			Ableitstrom (IDIFF)	$\leq 3,5 mA$	3 Sek.	
			Berührungsableitstrom (lb)	$\leq 0,5 mA$	3 Sek.	
SK1-3MESS	1	SK1 iso+diff+Berüh.	Sichtprüfung			PAT410
			Isolationswiderstandsmesung bei 500 V			PAT450
			Differential-Ableitstrom	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
			Ableitstrom (IDIFF)	$\leq 3,5 mA$	3 Sek.	
			Ableitstrom (lb)	$\leq 0,5 mA$	3 Sek.	
SK1-2MESS	1	SK1 diff+Berüh.	Sichtprüfung			PAT410
			Differential-Ableitstrom			PAT450
			Ableitstrom (IDIFF)	$\leq 3,5 mA$	3 Sek.	
			Berührungsableitstrom (lb)	$\leq 0,5 mA$	3 Sek.	
SK2-3MESS	2	SK2 iso+diff+Berüh.	Sichtprüfung			PAT410
			Isolationswiderstandsmesung bei 500 V			PAT450
			Differential-Ableitstrom	$\geq 2 M\Omega$	5 Sek.	
			Ableitstrom (IDIFF)	$\leq 3,5 mA$	3 Sek.	
			Berührungsableitstrom (lb)	$\leq 0,5 mA$	3 Sek.	

<b>Prüfgruppe</b>	<b>Klasse</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Prüfung angewandt</b>	<b>Bestanden-Grenzwert</b>	<b>Prüfungsdauer</b>	<b>Genutzt in</b>
SK2-2MESS	2	SK2 diff+Berüh.	Sichtprüfung			PAT410
			Differential-Ableitstrom			PAT450
			Ableitstrom (IDIFF)	$\leq 3,5 \text{ mA}$	3 Sek.	
			Berührungsableitstrom (lb)	$\leq 0,5 \text{ mA}$	3 Sek.	
SK2-1MESS	2	SK2 nur Berühr.	Sichtprüfung			PAT410
			Berührungsableitstrom (lb)	$\leq 0,5 \text{ mA}$	3 Sek.	PAT450

#### 14.9.3 Prüfgruppen für PAT-Varianten für International/Europa:

<b>Prüfgruppe</b>	<b>Klasse</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Prüfung angewandt</b>	<b>Bestanden-Grenzwert</b>	<b>Prüfungsduer</b>	<b>Genutzt in</b>
N-KL2STD	2	Klasse 2	Sichtprüfung			PAT410 PAT450
			Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V	$\geq 2 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
			Ersatz-Ableitstrom	$\leq 0,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
N-KL2ELEC	2	Klasse 2 elektronisch regeling	Sichtprüfung			PAT410 PAT450
			Differential-Ableitstrom	$\leq 0,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
N-KL1STD	1	Klasse 1	Sichtprüfung			PAT410 PAT450
			Erdungsdurchgangsprü-fung	$\leq 0,3 \Omega$	5 Sek.	
			Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
			Ersatz-Ableitstrom	$\leq 1 \text{ mA}$	5 Sek.	
N-KL1VERW	1	Verwarmingselementen	Sichtprüfung			PAT410 PAT450
			Erdungsdurchgangsprü-fung	$\leq 0,3 \Omega$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstrom	$\leq 7 \text{ mA}$	5 Sek.	
N-KL1ELEC	1	Gevoelige apparatuur	Sichtprüfung			PAT410 PAT450
			Erdungsdurchgangsprü-fung	$\leq 0,3 \Omega$	5 Sek.	
			Berührungsableitstrom	$\leq 0,25 \text{ mA}$	5 Sek.	
N-VERLSN5M	EXT	Verlengsnoer <5 m	Sichtprüfung			PAT410 PAT450
			Erdungsdurchgangsprü-fung	$\leq 0,3 \Omega$	5 Sek.	
			Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
N-HASP4V	EXT	Verlengblokken <5 m	Sichtprüfung			PAT410 PAT450
			Erdungsdurchgangsprü-fung (x4)	$\leq 0,3 \Omega$	5 Sek.	
			Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
N-HASP40M+	EXT	Haspels >40 m	Sichtprüfung			PAT410 PAT450
			Erdungsdurchgangsprü-fung (x4)	$\leq 1 \Omega$	5 Sek.	
			Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
N-3FMACH	1	Driefase apparatuur	Sichtprüfung			PAT410 PAT450
			Erdungsdurchgangsprü-fung	$\leq 0,3 \Omega$	5 Sek.	
			Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
			Ersatz-Ableitstrom	$\leq 1 \text{ mA}$	5 Sek.	

<b>Prüfgruppe</b>	<b>Klasse</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Prüfung angewandt</b>	<b>Bestanden-Grenzwert</b>	<b>Prüfungsdauer</b>	<b>Genutzt in</b>
N-3FVERLSN	EXT	Drie fase Verlengsnoeren <5 m	Sichtprüfung			PAT410
			Erdungsdurchgangsprüfung	$\leq 0,3 \Omega$	5 Sek.	PAT450
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
			Ersatz-Ableitstrom	$\leq 1 \text{ mA}$	5 Sek.	
E-SC1	1	Norm Klasse 1 Geerdetes Gerät	Sichtprüfung			PAT450
			Schutzleiter bei 10 A	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 3000 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprüfung (230 V)	$\leq 3,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
E-SC1-RCD	1	Norm Klasse 1 Geerdetes Gerät mit RCD-Schutz	Sichtprüfung			PAT450
			Schutzleiter bei 10 A			
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprüfung (230 V)	$\leq 3000 \text{ VA}$	5 Sek.	
			RCD-30-mA-Prüfung	$\leq 3,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
E-SC1B	1	Norm Klasse 1 Geerdetes Gerät 200-mA-Durchgangsprüfung	Sichtprüfung	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	PAT410
			Erdungsdurchgangsprüfung Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	PAT450
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 3000 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprüfung (230 V)	$\leq 3,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
E-SC1B-RCD	1	Norm Klasse 1 Geerdetes Gerät mit RCD-Schutz 200-mA-Durchgangsprüfung	Sichtprüfung			PAT410
			Erdungsdurchgangsprüfung Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	PAT450
			Differential-Ableitstromprüfung (230 V)	$\leq 3000 \text{ VA}$	5 Sek.	
			RCD-30-mA-Prüfung	$\leq 3,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
E-SC2	2	Typisch Klasse 2 Doppelt isoliert	Sichtprüfung			PAT410
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 2 M\Omega$	5 Sek.	PAT450
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 3000 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Berührungsstrom (230 V)	$\leq 0,25 \text{ mA}$	5 Sek.	
E-FAN	2	Tischventilator Doppelt isoliert	Sichtprüfung			PAT410
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 2 M\Omega$	5 Sek.	PAT450
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 200 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Berührungsstrom (230 V)	$\leq 0,25 \text{ mA}$	5 Sek.	

<b>Prüfgruppe</b>	<b>Klasse</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Prüfung angewandt</b>	<b>Bestanden-Grenzwert</b>	<b>Prüfungsdauer</b>	<b>Genutzt in</b>
E-PC	1	Personal Computer IT-Gerätschaften	Sichtprüfung			PAT410
			Erdungsdurchgangsprüfung	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	PAT450
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 500 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprüfung (230 V)	$\leq 3,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
E-DRY	2	Haartrockner Doppelt isoliert	Sichtprüfung			PAT410
			Isulationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 2 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	PAT450
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 1500 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Berührungsstrom (230 V)	$\leq 0,25 \text{ mA}$	5 Sek.	
E-KET	1	Wasserkocher, geerdet	Sichtprüfung			PAT450
			Schutzleiter bei 25 A	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
			Isulationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 2500 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprüfung (230 V)	$\leq 3,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
E-KETB	1	Wasserkocher, geerdet 200-mA-Durchgangsprüfung	Sichtprüfung			PAT410
			Erdungsdurchgangsprüfung	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	PAT450
			Isulationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 2500 \text{ VA}$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprüfung (230 V)	$\leq 3,5 \text{ mA}$	5 Sek.	
E-EL1	EXT	230-V-Verlängerungskabel, 3-adrig	Sichtprüfung			PAT450
			Schutzleiter bei 25 A			
			Isulationswiderstandsmessung bei 500 V	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
			Polarität	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
E-EL1B	EXT	230-V-Verlängerungskabel, 3-adrig 200-mA-Durchgangsprüfung	Sichtprüfung			PAT410
			Erdungsdurchgangsprüfung			PAT450
			Isulationswiderstandsmessung bei 500 V	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
			Polarität	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
E-EL2	EXT	230-V-Verlängerungskabel, 2-adrig	Sichtprüfung			PAT410
			Isulationswiderstandsmessung bei 500 V			PAT450
			Polarität	$\geq 2 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	
E-EL4	EXT	4-Wege 230 V-Verlängerungskabel Leitungen 3-adrig	Sichtprüfung			PAT450
			Schutzleiter bei 25 A (x4)			
			Isulationswiderstandsmessung bei 500 V	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
			Polarität	$\geq 1 \text{ M}\Omega$	5 Sek.	

<b>Prüfgruppe</b>	<b>Klasse</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Prüfung angewandt</b>	<b>Bestanden-Grenzwert</b>	<b>Prüfungsdauer</b>	<b>Genutzt in</b>
E-EL4B	EXT	4-Wege-230-V-Verlängerungskabel 3-adrig 200-mA-Durchgangsprüfung	Sichtprüfung			PAT410 PAT450
			Erdungsdurchgangsprüfung (x4)			
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
			Polarität	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
E-RCD	1	Tragbarer RCD 30 mA	Sichtprüfung			PAT410 PAT450
			RCD-30-mA-Prüfung			
E-RCD VOLL-STÄNDIG	1	Tragbarer RCD (5 Prüfungen)	Sichtprüfung			PAT410 PAT450
			RCD vollständige Prüfsequenz			
E-PSC1	1	Tragbare oder gehaltene Gerätschaften der Klasse 1	Sichtprüfung			PAT410 PAT450
			Erdungsdurchgangsprüfung	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
			Betriebsprüfung (230 V)	$\leq 3000 VA$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprüfung (230 V)	$\leq 0,75mA$	5 Sek.	

#### 14.9.4 Prüfgruppen für PAT-Varianten für Australien/Neuseeland:

<b>Prüfgruppe</b>	<b>Klasse</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Prüfung angewandt</b>	<b>Bestanden-Grenzwert</b>	<b>Prüfungsdauer</b>	<b>Genutzt in</b>
AU-SC1	1	Norm Klasse 1 Geerdetes Gerät	Sichtprüfung			PAT410 PAT420 PAT450
			Erdungsdurchgangsprüfung (200 mA)	$\leq 1 \Omega$	5 Sek.	
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
AU-SC1-250V	1	Norm Klasse 1 Geerdetes Gerät	Sichtprüfung			PAT410 PAT420 PAT450
			Erdungsdurchgangsprüfung (200 mA)	$\leq 1 \Omega$	5 Sek.	
			Isolationswiderstandsmessung bei 250 V	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
AU-SC1-RCD	1	Norm Klasse 1 Geerdetes Gerät mit RCD-Schutz	Sichtprüfung			PAT410 PAT420 PAT450
			Erdungsdurchgangsprüfung (200 mA)			
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\leq 1 \Omega$	5 Sek.	
			RCD-30-mA-Prüfung	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
AU-SC1-EB	1	Norm Klasse 1 Geerdetes Gerät Schutzleiter	Sichtprüfung			PAT420 PAT450
			Schutzleiter bei 10 A	$\leq 1 \Omega$	5 Sek.	
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	

AU-SC1-RUN	1	Norm Klasse 1 Geerde-tes Gerät	Sichtprüfung			PAT410 PAT420 PAT450
			Erdungsdurchgangsprüfung (200 mA)	$\leq 1 \Omega$	5 Sek.	
			Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprü-fung (230 V)	$\leq 5\text{mA}$	5 Sek.	
AU-SC2	2	Typisch Klasse 2 Doppelt isoliert	Sichtprüfung			PAT410 PAT420 PAT450
AU-SC2-250V	2	Typisch Klasse 2 Doppelt isoliert	Sichtprüfung			PAT410 PAT420 PAT450
AU-SC2-RUN	2	Typisch Klasse 2 Doppelt isoliert	Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	PAT410 PAT420 PAT450
			Sichtprüfung			
			Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
AU-EL1	EXT	230-V-Verlängerungskabel, 3-adrig	Differential-Ableitstromprü-fung (230 V)	$\leq 1 \Omega$	5 Sek.	PAT410 PAT420 PAT450
AU-EL2	EXT	230-V-Verlängerungskabel, 2-adrig	Sichtprüfung			PAT410 PAT420 PAT450
			Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V			
			Polarität	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
AU-EL4	EXT	4-Wege-230-V-Ver-längerungskabel 3-adrig 200-mA-Durchgangsprüfung	Sichtprüfung			PAT410 PAT420 PAT450
			Erdungsdurchgangsprüfung (x4)			
			Isolationswiderstandsmes-sung bei 500 V	$\leq 1 \Omega$	5 Sek.	
			Polarität	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
AU-RCD	1	Tragbarer RCD 30 mA	Sichtprüfung			PAT410 PAT420 PAT450
			RCD-30-mA-Prüfung			
AU-RCD VOLLSTÄN-DIG	1	Tragbarer RCD (5 Prü-fungen)	Sichtprüfung			PAT410 PAT420 PAT450
			RCD vollständige Prüfse-quenz			

#### 14.9.5 PAT450-US

<b>Prüfgruppe</b>	<b>Klasse</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Prüfung angewandt</b>	<b>Bestanden-Grenzwert</b>	<b>Prüfungsdauer</b>	<b>Genutzt in</b>
SC1	1	Norm Klasse 1 Geerdetes Gerät	Sichtprüfung Schutzleiter bei 10 A	$\leq 0,1 \Omega$ $\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
PC	1	Personal Computer IT-Gerätschaften	Sichtprüfung Erdungsdurchgangsprüfung Betriebsprüfung (120 V) Differential-Ableitstromprüfung (120 V)	$\leq 0,1 \Omega$ $\leq 500 VA$ $\leq 3,5 mA$	5 Sek. 5 Sek. 5 Sek.	PAT420 PAT410 PAT420 PAT450
DRY	2	Haartrockner	Sichtprüfung Doppelt isoliert Isolationswiderstands-messung bei 500 V Betriebsprüfung (120 V) Berührungsstrom (120 V)	$\geq 2 M\Omega$ $\leq 1500 VA$ $\leq 0,25 mA$	5 Sek. 5 Sek. 5 Sek.	PAT410 PAT420 PAT450
KET	1	Wasserkocher Geerdet	Sichtprüfung Schutzleiter bei 25 A	$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	PAT420 PAT450
			Isolationswiderstandsmessung bei 500 V	$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
			Betriebsprüfung (120 V)	$\leq 2500 VA$	5 Sek.	
			Differential-Ableitstromprüfung (120 V)	$\leq 3,5 mA$	5 Sek.	
KETB	1	Wasserkocher Geerdet 200-mA-Durchgangsprüfung	Sichtprüfung Erdungsdurchgangsprüfung Isolationswiderstandsmessung bei 500 V Betriebsprüfung (120 V) Differential-Ableitstromprüfung (120 V)	$\leq 0,1 \Omega$ $\geq 1 M\Omega$ $\leq 2500 VA$ $\leq 3,5 mA$	5 Sek. 5 Sek. 5 Sek. 5 Sek.	PAT410 PAT420 PAT450
EL1	EXT	Verlängerungskabel 3-adrig	Sichtprüfung Schutzleiter bei 25 A Isolationswiderstandsmessung bei 500 V Polarität			PAT420 PAT450
				$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
				$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
EL1B	EXT	Verlängerungskabel 3-adrig 200-mA-Durchgangsprüfung	Sichtprüfung Erdungsdurchgangsprüfung Isolationswiderstandsmessung bei 500 V Polarität			PAT410 PAT420 PAT450
				$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
				$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
EL2	EXT	Verlängerungskabel 2-adrig	Sichtprüfung Isolationswiderstandsmessung bei 500 V Polarität			PAT410 PAT420
				$\leq 0,1 \Omega$		
				$\geq 2 M\Omega$	5 Sek.	PAT450
EL4	EXT	4-Wege Verlängerungskabel 3-adrig	Sichtprüfung Schutzleiter bei 25 A (x4) Isolationswiderstandsmessung bei 500 V Polarität			PAT420 PAT450
				$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
				$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
EL4B	EXT	4-Wege Verlängerungskabel 3-adrig 200-mA-Durchgangsprüfung	Sichtprüfung Erdungsdurchgangsprüfung (x4) Isolationswiderstandsmessung bei 500 V Polarität			PAT410 PAT420 PAT450
				$\leq 0,1 \Omega$	5 Sek.	
				$\geq 1 M\Omega$	5 Sek.	
PSC1	1	Tragbare oder handgehaltene Gerätschaften der Klasse 1	Sichtprüfung Erdungsdurchgangsprüfung Isolationswiderstandsmessung bei 500 V Betriebsprüfung (120 V) Differential-Ableitstromprüfung (120 V)	$\leq 0,1 \Omega$ $\geq 1 M\Omega$ $\leq 3000 VA$ $\leq 0,75 mA$	5 Sek. 5 Sek. 5 Sek. 5 Sek.	PAT410 PAT420 PAT450

## 15. Barcode-Probentabelle


Das folgende Blatt ist ein Beispiel eines Barcode-Blatts, das in Verbindung mit dem optionalen OPTICON-Barcode-Scanner verwendet werden kann. Das Blatt ermöglicht die schnelle Eingabe von Standard-Daten, die ansonsten manuell eingegeben oder aus einer Drop-down-Liste ausgewählt werden müssten.

### 15.1 Barcode-Nachsfrageblatt

#### Beschreibung






#### Raum-ID

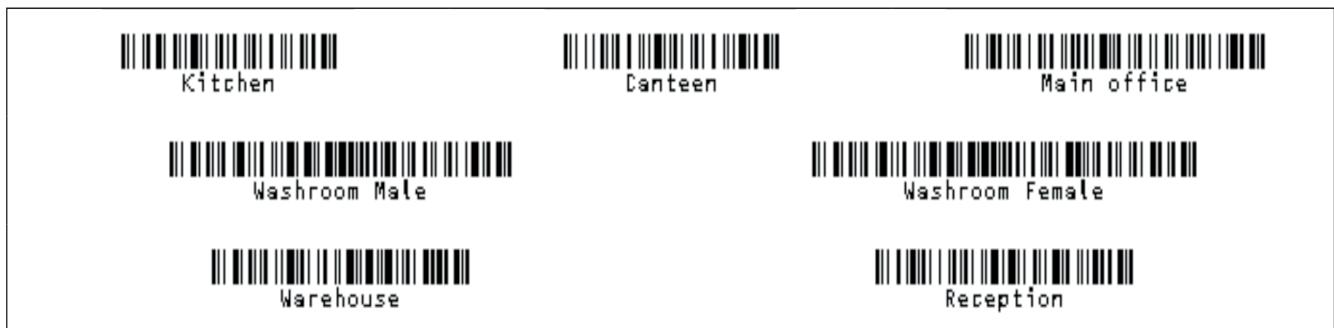









#### Raum-ID


   
## GB-Prüfgruppen

 SC1	 SC2	 EL1
 SC1-RCD	 FAN	 EL1B
 SC1B	 DRY	 EL2
 SC1B-RCD	 T02	 EL3
 KET	 T02F	 EL4
 KETB		 EL4B
 PC		
 T01		
 T01F		
 RCD		
 RCD FULL		
 PSC1		

## Australien/Neuseeland-Prüfgruppen

         AU-SC1	 AU-SC2	 AU-EL1
 AU-SC1-EB	 AU-SC2-250V	 AU-EL2
 AU-SC1-250V	 AU-SC2-RUN	 AU-EL4
 AU-SC1-RUN		
 AU-SC1-RCD		
 AU-RCD		
 AU-RCD FULL		

## International/Europa-Prüfgruppen



N-KL1STD



N-KL2STD



N-VERLSN5M



N-KL1VERW



N-KL2ELEC



N-HASP4V



N-KL1ELEC



N-HASP40M+



N-3FMACH



N-3FVERLSN



E-SC1



E-SC2



E-EL1



E-SC1-RCD



E-FAN



E-EL1B



E-SC1B



E-DRY



E-EL2



E-SC1B-RCD



E-EL4



E-KET



E-EL4B



E-KETB



E-PC



E-RCD



E-RCD FULL



E-PSC1

## 16. Spezifikationen

SPEZIFIKATIONEN	PAT410	PAT420	PAT450	
<b>Elektrischer Versorgungsbereich</b>				
PAT-GB	230 V $\pm 10\% \pm 1\text{ V}$ bei 50 Hz $\pm 10\% \pm 0,1\text{ Hz}$	■	■	■
PAT-GB	110V $\pm 10\% \pm 1\text{ V}$ bei 50 Hz $\pm 10\% \pm 0,1\text{ Hz}$		■	■
PAT-DE	230 V $\pm 10\% \pm 1\text{ V}$ bei 50 Hz $\pm 10\% \pm 0,1\text{ Hz}$	■	■	■
PAT-CH	230 V $\pm 10\% \pm 1\text{ V}$ bei 50 Hz $\pm 10\% \pm 0,1\text{ Hz}$	■	■	■
PAT-EU	230 V $\pm 10\% \pm 1\text{ V}$ bei 50 Hz $\pm 10\% \pm 0,1\text{ Hz}$	■	■	■
PAT-NL/ES	230 V $\pm 10\% \pm 1\text{ V}$ bei 50 Hz $\pm 10\% \pm 0,1\text{ Hz}$	■	■	■
PAT-BE/FR	230 V $\pm 10\% \pm 1\text{ V}$ bei 50 Hz $\pm 10\% \pm 0,1\text{ Hz}$	■	■	■
PAT-PL	230 V $\pm 10\% \pm 1\text{ V}$ bei 50 Hz $\pm 10\% \pm 0,1\text{ Hz}$	■	■	■
PAT-IL	230 V $\pm 10\% \pm 1\text{ V}$ bei 50 Hz $\pm 10\% \pm 0,1\text{ Hz}$	■	■	■
PAT-AU	230 V $\pm 10\% \pm 1\text{ V}$ bei 50 Hz $\pm 10\% \pm 0,1\text{ Hz}$	■	■	■
PAT-IN	230 V $\pm 10\% \pm 1\text{ V}$ bei 50 Hz $\pm 10\% \pm 0,1\text{ Hz}$		■	
PAT-US	120V $\pm 10\% \pm 1\text{ V}$ bei 60Hz $\pm 10\% \pm 0,1\text{ Hz}$			■
Die Genauigkeit des Geräts kann nicht gewährleistet werden, wenn es mit anderen als den vorstehend angegebenen Netzfrequenzen betrieben wird				
<b>Schutzleiterwiderstandsprüfung (10 A und 25 A)</b>				
Leerlaufspannung:	9 V AC $\pm 10\% \pm 0,1\text{ V}$ (Netzanschluss 230 V 50 Hz)	■	■	
Genauigkeit des Schutzleiterwiderstands:	$\pm 5\% \pm 3$ Ziffern (0 bis 0,49 $\Omega$ )	■	■	
	$\pm 5\% \pm 5$ Ziffern (0,5 bis 1,99 $\Omega$ )			
Auflösung des Schutzleiterwiderstands:	10 m $\Omega$ (0 bis 1,99 $\Omega$ )	■	■	
Anzegebereich:	0 bis 1,99 $\Omega$	■	■	
Stromabgabe	25 A Effektivwert $+4\% -20\% \pm 0,5\text{ A}$ in 0,1 $\Omega$ (230 V 50 Hz)	■	■	
	10 A Effektivwert $\pm 25\%$ in 0,1 $\Omega$ (230 V 50 Hz)	■	■	
	10 A Effektivwert $\pm 25\% \pm 0,5\text{ A}$ in 0,1 $\Omega$ (120 V 60 Hz)		■	
Schutzleiterleitung Nullbereich:	0,00 bis 1,00 $\Omega$	■	■	
<b>Durchgangsprüfung (200 mA)</b>				
Durchgangsprüfungsspannung:	4,0 V DC $-0\% +10\%$	■	■	
Genauigkeit des Durchgangswiderstands:	$\pm 5\% \pm 3$ Ziffern (0 bis 0,49 $\Omega$ )	■	■	
	$\pm 5\% \pm 5$ Ziffern (0,5 bis 19,99 $\Omega$ )	■	■	
Auflösung des Durchgangswiderstands:	10 m $\Omega$ (1 bis 19,99 $\Omega$ )	■	■	
Anzegebereich:	0,00 bis 19,99 $\Omega$	■	■	
Stromabgabe	200-mA-Effektivwert $-0 +10\% \pm 5\text{ mA}$ in 2 $\Omega$	■	■	
Durchgangsleitung Nullbereich:	0,00 bis 9,99 $\Omega$	■	■	

SPEZIFIKATIONEN		PAT410	PAT420	PAT450
<b>Isolationswiderstandsmessung (250 V und 500 V)</b>		■	■	■
Genauigkeit des Isolationswiderstands (Netzanschluss 230 V):	±2 % ±5 Ziffern (0 bis 19,99 MΩ) ±5 % ±10 Ziffern (20 bis 99,99 MΩ)	■	■	■
Auflösung des Isolationswiderstands:	0,01 MΩ	■	■	■
Anzeigebereich:	0,10 bis 99,99 MΩ	■	■	■
<b>Ersatz-Ableitstromprüfung</b>		■	■	■
Prüfspannung und -frequenz	40 V AC ±10 % bei Nenn-Netzanschlussfrequenz	■	■	■
Genauigkeit des Ableitstroms:	±5 % ±5 Ziffern	■	■	■
Auflösung des Ableitstroms:	0,01 mA	■	■	■
Anzeigebereich:	0,00 bis 19,99 mA	■	■	■
Anzeigewert korrigiert auf Nenn-Versorgungsspannung		■	■	■
<b>Differential-Ableitstrom</b>		■	■	■
Prüfspannung und -frequenz:	Nenn-Netzanschluss	■	■	■
Genauigkeit des Differential-Ableitstroms:	±5 % ±5 Ziffern	■	■	■
Auflösung des Differential-Ableitstroms:	0,01 mA	■	■	■
Anzeigebereich:	0,00 bis 19,99 mA	■	■	■
Anzeigewert korrigiert auf Nenn-Versorgungsspannung +10 %		■	■	■
<b>Berührungsstromprüfung</b>		■	■	■
Prüfspannung und -frequenz:	Nenn-Netzanschluss	■	■	■
Genauigkeit des Berührungsstroms:	±5 % ±5 Ziffern	■	■	■
Auflösung des Berührungsstroms:	0,01 mA	■	■	■
Anzeigebereich:	0,00 bis 10 mA	■	■	■
Anzeigewert korrigiert auf Nenn-Versorgungsspannung +10 %		■	■	■
<b>Betriebsprüfung</b>		■	■	■
Prüfspannung und -frequenz:	Nenn-Netzanschluss	■	■	■
VA-Genauigkeit:	±5 % ±10 Ziffern (0 bis 99 VA) ±5 % ±50 Ziffern (100 VA bis 999 VA) ±5 % ±100 Ziffern (1000 VA bis 3700 VA)	■	■	■
Auflösung:	1 VA (0 bis 3700 VA)	■	■	■
Anzeigebereich:	0,00 bis 3,99 KVA	■	■	■
Anzeigewert korrigiert auf Nenn-Versorgungsspannung		■	■	■

SPEZIFIKATIONEN	PAT410	PAT420	PAT450
<b>Verlängerungskabelprüfung</b>	■	■	■
Prüfungen durchgeführt:	Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand und Polarität	■	■
Prüfspannung der Polarität:	12 V DC	■	■
Polaritätsprüfungen:	Kabel OK Stromführend neutral S/C Stromführend neutral umgekehrt Stromführend/neutral O/C	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
<b>Hochspannungsprüfung</b>			■
Hochspannungsprüfspannung:	1500 V AC nominal für Klasse 1		■
	3000 V AC nominal für Klasse 2		■
Hochspannungsprüfstrom:	< 3,5 mA Kurzschluss bei 253-V-Primär-Versorgungsspannung		■
Genauigkeit des Hochspannungsprüfungs-Durchschlagstroms:	±5 % ±5 Ziffern		■
Auflösung des Hochspannungsprüfungs-Durchschlagstroms:	0,01 mA		■
Anzeigebereich:	0,00 bis 3,0 mA		■
<b>Tragbarer RCD-Prüfung</b>	■	■	■
Prüfspannung und -frequenz:	230 V, 50 Hz	■	■
Genauigkeit des Prüfstroms:	-8 % bis -2 % ( $1/2 \times I$ ) +2 % bis +8 % ( $1 \times I, 5 \times I$ )	■ ■	■ ■
Genauigkeit der Auslösezeit:	±1 % ±5 Ziffern	■	■
Auflösung der Auslösezeit:	0,1 ms	■	■
Anzeigebereich:	0 bis 1999 ms ( $1/2 \times I$ ) 0 bis 300 ms ( $1 \times I$ ) 0 bis 40 ms ( $5 \times I$ )	■ ■ ■	■ ■ ■
<b>Sicherungsprüfung</b>	■	■	■
Prüfspannung:	3,3 V	■	■
Warnhinweis:	Hörbarer Piepton, wenn die Sicherung OK ist	■	■

SPEZIFIKATIONEN	PAT410	PAT420	PAT450
<b>Umwelt</b>			
Gewicht – Gerät (mit Verpackung)	2,7 kg (3,2 kg)		■
Gewicht – Gerät (mit Verpackung)	4,4 kg (4,9 kg)		■
Gewicht – Gerät (mit Verpackung)	5,0 kg (5,5 kg)		■
Abmessungen (mm) – Gerät	120 (H-Int) x 145 (H-GB) x 255 (B) x 320 (T)	■	
Abmessungen (mm) – Gerät	155 (H-Int) x 180 (H-GB) x 255 (B) x 320 (T)	■	■
Abmessungen (mm) – Verpackung	210 (H) x 280 (B) x 390 (T)	■	■
Betriebstemperatur:	–10 °C bis +50 °C	■	■
Lagertemperatur:	–20 °C bis +60 °C	■	■
Luftfeuchtigkeit:	90 % RF bei –10 °C bis +30 °C 75 % RF bei +30 °C bis +50 °C	■ ■	■ ■
Max. Höhe (über NN):	2.000m	■	■
Staub- und Wasser-Schutzart:	IP40	■	■
<b>Konstruktions-Standards</b>			
Sicherheit:	IEC 61010-1: CAT II 300 V	■	■
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	IEC 61326-1: 2006	■	■
	IEC 61326-2-2: 2005.	■	■

## 17. Bestellinformationen

### 17.1.1 Im Lieferumfang enthaltene Zubehörteile (maßgeblich für Gebiet)

Beschreibung	Bestellcode
Kalibrierungszertifikat	1001-284
Durchgangs-/Schutzleiterwiderstands-Messleitung und Sonde (schwarz)	1001-233
Verlängerungskabeladapter 13 A BS	1001-234
Verlängerungskabeladapter 110 V BS	6220-639
Verlängerungskabeladapter (ELA) 230 V AU (AS/NZ253112)	1001-236
Verlängerungskabeladapter (ELA) 230 V SC (CEE7/7)	1001-235
Verlängerungskabeladapter (ELA) 120 V US	1007-159
Hochspannungsmessleitung 3,0 kV 3,5 mA (rot)	1007-165
Tragetasche mit Messleitungs-/Unterlagen-Beutel	2000-962
Adapterstecker IEC C6 - C13 (3-Weg 5A PSU)	1001-232

### Optionales Zubehör

UKAS-Zertifikat	1001-285
Verlängerungskabeladapter (ELA) 110 V* (BS4343)	6220-639
110-V-Netzkabeladapter BS1363 - BS4343	1000-766
415-V-Adapterkabel (4-Pin) zu AU (AS/NZ253112) 16 A	1000-769
415-V-Adapterkabel (4-Pin) zu BS (BS1363) 16A	1000-767
415-V-Adapterkabel (4-Pin) zu SC (CEE7/7) 16A	1000-768
415-V-Adapterkabel (5-Pin) zu AU (AS/NZ253112) 16 A	1000-772
415-V-Adapterkabel (5-Pin) zu BS (BS1363) 16A	1000-770
415-V-Adapterkabel (5-Pin) zu SC (CEE7/7) 16A	1000-771
Barcode-Scanner (USB)	1001-047
Barcode-Etikettendrucker (Brother P700) (USB)	1005-423
USB-Kabel – PAT – Drucker	1004-610
Barcode-Druckeretiketten Nachfüllung (Cartridge)	90001-010
Gerät Barcode-Etiketten (1-1000)	6121-483
Rolle mit 1000 NICHT BESTANDEN (FAIL)-Prüfetiketten	1001-227
Rolle mit 1000 BESTANDEN (PASS)-Prüfetiketten	1000-971
PAT-Prüfzertifikatbuch	1001-299
Displayschutzfolie (2)	1002-572
Sicherung 16 A (F) HBC 1500 A 500 V AC (PAT400 EU, DE, AU, US)	90000-939
Sicherung 100 mA (F) BC 1500 A 250 V AC (PAT400 UK)	1001-671
Sicherung 10 A (F) HBC 50 kA 600 V AC (PAT400 CH)	1001-681

## **18. Reparatur und Gewährleistung**

Das Gerät enthält Bauteile, die auf elektrostatische Aufladung empfindlich reagieren, weshalb die Platine vorsichtig zu handhaben ist. Wurde der Schutz eines Geräts beeinträchtigt, darf es nicht benutzt werden, sondern muss zur Reparatur durch ausreichend geschulte und qualifizierte Benutzer eingesandt werden. Der Schutz ist zum Beispiel dann höchstwahrscheinlich beeinträchtigt, wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist, es die vorgesehenen Messungen nicht ausführt, es über lange Zeit unter ungünstigen Bedingungen gelagert oder wenn es beim Transport starken Belastungen ausgesetzt wurde.

**FÜR NEUE INSTRUMENTE GILT EINE GEWÄHRLEISTUNG VON EINEM JAHR AB DEM DATUM DES ERWERBS DURCH DEN ANWENDER.**

**HINWEIS :** Jede unbefugte vorherige Reparatur oder Justierung zieht automatisch die Ungültigkeit der Gewährleistung nach sich.

### **18.1 KALIBRIERUNG, REPARATUR UND ERSATZTEILE**

Bezüglich der Wartungsanforderungen für Megger-Instrumente wenden Sie sich an:

#### **Megger Germany GmbH**

Dr.-Herbert-lann-Str. 6

96148 Baunach

T: +49 (0) 9544 68 - 0

Megger verfügt über Kalibrierungs- und Reparatureinrichtungen mit vollständiger Nachverfolgbarkeit, um sicherzustellen, dass Ihr Prüfgerät stets die hohen Leistungs- und Verarbeitungsstandards erfüllt, die Sie erwarten. Diese Einrichtungen werden durch ein weltweites Netz zugelassener Reparatur- und Kalibrierungsbetriebe ergänzt, weshalb wir Ihnen eine ausgezeichnete Wartungspflege für Ihre Megger-Produkte bieten können.

Rückgabe Ihres Produktes an Megger – Wartungszentren in Großbritannien und den USA

1. Wenn ein Gerät eine Rekalibrierung erforderlich macht oder wenn eine Reparatur notwendig wird, muss zunächst von der vorstehend angegebenen Adresse eine Rückgabeautorisierungs-Nummer (RA-Nr.) angefordert werden. Sie werden aufgefordert, die folgenden Informationen anzugeben, damit die Kundendienstabteilung sich auf den Erhalt Ihres Geräts vorbereiten und Ihnen den bestmöglichen Service bieten kann.
  - Modell, z. B. PAT400.
  - Die Seriennummer, die Sie der Geräteunterseite oder dem Kalibrierungszertifikat entnehmen können.
  - Grund für die Rückgabe, z. B. erforderliche Kalibrierung oder Reparatur.
  - Fehlerdetails, wenn das Instrument repariert werden soll.
2. Notieren Sie sich die RA-Nummer. Wenn Sie dies wünschen, kann Ihnen ein Rückgabeetikett per E-Mail ([info@megger.de](mailto:info@megger.de)).
3. Verpacken Sie das Instrument sorgfältig, um Transportschäden zu vermeiden.
4. Achten Sie darauf, das Rückgabeetikett anzubringen oder die RA-Nummer deutlich an der Außenseite der Verpackung oder in etwaiger Korrespondenz anzugeben, bevor Sie das Gerät frachtfrei an Megger senden. Gleichzeitig muss eine Kopie der Rechnung und des Packscheins mit Luftpost übersandt werden, um die Zollabfertigung zu beschleunigen. Bei erforderlichen Reparaturen von Geräten nach Ablauf des Gewährleistungszeitraums ist bei Beschaffung der RA-Nummer ein Sofortangebot erhältlich.
5. Sie können den Fortschritt Ihrer Rücksendung online unter [www.megger.com](http://www.megger.com) verfolgen.

### **18.2 Zugelassene Wartungszentren**

Bei der oben aufgeführten britischen Adresse oder auf der Megger-Website unter [www.megger.com](http://www.megger.com) erhalten Sie eine Liste zugelassener Wartungszentren.

## 19. Entsorgung

### 19.1 WEEE-Richtlinie



Das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf den Produkten von Megger erinnert daran, dass das Produkt nach Ende seiner Nutzungsdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.

Megger ist im Vereinigten Königreich (UK) als Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten registriert (Registrierungs-Nr. WEE/HE0146QT).

Für weitere Informationen zur Entsorgung des Geräts wenden Sie sich an Ihren lokalen Megger-Vertreter oder -Händler oder besuchen Sie die lokale Megger-Website.

#### 19.1.1 Batterien



Der Batterieaustausch muss von einem von Megger autorisierten Reparaturdienstleister durchgeführt werden, der die ordnungsgemäße Entsorgung der verbrauchten Batterie sicherstellt.

Das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf den Batterien erinnert daran, dass das Produkt nach Ende seiner Nutzungsdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf.

Dieses Gerät enthält:

- Einen versiegelten Bleiakku (als tragbare Batterie klassifiziert) und
- Eine Lithium-Ionen-Knopfzelle (als Industriebatterie klassifiziert (nur DLRO10HDX))

Spezifikationen zu Batterie/Akku finden Sie unter Spezifikationen (Seite 26).

Megger ist im Vereinigten Königreich (GB) als Hersteller von Batterien registriert (Reg.-Nr.: BPRN00142)

## Lokales Verkaufsbüro

Niederspannung und Schaltanlagen  
Megger GmbH  
Weststraße 59  
52074 Aachen  
DEUTSCHLAND  
**T.** +49 (0) 241 91380 500  
**E.** info@megger.de

Kabelfehlerortung, Kabelfehlerprüfung und Kabeldiagnose  
Seba Dynatronic  
Mess und Ortungstechnik GmbH  
Dr.-Herbert-Iann-Str. 6  
96148 Baunach  
DEUTSCHLAND  
**T.** +49 (0) 9544 68 - 0  
**E.** baunach@megger.com

Kabelfehlerortung, Kabelfehlerprüfung und Kabeldiagnose  
Megger  
Hagenuk KMT Kabelmesstechnik GmbH  
Röderauer 41  
01471 Radeburg  
DEUTSCHLAND  
**T.** +49 (0) 35208 84-0  
**E.** radeburg@megger.com

## Produktionsstätten

Megger Limited  
Dover, ENGLAND  
**T.** +44 (0) 1304 502101  
**E.** uksales@megger.com

Megger AB  
Danderyd, SCHWEDEN  
**T.** +46 08 510 195 00  
**E.** seinfo@megger.com

Megger Valley Forge  
Phoenixville, PA,  
STAATEN VON AMERIKA  
**T.** +1 610 676 8500  
**E.** USsales@megger.com

Megger USA - Dallas  
Dallas, TX,  
STAATEN VON AMERIKA  
**T.** +1 214 333 3201  
**E.** USsales@megger.com

Megger USA - Fort Collins  
Fort Collins, CO,  
STAATEN VON AMERIKA  
**T.** +1 970 282 1200

Megger GmbH  
Aachen, DEUTSCHLAND  
**T.** +49 (0) 241 91380 500  
**E.** info@megger.de

Megger Germany GmbH  
Baunach, DEUTSCHLAND  
**T.** +49 (0) 9544 68 - 0  
**E.** baunach@megger.com

Megger Germany GmbH  
Radeburg, DEUTSCHLAND  
**T.** +49 (0) 35208 84-0  
**E.** radeburg@megger.com

Dieses Instrument wird in Großbritannien hergestellt.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Spezifikation oder das Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Megger ist eine eingetragene Marke.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und wird unter Lizenz verwendet.