

GYSMATIC



TRUE COLOR [XL]

FR 02-04 / 23-25

EN 05-07 / 23-25

DE 08-10 / 23-25

ES 11-13 / 23-25

RU 14-16 / 23-25

NL 17-19 / 23-25

IT 20-22 / 23-25

Le masque GYSMATIC LCD XL est conforme au règlement 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Cette conformité est établie par le respect des normes EN 175, EN 166, EN 168 et EN 379.

Organismes notifiés

Cellule :

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen Germany

Cagoule / Ecran de garde :

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen Germany


Ce manuel est destiné à vous aider dans l'utilisation du masque GYSMATIC LCD XL, livré prêt à l'emploi. Pour votre protection, lisez attentivement ces instructions avant l'utilisation et informez-vous convenablement auprès de votre responsable de sécurité.

AVANT UTILISATION

- Vérifier le bon état général du masque, les réglages du serre-tête.
- Vérifier le bon positionnement et l'état des écrans de garde et du filtre. En cas d'anomalie, veuillez procéder à sa remise en état.
- Vérifier que les 4 détecteurs (9) et la cellule (8) ne soient pas obturés par des poussières ou des débris.
- Vérifier que les films protecteurs sont retirés sur les écrans de garde extérieur et intérieur.
- Vérifier que le voyant rouge (5) est éteint sinon procéder au changement de la pile.
- Vérifiez si le niveau de protection correspond aux procédés de soudage employés. Pour vous aider dans votre choix, référez-vous au tableau «Procédés de soudage».

FONCTIONNEMENT

Le masque opto-électronique GYSMATIC LCD XL commute instantanément de l'état clair à l'état foncé à l'amorçage de l'arc, et retourne à l'état clair lorsque l'arc s'arrête.

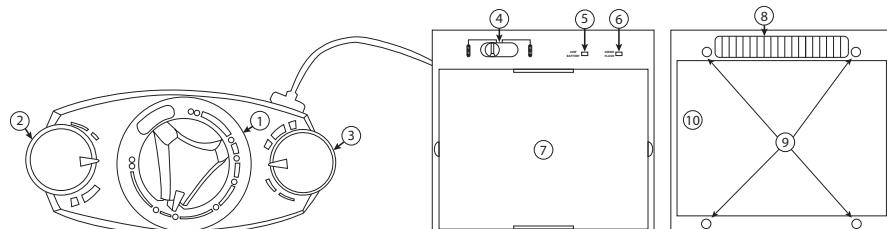

1. Potentiomètre «soudage-Grind»
2. Potentiomètre «sensitivity»
3. Potentiomètre «Delay»
4. Commutateur de teinte 5-9/9-13
5. Voyant alarme pile déchargée
6. Témoin «soudage-Grind»
7. Écran de protection
8. Cellule solaire
9. Détecteurs
10. Filtre

1		Bouton « WELD / GRIND » : Ce bouton permet de choisir la plage de réglage soit sur 5-9 ou 9-13. Pour les opérations hors soudage type meulage, il est également possible de déconnecter le capteur en basculant sur le mode "GRIND". La LED clignote pour vous indiquer que le capteur est déconnecté. ATTENTION : bien veillez à repasser en mode WELD (5-9 ou 9-13) avant toute opération de soudage.
2		Bouton « Sensitivity » : Réglage de sensibilité : - Procédé de soudage : Niveau 5 pour le soudage TIG basse intensité / Niveau 3 pour la plupart des procédés de soudage.
3		Bouton « Delay » : Temps de retour à l'état clair. Permet de retarder le temps de retour à l'état clair pour se protéger des rayonnements en fin de soudure.
4		Le commutateur interne permet de choisir la plage de réglage soit sur 5-9 ou 9-13.

PRÉCAUTIONS

- Le masque est utilisable pour tous les types de procédés de soudage excepté le soudage Oxyacétylène, le soudage laser et au gaz.
- Un écran de garde extérieur et intérieur doivent être placés systématiquement de part et d'autre du filtre. L'absence d'écran peut provoquer des dommages irréversibles et un danger pour votre sécurité.

Teinte claire	4
Teinte foncée	5-13
Dimension du filtre	110x90x8.5mm
Temps de réaction	0.08 ms
Alimentation	Solaire + pile
Poids	590 gr
Champs de vision	100x60mm
Champs d'application	MMA 5>400A / TIG 5>250A / MIG-MAG 5>500A / Grind
Garantie	2 ans
Température d'utilisation	-10°C / + 55°C
Température de stockage	-20°C / + 70°C

RÉGLAGE SERRE-TÊTE




Le serre-tête HG-2002 est léger et ergonomique. Sa conception à 3 points d'équilibre ajustable offre plus de flexibilité et de confort.

- 1- Réglage du bandeau
- 2- Curseur de bandeau (avec 3 crans)
- 3- Réglage de la rondelle de blocage
- 4- Réglage longitudinal

ENTRETIEN / MAINTENANCE

- Date / Délai de péremption : Pas de date de péremption pour ce produit mais avant chaque utilisation l'état de votre masque GYSMATIC LCD XL doit être vérifié.
- Le masque GYSMATIC LCD XL ne doit pas chuter au sol.
- Ne pas placer d'objets lourds ou d'outils sur ou dans le masque afin de ne pas endommager le filtre ou les écrans de garde.
- La détérioration du filtre optoélectronique ou de son écran de garde réduit la vision et le niveau de protection. Remplacez immédiatement les éléments détériorés.
- N'utilisez aucun outil pour enlever des éléments du masque ou du filtre, ceci pouvant entraîner des dommages pouvant provoquer des blessures ou annuler la garantie.
- Nettoyer le filtre Optéo-électrique avec un coton propre ou un chiffon spécial pour objectifs.
- Nettoyer et changer régulièrement les écrans de garde.
- Nettoyer l'intérieur et l'extérieur du masque avec un détergent-désinfectant neutre.
- N'utilisez pas de solvant.

REMPLACEMENT DES ÉCRANS DE GARDE INTERNE ET EXTERNE

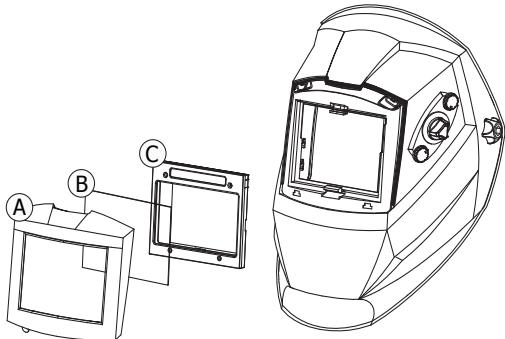

1. Déclipser le support écran (A).
2. Remplacer l'écran externe (B).
3. Remplacer l'écran interne (C).
4. Remettre le support écran (A).

REMPLACEMENT DE LA PILE

Le filtre opto-électronique utilise 1 pile de 3V au lithium (CR2450).

Suivre les instructions ci-dessous pour le changement de piles :

- Tirer sur le cache et ensuite retirer la pile.
- Replacer la nouvelle pile dans son logement . La polarité « + » doit rester visible.
- Remettre le cache.
- Il est conseillé de remplacer la pile, une fois par an.

AVERTISSEMENT :

- Recycler les piles lithium usagées. Les piles sont considérées en Europe comme déchets dangereux.
- Ne pas jeter dans la poubelle, à déposer uniquement dans les bacs de collecte pour piles usagées.

ATTENTION


- Cet équipement est destiné uniquement à la protection des yeux contre les rayonnements ultraviolet et infrarouge, les projections incandescentes et étincelles provoquées lors des opérations de soudage et coupage.
- Le masque GYSMATIC LCD XL n'est pas conçu pour vous protéger contre des chocs importants ou des impacts tels que, des fragments de disques abrasifs ou de disques de meulage, pierres et autres outils de meulage, mécanismes explosifs ou liquides corrosifs ... (liste non exhaustive). Une protection appropriée doit être utilisée lorsque ces dangers existent.
- Le bandeau du serre-tête peut éventuellement engendrer des allergies chez les personnes sensibles.
- Le filtre opto-électronique du masque GYSMATIC LCD XL n'est pas étanche et ne fonctionnera pas correctement s'il a été en contact avec de l'eau.
- Les températures d'utilisation du filtre opto-électronique sont de -10°C à +55°C.
- Les températures de stockage du masque GYSMATIC LCD XL sont de -20°C à +70°C.

ANOMALIES ET REMÈDES

Le Filtre optoélectronique ne fonctionne pas.	Activer la charge solaire en exposant la cellule à la lumière pendant 20 à 30 minutes – vérifier et changer la piles si nécessaire. Vérifier que vous avez sélectionné la plage de réglage 5-9 ou 9-13 grâce au bouton «WELD».
Le filtre optoélectronique reste en teinte foncée quand il n'y a pas d'arc ou quand l'arc est éteint.	Vérifier les détecteurs et nettoyer si nécessaire. Ajuster la sensibilité en position basse (niveau 1). Si l'endroit de soudure est extrêmement lumineux, il est recommandé de réduire le niveau de luminosité.
Commutation incontrôlée et scintillement: Le filtre bascule en teinte claire et foncée pendant la phase de soudage.	Vérifier que les détecteurs soient bien dans l'axe de l'arc électrique, sans obstacle. Régler le réglage de sensibilité vers le niveau 5.
Les cotés sont plus clairs que la zone centrale du filtre optoélectronique	C'est une caractéristique naturelle des LCD, ce symptôme n'est pas dangereux pour les yeux. Cependant pour un confort maximum, essayer de garder un angle de vue proche des 90°.

ÉTIQUETTE DE SÉCURITÉ

Cette étiquette est affichée à l'intérieur du masque de soudage. Il est important que l'utilisateur comprenne la signification des symboles de sécurité. Les numéros de la liste correspondent aux numéros des images.

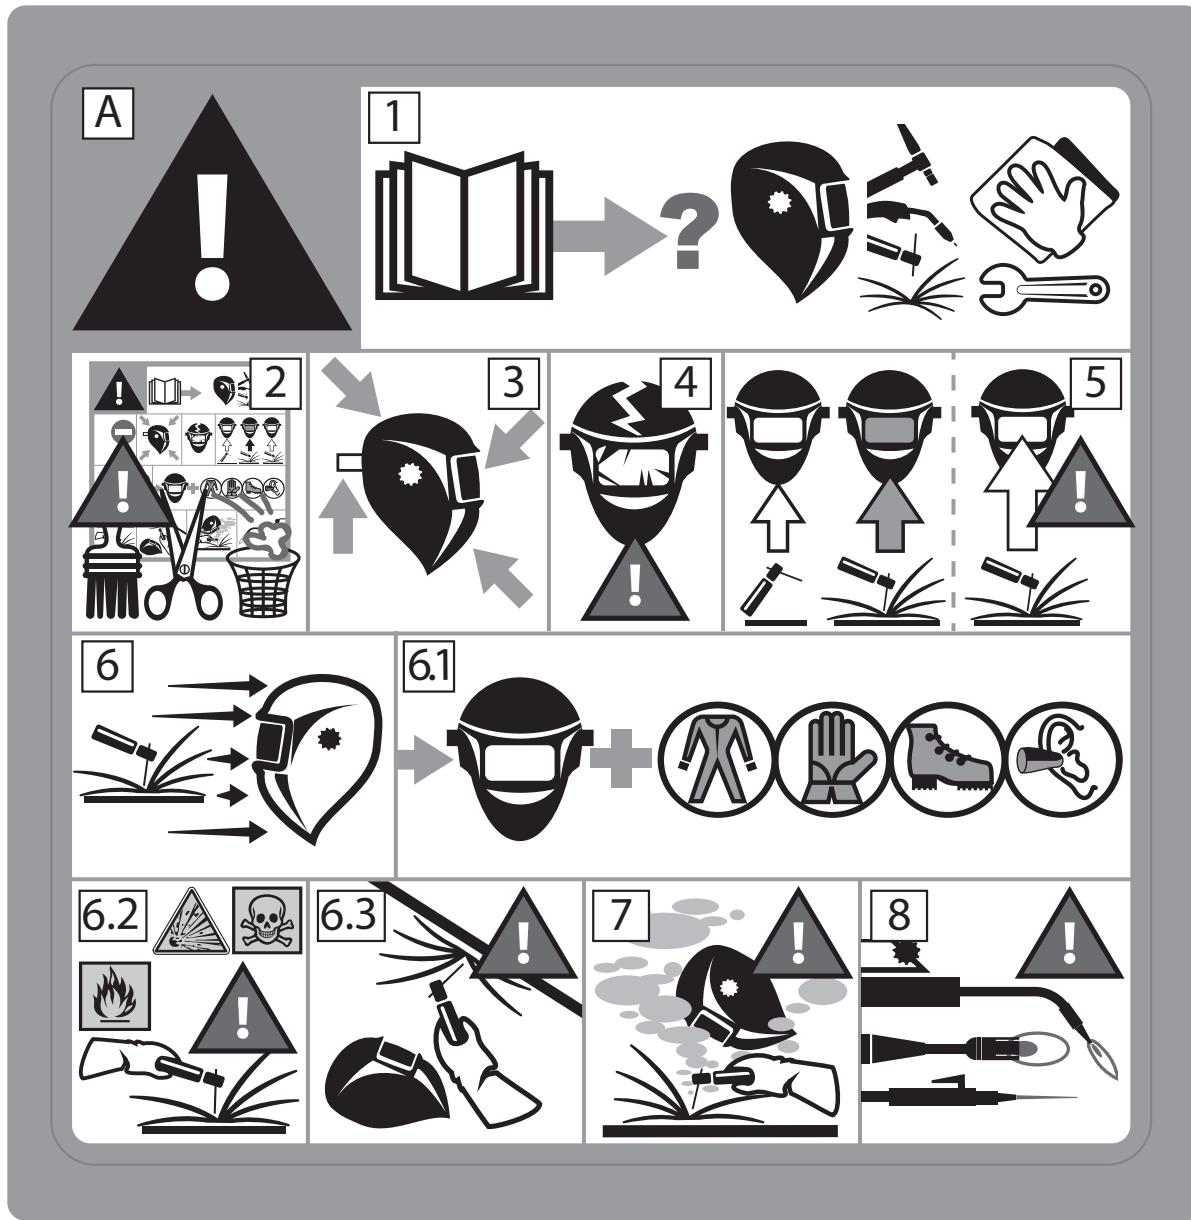**Légende :**

- A. Attention! Prendre garde! Il existe des dangers possibles, comme indiqué par les différents symboles.
- 1. Lire attentivement les instructions avant d'utiliser le matériel ou de souder.
- 2. Ne pas retirer l'étiquette de prévention et ne pas peindre sur cette étiquette.
- 3. Respecter les consignes de réglages et d'entretien du filtre, des écrans de garde, du serre-tête et de la cagoule.
- 4. Inspectez soigneusement le masque et son filtre UV/IR. Remplacer immédiatement les pièces usées ou endommagées. Fissurés, rayés, les verres filtrants ou les écrans de garde réduisent sérieusement la protection. Remplacer les immédiatement pour éviter d'endommager vos yeux.
- 5. Attention, si le filtre UV/ IR ne se teinte pas en soudage ou en découpage, arrêter immédiatement. (Consulter la notice d'instructions)
- 6. Le rayonnement de l'arc peut provoquer des brûlures aux yeux et sur la peau.
- 6.1. Utiliser un masque de soudage avec une filtration ou une opacité correcte. Porter des vêtements de protection complets.
- 6.2. Le masque, le filtre et les écrans de garde ne garantissent pas une protection illimitée contre des chocs ou des impacts importants, des mécanismes explosifs ou liquides corrosifs. Eviter le soudage ou le découpage dans ces environnements sévères.
- 6.3. Ne pas souder ou découper au dessus de votre tête avec ce masque.
- 7. Eloignez votre tête de la zone enfumée. Utilisez une ventilation forcée ou un système local d'aspiration pour éliminer les fumées.
- 8. Le soudage-découpage oxyacétylène, au laser ou au gaz n'est pas autorisé avec ce masque.

The welding helmet GYSMATIC LCD XL complies with the 2016.425 regulation. This conformity is established in compliance with EN 175, EN 166, EN 168 and EN 379.

Notified bodies / organisations :

Cell :

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen Germany

Welding hood / Protection screen :

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen Germany


This manual has been made to help you utilise the helmet GYSMATIC LCD XL, supplied ready to use. For your protection, please read these instructions carefully and consult with a qualified instructor prior to operation.

BEFORE WELDING

- Check that the welding helmet is in good condition and adjust the headband.
- Check whether the front cover lens, the front frame and filter are inserted and fixed in place. In case of problems, please recondition.
- Make sure that the 4 sensors (9) and the cell (8) are not obstructed by dust or debris.
- Make sure that the protection films on both screens are removed.
- Make sure that the red light (5) is off, otherwise change the batterie.
- Check that the protection level matches your welding processes. Please refer to the following chart to help your choice (cf. welding process board)

OPERATION

The opto-electronic GYSMATIC LCD XL welding helmet instantaneously switches from light to dark state when a welding arc is struck and switches back to the light state when the arc stops.

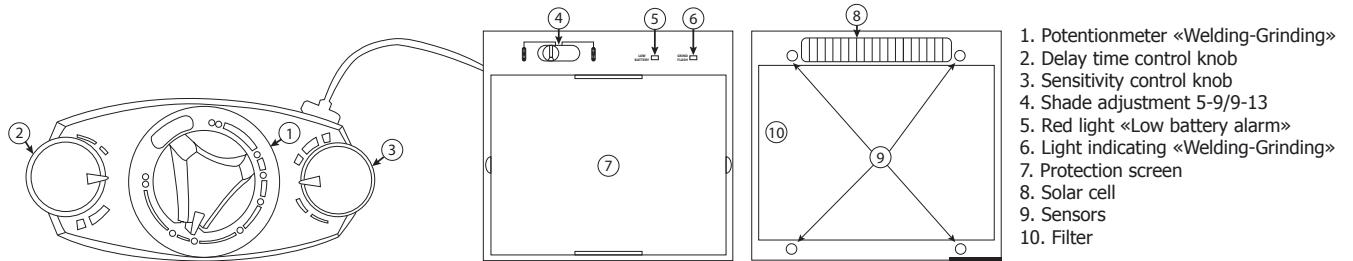

1	• The internal potentiometer allows to adjust the shade according to the selected shade range. - «GRIND» knob: For non-welding operation, you can switch off the filter on «Grind» mode. WARNING: To be protected before welding, carefully check the switch to be on WELD mode.
2	• Internal sensitivity potentiometer : Sensitivity adjustment according to : - Light ambient: Without welding, turn the sensitivity setting towards «max», then turn the sensitivity setting towards «low» until filter lightens. - Welding process: «Max» position for low amperage TIG process / Medium range for most application.
3	• Internal delay potentiometer: Time to get the clear state back. Delay is designed for slower switching time to clear state to eliminate remained bright rays.
4	The internal shade range selector allows to choose the shade range between 5-9 or 9-13.

PRECAUTIONS

- The welding helmet is suitable for use with virtually all welding processes except Oxy-Acetylene welding, laser welding and gas.
- Standard protective screens must be installed on both inside and outside surfaces of the module. Failure to use protective screens may constitute a safety hazard or result in irreparable damage to the module.

Clear shade	4
Dark shade	5-13
Filter dimension	110x90x8.5 mm
Reaction speed	0.08 ms
Power supply	Solar + battery
Weight	590 gr
Field of vision	100x60mm
Applications	MMA 5>400A / TIG 5>250A / MIG-MAG 5>500A / Grind
Warranty	2 years
Application temperature	-10°C / + 55°C
Storage temperature	-20°C / + 70°C

HEADBAND ADJUSTMENT




The headband HG-2002 is lightweight and ergonomic. Its 3 points adjustable balance design provides more flexibility and comfort.

- 1- Headband adjustment
- 2- Headband slider(with 3 slots)
- 3- Block washer adjustment
- 4- Longitudinal adjustment

MAINTENANCE

- Expiration date: No expiration date for this product but the state of the Hermès GYSMATIC LCD XL welding helmet must be checked before each use.
- The GYSMATIC LCD XL must not be dropped
- Do not put any heavy tools/objects in or on the helmet in order not to damage the filter or the protective screens.
- The deterioration of the optoelectronic filter or its protective screen can reduce the vision field or the protection level. Replace the damaged parts.
- Do not use any tools or other sharp objects to remove any components of filter or helmet. Doing so may damage filter or helmet, preventing proper function, possibly causing injury or cancellation of the warranty.
- Clean the filter with a clean cotton or lens cloth.
- Clean and change protective screens on a regular basis.
- Clean the inside and the outside of the helmet with a neutral disinfectant product.
- Do not use any solvent.

REPLACEMENT OF INSIDE AND OUTSIDE PROTECTIVE SCREENS.

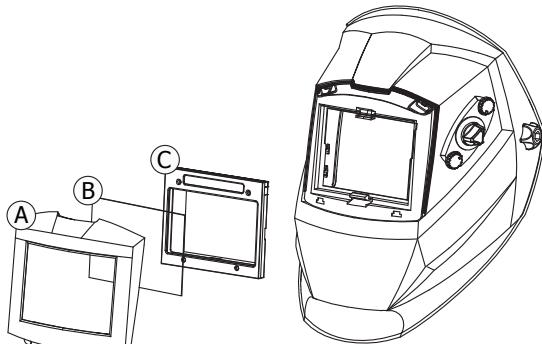

1. Unclip the screen support (A).
2. Replace the external screen (B).
3. Replace the internal screen (C).
4. Put the screen support back (A).

REPLACING BATTERIE

The opto-electronic filter requires one 3V lithium battery (CR2450).

Follow the instructions below to change batteries:

- Pull the cover (11) and then remove the battery.
- Place a new battery in position. Polarity «+» must stay visible.
- Put the cover back (11).
- We recommend to replace the battery once a year.

CAUTION

- Recycle used lithium batteries. In Europe, batteries are considered as dangerous waste.
- Do not throw in the bin. To drop off only in collection point for used batteries.

WARNING

- Use the welding helmet only for eye and face protection against harmful ultra violet and infrared radiation, sparks and spatter from welding.
- The GYSMATIC LCD XL will not protect you against serious impact hazards such as, fragments of grinding wheels or abrasive discs, stones, or other grinding tools, explosive devices or corrosive liquids (non exhaustive list).
- Appropriate protection must be used where these hazards exist.
- The hairband may cause allergies to sensitive people.
- The opto-electronic filter of the GYSMATIC LCD XL is not waterproof and will not work properly if it has been in contact with water.
- The operating temperature of the filter is between -10°C and +55°C.
- The storage temperature of the GYSMATIC LCD XL is between -20°C and +70°C..

SYMPTOMS AND SOLUTIONS

The optoelectronic filter does not work.	Activate the solar charge by exposing the cell to the light between 20 to 30 minutes - Check and change battery if necessary.
	Check that the range 5-9 or 9-13 with the «WELD» button.
Filter stays dark after the weld arc is extinguished or when no arc is present.	Check and clean detectors if needed. Adjust sensitivity knob to the lower position (level 1). If the welding place is extremely bright, it is recommended to reduce light level.
Uncontrolled and sparkling switching: The filter lightens and darkens when welding.	Check arc sensors are not blocked from direct access to the arc light. Set the sensitivity level to 5.
Side of the filter is lighter than the center of viewing area.	It is a natural feature of LCD's, this symptom is not dangerous for the eyes. However for a maximum comfort, try to keep an view angle at around 90°.

SAFETY LABEL

This label is displayed inside the welding helmet. It is important that the user understands the safety symbols signification. The list numbers match image numbers.



Legend :

- A. Warning ! Beware ! There are possible dangers as per the different symbols.
- 1. Read the instructions carefully before using the product or before welding.
- 2. Do not remove the warning label and do not paint on it.
- 3. Follow settings instructions and maintenance of the filter, the protective screens, the headband and the hood.
- 4. Inspect the helmet and the UV/IR filter carefully. Replace damaged or worn parts immediately. Cracked, scratched, filter glasses and protective screens decrease protection. Replace them immediately to avoid damaging your eyes.
- 5. Warning, if the UV/IR filter does not tint whilst welding or cutting, stop immediately and consult the user manual.
- 6. Arc radiation can cause eyes and skin burns.
 - 6.1. Use a welding helmet with a good filtration or opacity. Wear complete protective clothing..
 - 6.2. The helmet, filter and protective screen do not guarantee unlimited protection against, shocks, impacts, explosions or corrosive liquid. Avoid welding or cutting in rough environment.
 - 6.3. Do not weld or cut above your head with this helmet.
- 7. Keep your head away from the smoke-filled area. Use a forced ventilation or a local aspiration system to eliminate smoke.
- 8. The oxyacetylene welding-cutting, laser or gas is not authorised with this helmet.

Der GYSMATIC LCD XL Schweißhelm ist richtlinienkonform mit der Verordnung 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen und stimmt mit den erweiterten Normen EN 175, EN 166, EN 168 und EN 379 überein.

Notifizierte Stellen:

Zelle :

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen Germany

Maske / Schutzschirm:

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen Germany


Der Schweißhelm wird betriebsbereit ausgeliefert. Zu Ihrem Schutz und um sicherzustellen, dass der GYSMATIC LCD XL Schweißhelm richtig funktioniert, lesen Sie bitte die Betriebsanleitung sorgfältig durch und befragen Sie Ihren Experten für Sicherheit.

VOR DEM GEBRAUCH

- den Zustand des Helmes und des Kopfbands prüfen.
- den korrekten Sitz und den Zustand der Scheiben und des Filters prüfen. Bei Beschädigung, austauschen.
- Sicherstellen, dass die 4 Sensoren (9) und die Zelle (8) nicht mit Staub und Schmutz bedeckt sind.
- Sicherstellen, dass die Folien von den Außen- und Innenscheiben entfernt wurden.
- Sicherstellen, dass die rote LED (5) nicht leuchtet. Ggf. Batterie ersetzen.
- Stellen Sie die richtige Abdunkelungsstufe für den Schweißprozess ein. Die passende Abdunkelungsstufe entnehmen Sie der Tabelle «Schweißverfahren».

BETRIEB

Der optoelektronische GYSMATIC LCD XL Schweißhelm schaltet bei Erkennung eines Lichtbogen selbsttätig auf Abdunkelung. Nach Schweißende wird automatisch auf Klaricht umgeschaltet.

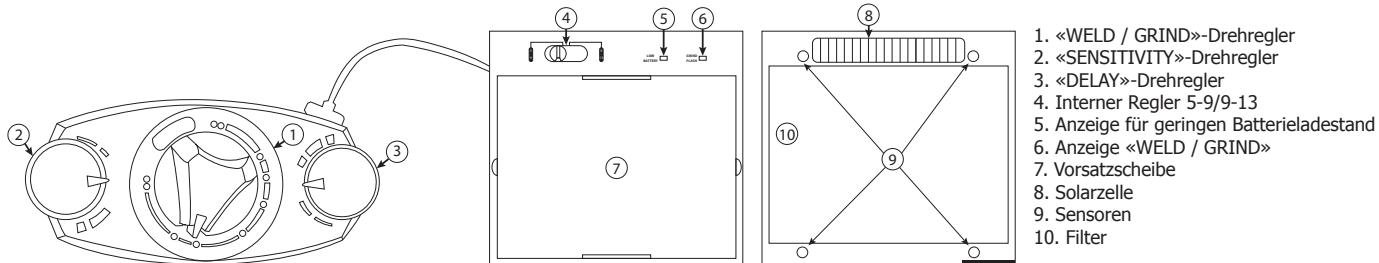

1		• Interner Drehregler WELD/GRIND: Der externe Regler erlaubt die Einstellung der Stufe nach dem ausgewählten Stufenbereich. - GRIND (Schleifen): Wenn Sie nicht schweißen, können Sie die Sensoren beim Einschalten des «GRIND» Modus abschalten. WARNUNG: Damit Sie beim Schweißen geschützt sind, prüfen Sie sorgfältig die Einstellung.
2	 SENSIVITY	• Interner «Sensitivity»-Regler: Einstellung der Empfindlichkeit anhand: - Umgebungslicht: außerhalb des Schweißzyklus drehen Sie den Knopf bis zur maximalen Position («Max»), dann drehen Sie progressiv den Knopf nach «Min» zurück bis die Zelle wieder hell wird. - Schweiß-Methode: für WIG Schweißen mit niedriger Intensität stellen Sie die Position «Max» ; für die meisten Schweißarbeiten, Mittelstellung.
3	 DELAY	• Interner «Delay»-Regler: Mit diesem Regler können Sie die Reaktionszeit einstellen.
4		Der interne Regler erlaubt die Einstellung des Bereichs, entweder auf 5-9 oder auf 9-13.

SICHERHEITSHINWEISE

- Der GYSMATIC LCD XL Schweißhelm ist für fast alle Schweißarbeiten - mit Ausnahme von Sauerstoff-/ Acetylen-Schweißen, Laserschweißen und Gaslöten - geeignet.
- Vorsatzscheiben müssen sowohl auf der Innen- als auch der Außenseite des Filters montiert sein. Ein Fehlen dieser Scheiben kann zu einem Sicherheitsrisiko und zu einer irreparablen Beschädigung der Filterkassette führen.

Hellstufe	4
Dunkelstufe	5-13
Maße des Filters	110x90x8.5 mm
Reaktionszeit	0.08 ms
Energieversorgung	Solar + Batterien
Gewicht	590 gr
Sichtfeld	100x60mm
Einsatzbereiche	MMA 5>400A / TIG 5>250A / MIG-MAG 5>500A / Grind
Garantie	2 Jahre
Betriebstemperatur	-10°C / + 55°C
Lagerungstemperatur	-20°C / + 70°C

REGELUNG DES SCHWEISSBANDES




Das Kopfband HG-2002 ist leicht und ergonomisch. Die 3-Punkt-Balance ist in der Balance verstellbar und bietet mehr Flexibilität und Komfort.

- 1- Kopfbügelverstellung
- 2- Kopfbandschieber (mit 3 Schlitten)
- 3- Einstellung der Blockwaschanlage
- 4- Längsverschiebung

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand Ihres GYSOMATIC LCD XL Schweißhelm.
- Der GYSOMATIC LCD XL Schweißhelm darf nicht auf den Boden fallen.
- Stellen Sie keine schwere Gegenstände oder Werkzeuge auf oder in den Schweißhelm, damit der Sensor und die Vorsatzscheiben nicht beschädigt werden.
- Die Beschädigung des optoelektronischen Sensors oder Ihrer Scheibe beschränkt die Sicht und den Schutz. Die beschädigten Teile umgehend ersetzen.
- Benutzen Sie keine Werkzeuge oder scharfe Gegenstände, um Filter oder Helmteile zu wechseln. Sie könnten das Filtermodul und den Film beschädigen und in seiner Funktion einschränken, womit Sie die Garantieansprüche außer Kraft setzen.
- Den optoelektronischen Sensor mit einem Baumwolltuch und einem Tuch speziell für Objektive reinigen.
- Die Scheiben regelmäßig reinigen und ersetzen.
- Den Schweißhelm innen und außen mit einem neutralen Desinfektionsmittel/Detergents reinigen.
- Kein Lösungsmittel benutzen.

ERSETZEN DER INNEREN UND AUSSEREN VORSATZSCHEIBEN

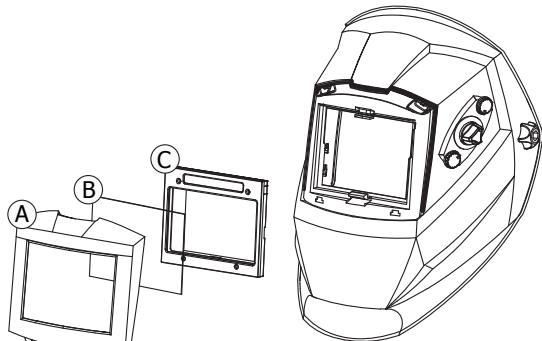

1. Lösen Sie die Bildschirmhalterung (A).
2. Ersetzen Sie die innere Vorsatzscheibe (B).
3. Ersetzen Sie die äußere Vorsatzscheibe (C).
4. Setzen Sie die Bildschirmhalterung (A) wieder ein.

ERSETZEN DER BATTERIEN

Der optoelektronische Sensor nutzt 1 Lithium-Ionen-Batterie 3V (CR2450).

Beachten Sie die Anweisungen (s. unten) zum Ersetzen der Batterien:

- Entfernen Sie zuerst die Abdeckung und dann die Batterie.
- Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue. Der Pluspol muss oben liegen.
- Befestigen Sie die Abdeckung wieder.
- Die Batterie sollte ein Mal pro Jahr ersetzt werden.

ACHTUNG:

- Die Lithium-Ionen-Batterien nicht mit dem Restmüll entsorgen. Die Batterien sind in Europa als gefährliches Abfallmaterial eingestuft.
- Nur bei geeigneten Sammelstellen abgeben.

HINWEISE UND WARNUNGEN


- Verwenden Sie den Schweißhelm ausschließlich zum Schutz vor ultravioletter und Infrarotstrahlung, Funken und Spritzern bei Schweiß- und Schneidarbeiten.
- Der GYSOMATIC LCD XL Schweißhelm schützt Sie nicht vor Fragmenten, Steinen oder Werkzeugteilen, explosive Gegenstände, ätzende Flüssigkeiten usw. Treffen Sie ausreichende Schutzvorkehrungen, wenn Sie in entsprechenden Gefahrenbereichen bzw. unter Risikobedingungen arbeiten.
- Das Kopfband kann bei Personen mit empfindlicher Haut möglicherweise Allergien hervorrufen.
- Der optoelektronische Sensor des GYSOMATIC LCD XL Schweißhelmes ist nicht wasserdicht und funktioniert möglicherweise nicht korrekt, nachdem er mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Die Betriebstemperatur des optoelektronischen Sensors liegt zwischen -10°C und +55°C.
- Die Lagertemperatur des GYSOMATIC LCD XL Schweißhelmes liegt zwischen -20°C und +70°C.

FEHLER UND LÖSUNGEN

Der optoelektronische Sensor funktioniert nicht.	Setzen Sie die Solarzelle 20 bis 30 Minuten dem Sonnenlicht aus, damit sich diese aufladen kann - die Batterie prüfen und gegebenenfalls wechseln (Entladungs-Kontrolllicht). Prüfen ob der Schalter auf WELD Modus eingestellt ist (9 bis 13).
Filter bleibt abgedunkelt, obwohl der Lichtbogen bereits erloschen bzw. kein Lichtbogen vorhanden ist.	Überprüfen Sie die Sensoren und reinigen Sie diese gegebenenfalls. Stellen Sie die Lichtempfindlichkeit auf einen entsprechenden niedrigeren Wert ein.
Unkontrolliertes Schalten oder Flackern: Der Filter wechselt zu einer Dunkelstufe und Hellstufe während des Schweißens.	Achten Sie darauf, dass die Sensoren nicht vom Lichtbogen abgeschirmt sind bzw. verdeckt werden. Stellen Sie die Lichtempfindlichkeit auf einen höheren Wert ein.
Die Seiten des Filters sind heller als die Mitte des Sichtfeldes.	Normales Verhalten eines LCD Filter. Dies ist für die Augen ungefährlich. Achten Sie jedoch darauf stets den Idealwinkel von 90° zum Werkstück einzuhalten, um maximalen Schutz beim Schweißen zu ermöglichen.

SICHERHEITSETIKETT

Dieses Etikett befindet sich auf der Helminnenseite. Wichtig ist, dass der Anwender die Bedeutung der Sicherheitszeichen versteht. Die Nummer der Liste entsprechen den Zeichennummern.

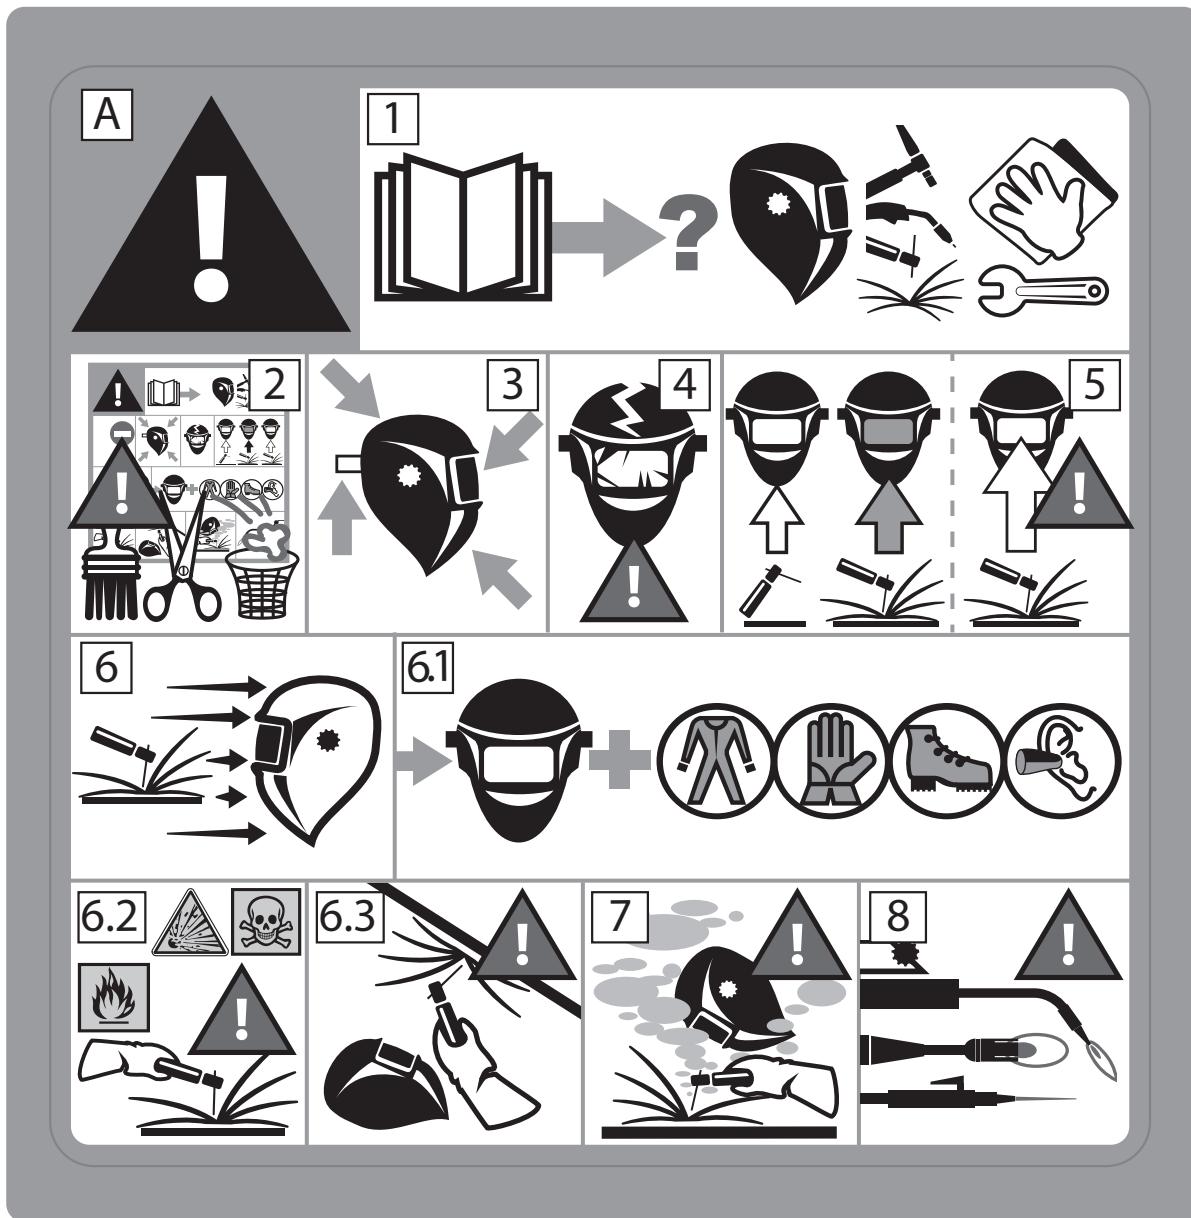

Zeichenerklärung :

- A. Achtung! Bitte beachten! Mögliche Gefahren sind vorhanden, wie es mit den Zeichen abgebildet worden ist.
1. Lesen Sie sorgfältig die Anweisungen vor der Benutzung des Helmes oder vor dem Schweißen.
2. Entfernen Sie das Sicherheitsetikett nicht und bemalen Sie es nicht.
3. Beachten Sie die Anweisungen bezüglich Regelung und Wartung des Filters, der Scheiben, des Schweißbandes und der Schweisschutzhülle.
4. Überprüfen Sie sorgfältig den Zustand des Helmes und des UV/IR Filters. Ersetzen Sie sofort die abgenutzten oder beschädigten Teile. Wenn die Gläser oder Scheiben gerissen oder beschädigt sind, ist der Schutz deutlich reduziert. Ersetzen Sie diese sofort, damit die Augen nicht geschädigt werden.
5. Achtung: Falls der UV/IR Filter beim Schweißen oder Schneiden nicht auf Abdunkelung schaltet, beenden Sie Ihre Arbeit sofort. (s.Betriebsanleitung)
6. Der Lichtbogen kann zu Augen- und Hautverbrennungen führen.
 - 6.1. Benutzen Sie einen Schweißerhelm mit einer entsprechenden Filtrierung und Opazität. Tragen Sie eine vollständige Schutzkleidung.
 - 6.2. Der Schweißerhelm, der Filter und die Scheiben sorgen nicht für einen unbeschränkten Schutz gegen bedeutende Stöße und Schläge, explosive Gegenstände oder ätzende Flüssigkeiten. Vermeiden Sie das Schweißen oder das Schneiden in solchen rauen Umgebungen.
 - 6.3. Schweißen oder Schneiden Sie mit diesem Schweißerhelm nicht über Kopf.
7. Entfernen Sie Ihren Kopf vom verraucherten Bereich. Verwenden Sie eine Fremdbelüftung oder ein lokales Absaugsystem zur Entfernung der Rauches.
8. Das Sauerstoff-/ Acetylen-schweißen, Laserschweißen und Gaslöten dürfen nicht mit diesem Helm durchgeführt werden.

La máscara GYSMATIC LCD XL se ajusta al reglamento 2016.425 sobre los equipos de protección individual. Esta conformidad se establece por el cumplimiento de las normas EN 175, EN 166, EN 168 y EN 379.

Organismos notificados:

Célula:

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen Germany

Capucha / Pantalla de protección :

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen Germany


Este manual le ayudará a entender el uso de la máscara GYSMATIC LCD XL, la cual está lista para usarse. Lea atentamente estas instrucciones para su protección antes de su uso e infórmese adecuadamente de la protección que necesita.

ANTES DE SU USO

- Compruebe el buen estado general de la máscara y los ajustes de la sujeción para la cabeza.
- Compruebe el buen posicionamiento de la máscara y el estado de las pantallas protectoras y del filtro. En caso de anomalía, póngalo como debe ser.
- Compruebe que los 4 sensores (9) y la célula (8) no estén obstruidos por el polvo o por restos.
- Compruebe que los films protectores estén retirados de las pantallas de protección exterior e interior.
- Compruebe que el indicador rojo (5) esté apagado, cambie las pilas de lo contrario.
- Compruebe que el nivel de protección corresponda a los procedimientos de soldadura empleados. Para elegir el nivel, véase la tabla de «procesos de soldadura».

FUNCIONAMIENTO

La máscara optoelectrónica GYSMATIC LCD XL cambia de claro a oscuro con el cebado del arco, y vuelve al estado claro cuando el arco se detiene.

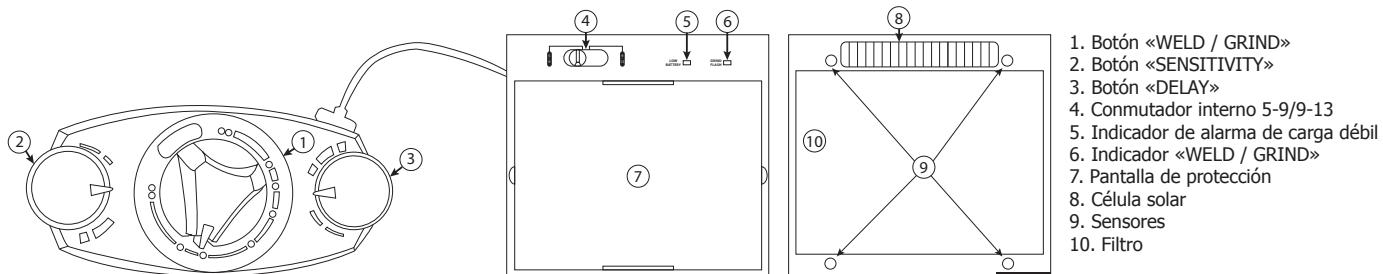

1		El botón interno permite ajuste el tinte en función de la posición del comutador interior. - Posición « GRIND » : Para las operaciones que no son de soldadura, como el pulido, se puede desconectar los sensores con el modo "GRIND". Cuidado: Vuelva a ponerlo en WELD antes de cualquier operación de soldadura.
2	SENSIVITY	<ul style="list-style-type: none"> • Potenciómetro interno « Sensitivity » : Ajuste de la sensibilidad en función de : <ul style="list-style-type: none"> - La luz ambiente: cuando no esté soldando, ponga el botón en la posición más sensible (máx), y vaya disminuyendo progresivamente hacia « min » hasta que la célula se aclare. - Durante la soldadura : En « max » para la soldadura TIG de baja intensidad / Posición media para la mayoría de soldaduras
3	DELAY	<ul style="list-style-type: none"> • Potenciómetro interno « Delay » : tiempo de retorno al estado claro. Permite retardar el tiempo de retorno al estado claro para protegerse de la radiación del final de la soldadura.
4		El comutador interno permite elegir la zona de ajuste, entre 5 y 9 o entre 9 y 13.

PRECAUCIONES

- La máscara se puede usar para todos los tipos de procesos de soldadura excepto la soldadura con Oxyacetyleno, la soldadura láser y al gas.
- Debe haber siempre una pantalla protectora a ambos lados del filtro. La ausencia de estas pantallas puede provocar daños irreversibles y poner en peligro su seguridad.

Tinte claro	4
Tinte oscuro	5-13
Dimensiones del filtro	110x90x8.5 mm
Tiempo de reacción	0.08 ms
Alimentación eléctrica	Solar + pila
Peso	590 gr
Campos de visión	100x60mm
Campos de aplicación	MMA 5>400A / TIG 5>250A / MIG-MAG 5>500A / Grind
Garantía	2 años
Tiempo de uso	-10°C / + 55°C
Temperatura de almacenaje	-20°C / + 70°C

AJUSTE PARA LA CABEZA




La diadema HG-2002 es ligera y ergonómica. Su diseño de 3 puntos de equilibrio ajustable proporciona más flexibilidad y comodidad.

- 1- Ajuste de la cinta craneal
- 2- Cursor de la cinta craneal (con 3 ranuras)
- 3- Ajuste de la arandela de bloqueo
- 4- Ajuste longitudinal

MANTENIMIENTO

- Fecha / Tiempo de caducidad : No tiene fecha de caducidad, pero debe comprobar su máscara GYSMATIC LCD XL antes de cada uso.
- La máscara GYSMATIC LCD XL no debe caerse al suelo.
- No coloque objetos pesados o herramientas sobre o en la máscara para evitar que se dañen el filtro o las pantallas de protección.
- El deterioro del filtro optoelectrónico o de las pantallas protectoras reduce la visión y el nivel de protección. Reemplace inmediatamente los elementos deteriorados.
- No utilice ninguna herramienta para quitar los elementos de la máscara o del filtro, ya que esto podría dañar el producto y provocar heridas o la anulación de la garantía.
- Limpie el filtro optoelectrónico con un algodón limpio o un trapo para objetos.
- Limpie y cambie de forma regular las pantallas de protección.
- Limpie el interior y el exterior de la máscara con un detergente desinfectante neutro.
- No utilice disolvente.

REEMPLAZO DE LAS PANTALLAS DE PROTECCIÓN INTERNAS Y EXTERNAS.

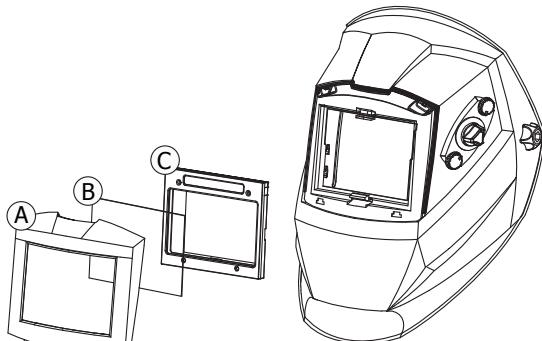

1. Retire el soporte de la pantalla (A)
2. Reemplace la pantalla interna (B).
3. Reemplace la pantalla externa (C).
4. Sustituya el soporte de la pantalla (A).

REEMPLAZO DE LA PILA

El filtro optoelectrónico utiliza 1 pila de 3V de litio (CR2450).

Siga las instrucciones siguientes para el cambio de las pilas:

- Tire de la tapa y retire la pila.
- Reemplace la nueva pila en su lugar. La polaridad « + » debe seguir estando visible.
- Vuelva a colocar la tapa.
- Se aconseja cambiar la pila una vez al año.

Aviso:

- Recicle las pilas de litio gastadas. En Europa las pilas están consideradas como desechos peligrosos.
- No la tire a la basura. Se deben depositar en un contenedor para pilas usadas.

ATENCIÓN

- Este equipo está destinado únicamente a la protección de los ojos contra la radiación ultravioleta e infrarroja, las proyecciones incandescentes y las chispas provocadas durante la soldadura y el corte.
 - La máscara GYSMATIC LCD XL no está diseñada para protegerle contra choques importantes o impactos como los fragmentos de discos abrasivos o discos de pulido, piedras y otras herramientas de pulido, mecanismos explosivos o líquidos corrosivos... (listado no exhaustivo).
- Se debe contar con una protección apropiada cuando existen estos peligros.
- La diadema de ajuste para la cabeza puede provocar alergias a personas sensibles.
 - El filtro optoelectrónico de la máscara GYSMATIC LCD XL no es impermeable y no funcionará correctamente si ha entrado en contacto con el agua.
 - Las temperaturas de uso del filtro optoelectrónico son de -10°C a +55°C.
 - Las temperaturas de almacenaje de la máscara GYSMATIC LCD XL son de -20°C a +70°C.

ANOMALÍAS Y SOLUCIONES

El filtro optoelectrónico no funciona.	Active la carga solar exponiendo la célula a la luz durante 20 a 30 minutos; compruebe y cambie las pilas si fuese necesario. Compruebe que ha seleccionado la zona de ajuste 5-9 o 9-13 mediante el botón «WELD».
El filtro optoelectrónico sigue en tinte oscuro cuando no hay arco o cuando el arco se apaga.	Compruebe los sensores y límpielos si fuese necesario. Ajuste la sensibilidad en posición baja (nivel 1). Si el lugar donde realiza la soldadura es extremadamente luminoso, se recomienda reducir el nivel de luminosidad.
Cambio incontrolado y destellos: El filtro cambia a tinte claro y oscuro durante la etapa de soldadura.	Compruebe que los sensores estén bien centrados al arco eléctrico, sin obstáculos. Ajuste la sensibilidad al nivel 5.
Los costados son más claros que la zona central del filtro optoelectrónico.	Es una característica natural de los LCD, no es peligroso para los ojos. Sin embargo, para un mayor confort, intente guardar un ángulo de visión cercano a los 90°.

ETIQUETA DE SEGURIDAD

Esta etiqueta se encuentra en el interior de la máscara de soldadura. Es importante que el usuario comprenda el significado de los símbolos de seguridad. Los números de la lista corresponden a los números de las imágenes.

**Leyenda :**

- A. ¡Atención! Tenga cuidado Existen varios peligros, como indicado por los diferentes símbolos.
- 1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el material o de soldar.
- 2. No retire la etiqueta de prevención y no pinte sobre ella.
- 3. Respete las consignas de ajuste y mantenimiento del filtro, las pantallas de protección, la sujeción y el pasamontañas.
- 4. Examine con cuidado la máscara y su filtro UV/IR. Reemplace inmediatamente las piezas usadas o dañadas. La protección que ofrecen los vidrios de filtro o las pantallas de protección se ven afectadas si estos están fisurados o rayados. Reemplacelos inmediatamente para evitar que se dañen sus ojos.
- 5. Atención, si el filtro UV/IR no se tiñe al soldar o al cortar, deténgase inmediatamente. (consulte el manual de instrucciones)
- 6. La radiación luminosa del arco puede provocar quemaduras en los ojos y la piel.
- 6.1. Utilice una máscara de soldadura con un filtro o una opacidad correcta. Lleve ropa de protección completa.
- 6.2. La máscara, el filtro y las pantallas de protección no aseguran una protección ilimitada contra golpes o impactos importantes, mecanismos explosivos o líquidos corrosivos. Evite la soldadura y el corte en estos ambientes extremos.
- 6.3. No suelde o corte por encima de su cabeza con esta marca.
- 7. Aleje su cabeza de la zona de humos. Utilice una ventilación forzada o un sistema local de aspiración para eliminar los humos.
- 8. La soldadura-corte con oxyacetileno, laser o gas no se deben realizar con esta máscara.

Маска GYSMATIC LCD XL соответствует предписанию 2016.425 по средствам индивидуальной защиты. Это соответствие установлено соблюдением следующих норм: EN 175, EN 166, EN 168 et EN 379.

Зарегистрированные организации:

Элемент:

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen Germany

Шлем / Защитный экран:

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen Germany


Эта инструкция поможет вам использовать маску GYSMATIC LCD XL, готовую к использованию. Для вашей безопасности, внимательно прочтите данные указания перед использованием, а также пройдите инструктаж у вашего руководителя по безопасности.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Убедитесь, что маска в хорошем состоянии и отрегулируйте обхват обруча.
- Проверьте правильное положение и состояние защитных экранов и фильтра. При наличии аномалии, приведите маску в исправное состояние.
- Убедитесь, что 4 датчика (9) и элемент (8) не покрыты пылью или налетом.
- Убедитесь, что защитные пленки с внутреннего и внешнего экрана были отклеены.
- Проверьте, что красный индикатор (5) не горит. В обратном случае поменяйте батарейки.
- Убедитесь, что уровень защиты соответствует применяемому методу сварки. Чтобы помочь вам в вашем выборе смотрите таблицу «Методы сварки».

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Оптоэлектронная маска GYSMATIC LCD XL мгновенно переходит в затемненное состояние при поджиге дуги и возвращается в исходное состояние, как только дуга затухает.

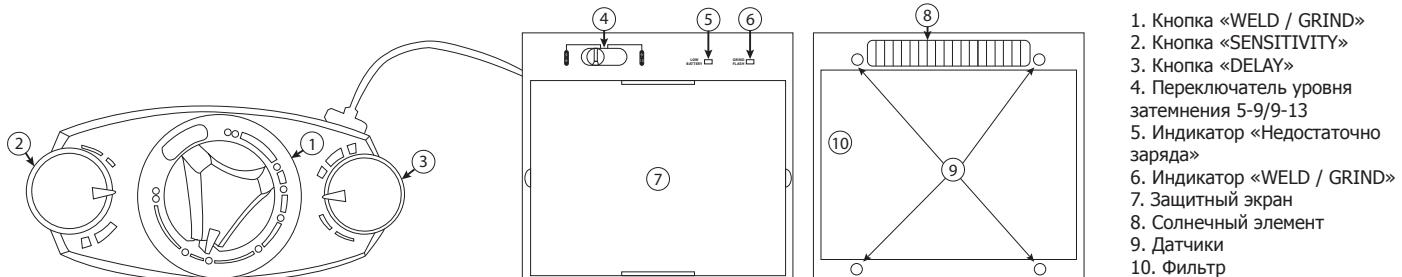

1		внутреннего кнопка позволяет отрегулировать уровень затемнения в зависимости от положения внутреннего переключателя. - Положение «Шлифовка»: Для операций помимо сварки, например, для шлифования возможно отсоединить датчик, перейдя в режим «GRIND». ВНИМАНИЕ : не забудьте снова поставить внешний переключатель на режим «Сварка».
2		• внутреннего потенциометр «Sensitivity»: Настройка чувствительности в зависимости от: - Окружающего освещения: прежде чем начать сварку, поверните кнопку в сторону + sensible (max), затем постепенно в сторону «min» пока элемент не посветлеет. - В соответствии с методом сварки: Положение «max» для сварки TIG на слабых токах / Среднее положение для большинства методов сварки.
3		• внутреннего потенциометр «Delay»: Время возвращения в светлое состояние. Позволяет ввести задержку времени возвращения в светлое состояние, чтобы защититься против излучения в конце сварки.
4		внутреннего переключатель позволяет выбрать шкалу регулировки 5-9 либо 9-13.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Маска может быть использована для всех методов сварки кроме Ацетилено-кислородной, лазерной и газовой сварки.
- Внешний и внутренний защитные экраны должны быть систематически помещены по обе стороны фильтра. Отсутствие экрана может вызвать непоправимый ущерб и опасность для вашей безопасности.

Светлый	4
Затемнение	5-13
Размеры фильтра	110x90x8.5 мм
Время реагирования	0,00008 сек
Питание	Солнечное питание + батарейка
Вес	590 gr
Зона обзора	100x60 мм
Области применения	MMA 5>400A / TIG 5>250A / MIG-MAG 5>500A / Grind
Гарантия	2 года
Температура использования	-10°C / + 55°C
Температура хранения	-20°C / + 70°C

НАСТРОЙКА ГОЛОВНОГО ОБРУЧА




Головной убор HG-2002 - легкий и эргономичный. Его 3-точечный регулируемый дизайн баланса обеспечивает большую гибкость и комфорт.

- 1- Регулировка наголовника
- 2- Подушка наголовника (с 3 слотами)
- 3- Регулировка шайбы блока
- 4- продольная регулировка

УХОД / ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Дата / Срок годности: Нет срока годности, но перед каждым использованием состояние вашей маски GYSMATIC LCD XL должно быть проверено.
- Мaska GYSMATIC LCD XL не должна падать на пол.
- Не кладите на или в маску тяжелые вещи чтобы не повредить фильтр или защитные экраны.
- Повреждение оптоэлектронного фильтра или его защитного экрана ухудшит поле обзора и уровень защиты. Незамедлительно заменяйте испорченные детали.
- Не пытайтесь снять с помощью инструментов детали маски или фильтра, это может привести к повреждениям, ранениям или отмене гарантии.
- Протирайте оптоэлектронный фильтр ватой или специальной тканью для объективов.
- Очищайте и регулярно меняйте защитные экраны.
- Протирайте внутреннюю и внешнюю поверхность маски с помощью нейтрального дезинфицирующего моющего средства.
- Не используйте растворитель.

ЗАМЕНА ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА.

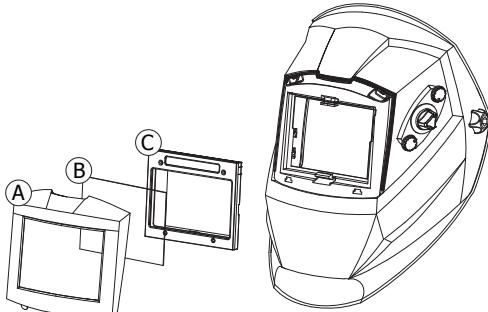

1. Отсоедините поддержку экрана (A).
2. Замените внутренний экран (B) жидкокристаллического фильтра.
3. Замените внешний экран (C).
4. Установите поддержку экрана (A) назад.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

Оптоэлектронный фильтр работает на 1 литиевой батарейке 3В (CR2450).

Для замены батареек, следуйте перечисленным ниже указаниям:

- Потяните за крышку и достаньте батарейку.
- Поместите новую батарейку в ее гнездо. Полярность «+» должна быть на видимой части батарейки.
- Закройте крышку.
- Советуется заменять батарейку раз в год.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Использованные литиевые батарейки должны быть отданы на переработку. Батарейки относятся к категории опасных отходов.
- Не выбрасывать в мусорпровод, а поместить в специальный сборник для использованных батареек.

ВНИМАНИЕ!

- Это оборудование предназначено исключительно для защиты глаз против ультрафиолетового и инфракрасного излучения, раскаленных брызг металла и искр, возникающих при сварке и резке.
- Мaska GYSMATIC LCD XL не разработана для того, чтобы защитить вас от сильных ударов или, например, попаданий фрагментов абразивных или шлифовальных дисков, камней и других шлифовальных инструментов, взрывоопасных механизмов или едких веществ ... (список не полный).

Надлежащие защитные средства должны быть использованы, когда такая опасность существует.


- Лента обруча может вызвать аллергию у чувствительных людей.
- Оптоэлектронный фильтр маски GYSMATIC LCD XL не является водонепроницаемым, в случае контакта с водой он не будет нормально работать.
- Температурные пределы использования оптоэлектронного фильтра: от -10°C до +55°C.
- Температурные пределы хранения маски GYSMATIC LCD XL: от -20°C до +70°C.

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Оптоэлектронный фильтр не работает.	Активируйте солнечный заряд, выставив элемент на свет в течение 20 - 30 минут – проверьте и при надобности замените батарейку.
	Проверьте, что вы выбрали диапазон настройки 5-9 или 9-13 с помощью кнопки «WELD».
Фильтр остается затемненным, когда нет дуги или когда дуга затухла.	Проверьте датчики и почистите их при надобности. Отрегулируйте чувствительность на нижнее положение (уровень 1). Если помещение, где вы варите, слишком светлое, то рекомендуется снизить уровень освещенности.
Бесконтрольное переключение и мигание: Фильтр самопроизвольно переходит в светлое и темное состояние во время сварки.	Убедитесь, что датчики находятся в направлении электрической дуги и между ними нет препятствий. Настройте чувствительность на уровень 5.
Боковые части фильтра светлее, чем центральная зона.	Это естественное свойство экранов LCD. Этот симптом не опасен для глаз. Тем не менее, для максимального комфорта постарайтесь сохранять угол поля зрения около 90°.

СТИКЕР ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот стикер находится внутри сварочной маски. Очень важно, чтобы пользователь знал значение символов техники безопасности. Номера в списке соответствуют номерам картинок.

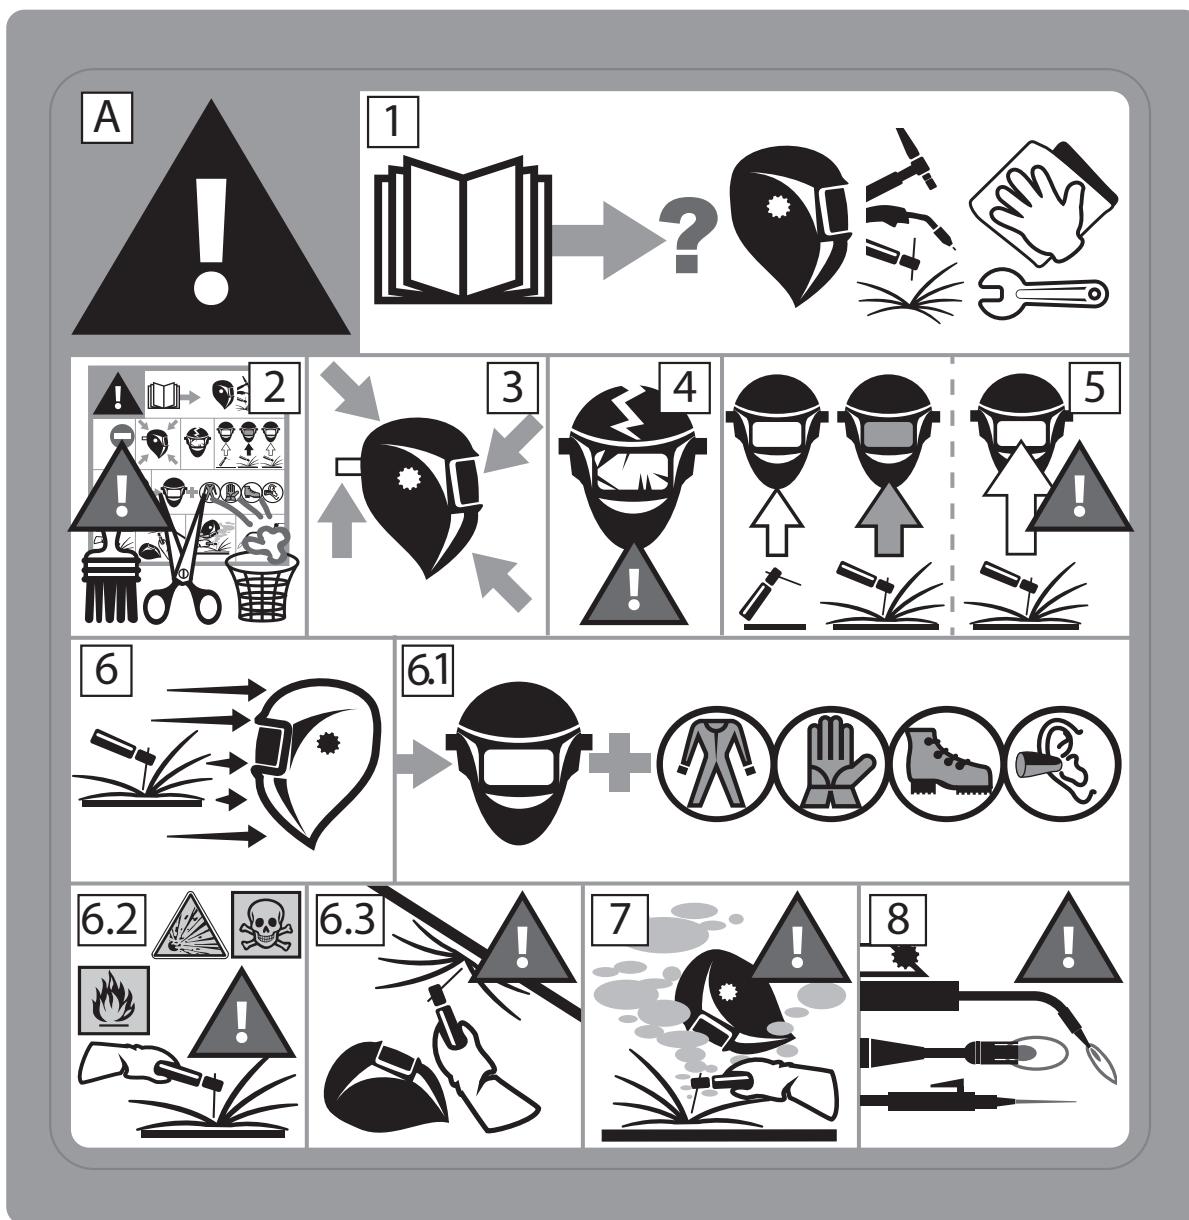**Легенда :**

- A. Внимание! Предупреждаем! Существует различные вероятности риска, как указано на символах.
1. Внимательно прочитайте инструкции перед использованием инструмента или сваркой.
2. Не снимать предупреждающий стикер и не закрашивать его.
3. Соблюдайте указания по настройке и уходу за фильтром, защитными экранами, обруча и шлема.
4. Внимательно проверяйте маску и ее фильтр ИК/УФ . Немедленно заменяйте изношенные или поврежденные детали. Потресканные, поцарапанные фильтрующие стекла и защитные экраны значительно снижают уровень защиты. Немедленно замените их чтобы не повредить глаза.
5. Внимание! Если фильтр ИК/УФ не затемняется при сварке или резке немедленно остановитесь. (Посмотрите в инструкции по использованию)
6. Излучения дуги могут обжечь глаза и кожу.
- 6.1. Используйте сварочную маску с фильтрацией или с соответствующим затемнением. Носите защитную одежду в полном составе.
- 6.2. Мaska, фильтр и защитные экраны не гарантируют стопроцентную защиту от сильных ударов, взрывных механизмов или коррозийных жидкостей. Не проводите сварочных работ и работ по резке в таких условиях.
- 6.3. Не варите и не режьте над головой с этой маской.
7. Держите голову на расстоянии от задымленной зоны. Используйте принудительную вентиляцию или систему локальной вытяжки для удаления дыма.
8. Оксигенитиленовая, лазерная или газовая сварка-резка не разрешены для этой маски.

De GYSMATIC LCD lashelm voldoet aan de verordening 2016.425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze overeenstemming is opgesteld volgens de EN 175, EN 166 en EN 379 normen.

Genotificeerde instanties :

Cel :

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen Germany

Kap / Spatglas :

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen Germany


Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u te helpen bij gebruik van de lashelm GYSMATIC LCD XL die klaar is voor gebruik. Voor uw veiligheid, leest voor gebruik a.u.b aandachtig deze handleiding door en laat u goed informeren door uw veiligheidsmanager.

VOOR GEBRUIK

- Controleer de goede staat van de lashelm, de instellingen van de hoofdband.
- Controleer de juiste positie en de staat van het spatglas en het filter. In geval van een afwijking, gelieve eerst repareren.
- Controleer of de 4 detectoren (9) en de cel (8) niet verstopt zijn door stof of vuil.
- Controleer of de beschermfolie van de buitenste en de binnenste spatglazen verwijderd zijn.
- Controleer of het rode lampje (5) uitgeschakeld is. Zoniet vervang de batterij.
- Controleer of het beschermingsniveau overeenstemt met de lastechniek. Om u te helpen bij uw keuze, raadpleeg de «lastechnieken» tabel.

WERKING

Bij boogontsluiting schakelt de opto-elektronische lashelm GYSMATIC LCD XL direct van de heldere naar de donkere tint. Hij schakelt terug naar de heldere tint bij afwezigheid van de lasboog.

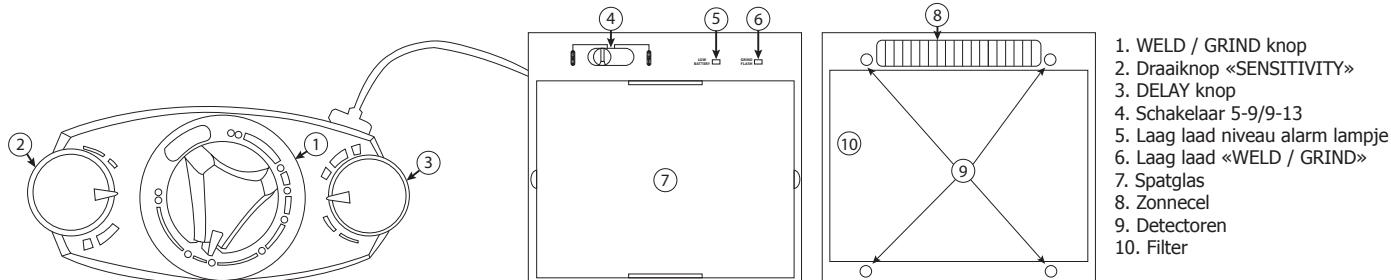

1		• Interne draaiknop lassen/grind: - Positie lassen : Met het externe knopje kunt u de donkere tint van 9 tot 13 instellen. - «GRIND» positie: Voor ander gebruik danlassen zoals slijpen, is het mogelijk om de sensor uit te zetten en naar de mode «GRIND» te schakelen. LET OP: Zet, voor u begint met lassen, de schakelaar terug op «WELD» tussen 9 en 13.
2		• Interne draaiknop «Sensitivity»: Regelt de gevoeligheid afhankelijk van: - Omgevingslicht : Draai, voor of na het lasproces, de knop richting +gevoeligheid (max), draai daarna geleidelijk terug richting «min» tot de lens helder wordt. - De gebruikte lastechnieken: Positie «max» voor TIG lassen met lage intensiteit / Midden positie voor de meeste lastechnieken.
3		• Interne draaiknop «Delay»: Benodigde tijd om terug te keren op heldere tint. Vertraagt de terugkeer naar een helderder niveau en biedt zo een betere bescherming tegen de lichtstraling aan het einde van het lasprocedure.
4		Met de regelknop aan de binnenzijde kan het bereik gekozen worden, van 5 tot 9 of van 9 tot 13.

VOORZORGSMATREGELLEN

- Het masker is geschikt voor alle lastechnieken behalve autogen lassen, laserlassen en sputtpistool.
- Een extern en intern spatglas moeten systematisch geplaatst worden aan beide kanten van de filter. Afwezigheid van spatglas kan ernstig en blijvend letsel veroorzaken en een gevaar vormen voor uw veiligheid.

Heldere tint	4
Donkere tint	5-13
Afmetingen van de filter	110x90x8.5 mm
Reactietijd	0.08 ms
Stroomvoorziening	Zonnecel + batterijen
Gewicht	590 gr
Gezichtsveld	100x60mm
Te gebruiken voor	MMA 5>400A / TIG 5>250A / MIG-MAG 5>500A / Grind
Garantie	2 jaar
Gebruikstemperatuur	-10°C / + 55°C
Opslagtemperatuur	-20°C / + 70°C

INSTELLING HOOFDBAND




De hoofdband HG-2002 is lichtgewicht en ergonomisch. De 3-punts verstelbare balans zorgt voor meer flexibiliteit en comfort.

- 1- Hoofdbandverstelling
- 2- Hoofdbandschuifknop (met 3 gheuven)
- 3- Blokkeerringinstelling omhoog en omlaag
- 4- longitudinale aanpassing

ONDERHOUD

- Vervaldatum : Er bestaat geen vervaldatum voor dit product, maar de staat van uw GYSMATIC LCD XL masker moet voor elk gebruik gecontroleerd worden.
- De GYSMATIC LCD XL lashelm mag niet op de grond vallen.
- Plaats geen zware voorwerpen of gereedschappen op of in de lashelm om het filter of het spatglas niet te beschadigen.
- Beschadiging van het filter of de lens reduceert het gezichtsvermogen en het beschermingsniveau. Vervang onmiddellijk de beschadigde onderdelen. Gebruik nooit gereedschap om de onderdelen van helm of filter weg te halen. Dit kan tot beschadigingen leiden die letsel kunnen veroorzaken en de garantie annuleren.
- Reinig het opto-electronisch filter met een schone doek, of een speciale lenzendooier.
- Reinig en vervang regelmatig het spatglas.
- Reinig de binnen- en de buitenkant van de lashelm met een neutrale reinigings-ontsmettings middel.
- Gebruik geen oplosmiddel.

VERVANGEN VAN HET INTERNE EN EXTERNE SPATGLAS.

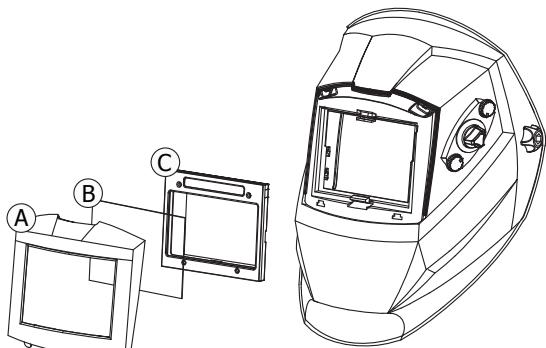

1. Verwijder de schermsteun (A).
2. Vervang het interne filter (B).
3. Vervang het externe filter (C).
4. Vervang de schermsteun (A) terug.

BATTERIJEN VERVANGEN

Eén 3V lithium batterij (CR2450) is nodig voor het opto-electronisch filter.

Volg de onderstaande instructies voor het vervangen van de batterijen:

- Trek aan het batterijklepje en verwijder de batterij.
- Plaats de nieuwe batterij. De polariteit «+» moet zichtbaar zijn.
- Batterijklepje terugplaatsen.
- Het wordt aanbevolen om de batterij één keer per jaar te vervangen.

WAARSCHUWING:

- De gebruikte lithiumbatterijen zijn recycleerbaar. Deze batterijen worden beschouwd als gevaarlijk afval in Europa.
- Niet met het huishoudelijk afval weggoien maar apart storten de bak in voor lege batterijen.

LET OP

Deze uitrusting is uitsluitend bestemd voor bescherming van de ogen tegen ultraviolette en infrarode straling, wegspringende scherfjes en vonken die bij het lassen of snijden voorkomen.

De gysmatic lcd xl lashelm is niet geschikt als bescherming tegen zware schokken of impact van slijpschijven, stenen, explosieve of vloeibare corrosieve middelen...(Onvolledige lijst)

Een adequate bescherming dient gebruikt te worden bij aanwezigheid van deze gevaren.

De hoofdband kan allergische reacties veroorzaken bij gevoelige personen.


- Het opto-elektronische filter van het gysmatic lcd xl masker is niet waterdicht en zal niet correct functioneren als het in contact met water is geweest.
- De gebruikstemperatuur van het opto-elektronische filter ligt tussen -10 °C en + 55 °C.
- De opslagtemperatuur van het gysmatic lcd xl masker ligt tussen -20°C en +70°C.

AFWIJKINGEN EN OPLOSSINGEN

Het opto-elektronische filter werkt niet.	Activeer de zonnecel door de cel gedurende 20 tot 30 minuten aan het licht bloot te stellen - controleer en vervang de batterijen indien nodig. Controleer met de «WELD»-knop of u het verstelbereik 5-9 of 9-13 gekozen heeft.
Het filter blijft donker bij afwezigheid van de vlamboog.	Controleer de detectoren en reinig deze indien nodig. Stel de gevoeligheid af op een lage positie (niveau 1). Bij een zeer helder verlichte lasruimte wordt geadviseerd om de helderheidsgraad lager in te stellen.
Ongecontroleerde schakeling en flikkering: De filter schakelt van heldere naar donkere tint tijdens het lassen.	Controleer of de detectoren zonder belemmeringen op de as van vlamboog staan. Stel de gevoeligheid af op niveau 5.
De zijkanten zijn helderder dan de centrale zone van de opto-elektronische filter	Het is een natuurlijke eigenschap van de LCD, dit symptoom is niet gevaarlijk voor de ogen. Probeer echter, voor optimaal comfort, een hoek van 90° aan te houden.

VEILIGHEIDSLABEL

Dit label wordt weergegeven aan de binnenkant van de lashelm. Het is belangrijk dat de gebruiker de betekenis van veiligheidssymbolen begrijpt. De nummers van de lijst corresponderen met de nummers van de afbeeldingen.

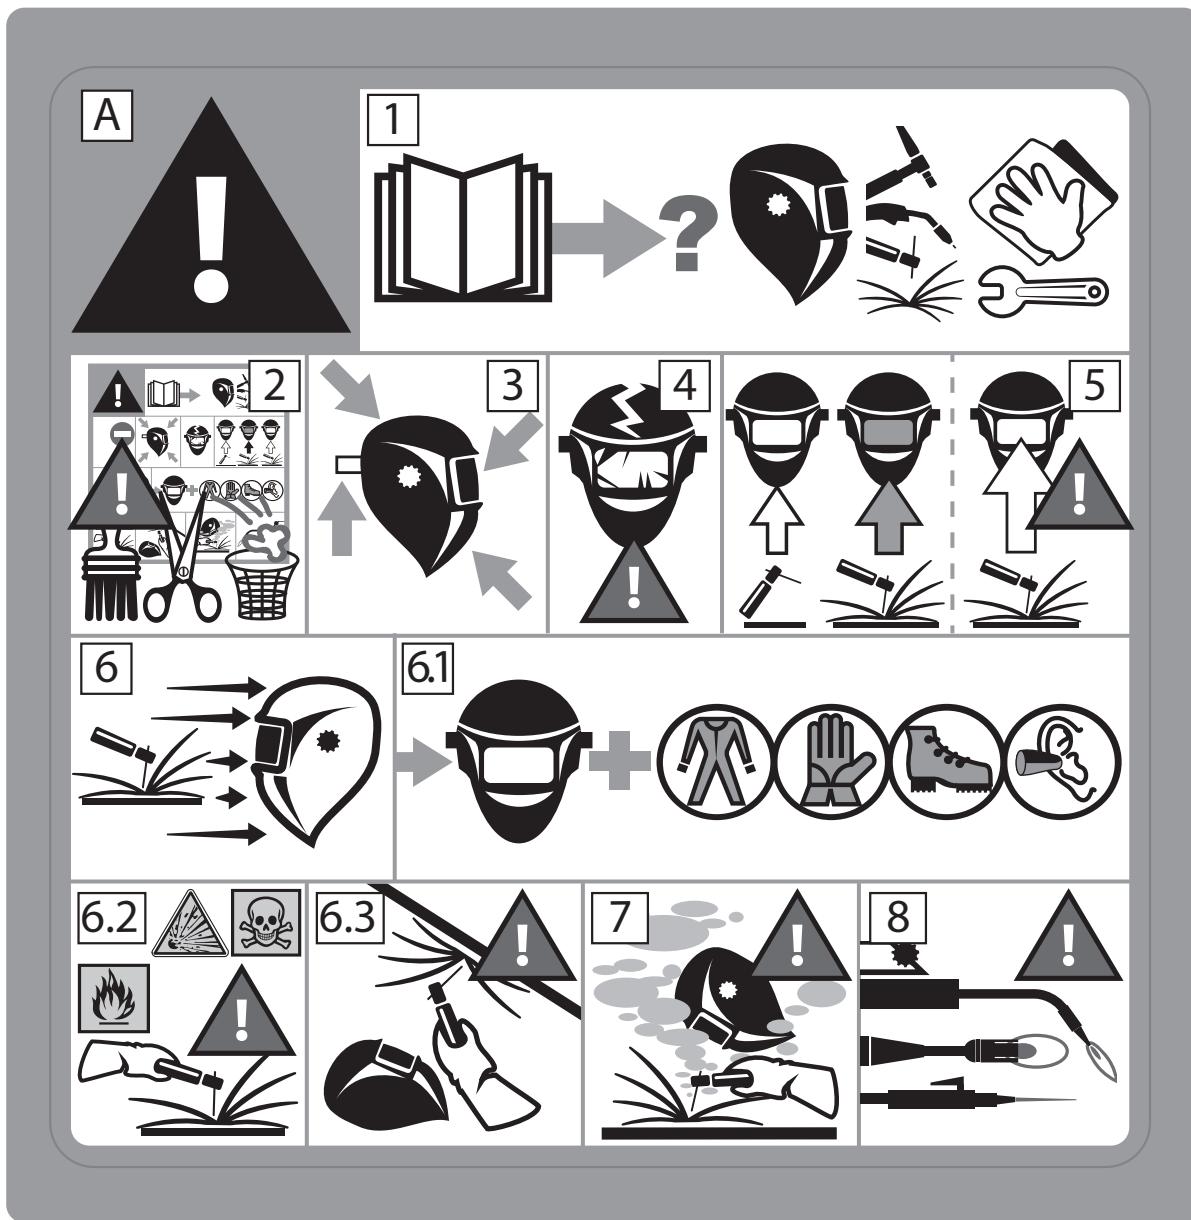

Legenda :

- A. Let op! Pas op! Er bestaan potentiële gevaren, zoals aangegeven door de verschillende symbolen.
1. Lees aandachtig de instructies door voor het gebruik van deze uitrusting of het lassen.
2. Het waarschuwingslabel niet verwijderen en er niet overheen schilderen.
3. Volg nauwkeurig de instructies op voor het instellen en het onderhoud van het filter, de schermen, de hoofdband en de bivakmuts.
4. Inspecteer voorzichtig en nauwkeurig de lashelm en het UV / IR-filter. Vervang onmiddellijk versleten of beschadigde onderdelen. Gebarsten of bekraaste filterglazen of schermen verminderen beduidend de bescherming . Vervang ze onmiddellijk om schade aan uw ogen te voorkomen.
5. Waarschuwing : indien de UV-filter / IR is niet donker wordt tijdens het lassen of snijden, onmiddellijk stoppen. (Raadpleeg de handleiding)
6. De straling van de lasboog kan ogen verbranden en verwondingen aan de huid veroorzaken.
- 6.1. Gebruik een lashelm met de juiste filtratie of bescherming. Draag volledig beschermende kleding.
- 6.2. De lashelm, het filter en de schermen kunnen geen onbeperkte bescherming garanderen tegen schokken of zware stoten, explosieve mechanismen of corrosieve vloeistoffen . Vermijd het lassen of snijden in ruwe of niet geschikte omgevingen.
- 6.3. Niet lassen of snijden boven uw hoofd met deze lashelm.
7. Blijf met uw hoofd ver van de rook zone. Gebruik een constante ventilatie of een plaatselijk afzuigsysteem voor het verwijderen van de rook.
8. Autogen lassen of snijden met deze lashelm is niet toegestaan.

La maschera GYSMATIC LCD XL è conforme alla regole 2016.425 relativa alle attrezzature di protezione individuale. Questa conformità è stabilita per il rispetto delle norme EN 175, EN 166, EN 168 e EN 379.

Enti notificati

Cellula :

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen Germany

Casco / Schermo iniziale :

DIN CERTCO GmbH
Prüf- und Zertifizierungszentrum Aalen
Gartenstraße 133, 73430 Aalen Germany


Questo manuale serve ad aiutarvi nell'utilizzo della maschera GYSMATIC LCD XL, fornita pronta all'uso. Per la vostra protezione, leggete attentamente queste istruzioni prima dell'uso e informatevi correttamente dal vostro responsabile di sicurezza.

PRIMA DELL'USO

- Verificare il buono stato generale della maschera, le regolazioni dell'elastico.
- Verificare il buon posizionamento e lo stato degli schermi di protezione e del filtro. In caso di anomalia, procedere alla sua rimessa in buono stato.
- Verificare che i 4 rilevatori (9) e la cellula (8) non siano otturati da polveri o da detriti.
- Verificare che le pellicole protettive vengano rimosse dagli schermi di protezione esterna ed interna.
- Verificare che la spia rossa (5) sia spenta, altrimenti procedere al cambio delle batterie.
- Verificate se il livello di protezione corrisponde ai metodi di saldatura impiegati. Per aiutarvi nella vostra scelta, basatevi sulla tabella «Metodi di saldatura».

FUNZIONAMENTO

La maschera optoelettronica GYSMATIC LCD XL cambia istantaneamente dallo stato chiaro a quello scuro l'innesto dell'arco, e ritorna allo stato chiaro quando l'arco si spegne.

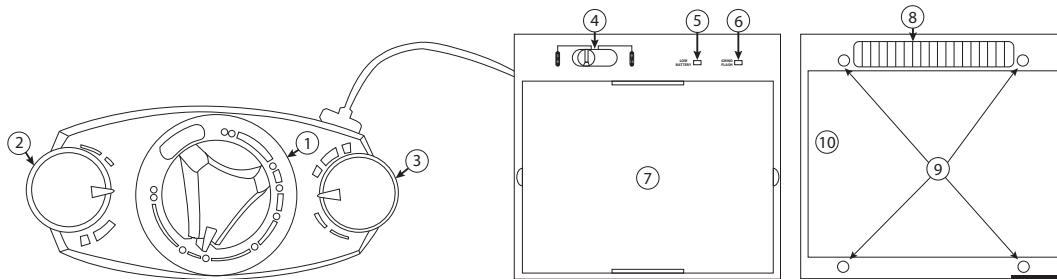

1. Tasto «WELD / GRIND»
2. Tasto «SENSITIVITY»
3. Tasto «DELAY»
4. Commutatore di tinta 5-9/9-13
5. Spia allarme carica debole
6. Spia «WELD / GRIND»
7. Schermo di protezione
8. Cellula solare
9. Rilevatori
10. Filtro

1		Potenziometro interno saldatura/molatura : - Posizione saldatura : La tinta scura può essere regolata da 5/9 - 9/13 grazie ad un pulsante esterno. - Posizione « GRIND » : Per le operazioni diverse dalla saldatura tipo molatura, è possibile scolare il sensore passando sulla modalità «GRIND» (molatura). ATTENZIONE : fate attenzione a riposizionare il potenziometro esterno su « saldatura » prima di ogni operazione di saldatura.
2		Potenziometro interno « Sensitivity » : Regolazione di sensibilità in funzione di : - luce ambiente : In assenza di saldatura, tenere il bottone sulla posizione + sensibile (max), poi ritornare progressivamente verso il « min » fino a quando la cellula passa al chiaro. - Del procedimento di saldatura : Posizione « max » per la saldatura TIG bassa intensità / Posizione media per la maggior parte dei procedimenti di saldatura
3		Potenziometro interno « Delay » : Tempo di ritorno allo stato chiaro. Permette di ritardare il tempo di ritorno allo stato chiaro per proteggersi dalle radiazioni al termine della saldatura.
4		Il commutatore interno permette di scegliere l'intervallo di regolazione sia su 5-9 che su 9-13.

PRECAUZIONI

- La maschera è utilizzabile per tutti i tipi di metodi di saldatura eccetto la saldatura ossiacetilenica, la saldatura laser e a gas.
- Uno schermo di protezione esterno e interno deve essere posizionato sistematicamente da una parte e dall'altra del filtro. L'assenza dello schermo può causare dei danni irreversibili e un pericolo per la vostra sicurezza.

Tinta chiara	4
Tinta scura	5-13
Dimensione del filtro	110x90x8.5 mm
Tempo di reazione	0.08 ms
Alimentazione	Solare + pila
Peso	590 gr
Campo visivo	100x60mm
Campo di applicazione	MMA 5>400A / TIG 5>250A / MIG-MAG 5>500A / Grind
Garanzia	2 anni
Tempo di utilizzo	-10°C / + 55°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C / + 70°C

REGOLAZIONE ELASTICO




L'archetto HG-2002 è leggero ed ergonomico. Il suo bilanciamento regolabile in 3 punti offre maggiore flessibilità e comfort.

- 1- Regolazione dell' archetto
- 2- Archetto scorrevole (con 3 fessure)
- 3- Regolazione della rondella di sicurezza
- 4- Regolazione longitudinale

MANUTENZIONE

- Data / scadenza: Non esiste una data di scadenza per questo prodotto, ma prima di ogni uso verificare lo stato della maschera GYSMATIC LCD XL.
- La maschera GYSMATIC LCD XL non deve cadere al suolo.
- Non posizionare oggetti sporchi o attrezzi sopra o all'interno della maschera al fine di non danneggiare il filtro o gli schermi di protezione.
- Il deterioramento del filtro optoelettronico o del suo schermo di sicurezza riduce la visione e il livello di protezione. Sostituire immediatamente gli elementi deteriorati.
- Non utilizzare nessuno strumento per togliere degli elementi dalla maschera o dal filtro, ciò può causare dei danni che possono provocare ferite o annullare la garanzia.
- Pulire il filtro optoelettronico con del cotone appropriato o con un panno speciale per oggettistica.
- Pulire e cambiare periodicamente gli schermi di protezione.
- Pulire l'interno e l'esterno della maschera con un detergente-disinfettante neutro.
- Non utilizzare solventi.

SOSTITUZIONE DEGLI SCHERMI DI PROTEZIONE INTERNA ED ESTERNA.

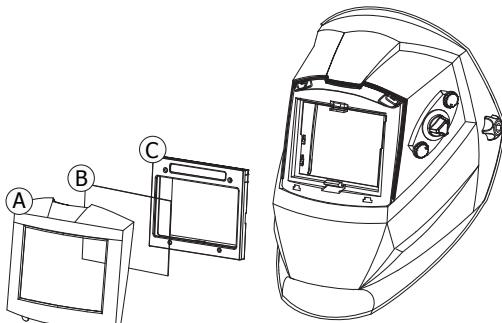

1. Sganciare il supporto dello schermo (A)
2. Sostituire lo schermo interno (B) sul filtro LCD
3. Sostituire lo schermo esterno (C)
4. Rimettete il supporto dello schermo (A)

SOSTITUZIONE DELLE PILE

Il filtro optoelettronico utilizza 1 pila da 3V al litio (CR2450).

Seguire le istruzioni qui in basso per cambiare le pile :

- Sollevare la copertura e poi togliere la pila.
- Mettere la nuova pila nella sua posizione. La polarità « + » deve restare visibile.
- Riposizionare la copertura.
- Si consiglia di sostituire la pila una volta all'anno.

AVVERTENZE :

- Riciclare le pile al litio consumate. In Europa le pile sono considerate come residui pericolosi.
- Non gettare nei rifiuti, va smaltita unicamente nei contenitori per la raccolta delle pile consumate.

ATTENZIONE

- Questa attrezzatura è destinata solamente alla protezione degli occhi contro le radiazioni ultraviolette e infrarossi, le proiezioni incandescenti e le scintille provocate durante le operazioni di saldatura e di taglio.
- La maschera gysmatic lcd xl non è progettata per proteggervi contro delle scosse significative o degli impatti quali dei frammenti dei dischi abrasivi o dei dischi di molatura, schegge e altri strumenti molatura, dispositivi esplosivi o liquidi corrosivi ... (Elenco non esaustivo). Una protezione appropriata deve essere utilizzata se questi pericoli esistono.
- La banda dell'elastico potrebbe provocare delle allergie alle persone sensibili.
- Il filo optoelettronico della maschera gysmatic lcd xl non è impermeabile e non funzionerà correttamente se è stato a contatto con dell'acqua.
- Le temperature di utilizzo del filtro optoelettronico vanno da -10°C a +55°C.
- Le temperature di stoccaggio della maschera gysmatic lcd xl vanno da -20°C a +70°C.

ANOMALIE E RIMEDI

Il filtro optoelettronico non funziona.	Attivare la carica solare esponendo la cellula alla luce da 20 a 30 minuti - controllare e cambiare la pila se necessario.
	Verificare che abbiate selezionato l'intervallo di regolazione 5-9 o 9-13 grazie al tasto «WELD».
Il filtro optoelettronico resta in tinta scura quando non c'è l'arco o quando l'arco è spento.	Verificare i rilevatori e pulire se necessario. Regolare la sensibilità in posizione bassa (livello 1). Se il luogo della saldatura è estremamente luminoso, si consiglia di ridurre il livello di luminosità.
Commutazione incontrollata e scintillio: Il filtro oscilla tra la tinta chiara e scura durante la fase di saldatura.	Verificare che i rilevatori siano posizionati bene nel perno dell'arco elettrico, senza ostacoli. Impostare la regolazione della sensibilità verso il livello 5.
I lati sono più chiari della zona centrale del filtro optoelettronico.	C'è una caratteristica naturale degli LCD, questo sintomo non è pericoloso per gli occhi. Tuttavia per un comfort massimo, cercare di mantenere un angolo di visuale vicino ai 90°.

ÉTIQUETTE DE SÉCURITÉ

Questa etichetta è apposta all'interno della maschera di saldatura. È importante che l'utente capisca il significato dei simboli di sicurezza. I numeri della lista corrispondono ai numeri delle immagini.



Legenda:

- A. Attenzione! Fare attenzione! Esistono pericoli possibili, come indicato dai differenti simboli.
1. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il materiale o prima di saldare.
2. Non ritirare l'etichetta di prevenzione e non dipingere sull'etichetta.
3. Rispettare le istruzioni di regolazione e di manutenzione del filtro, degli schermi, della fascia regolabile e del passamontagna.
4. Ispezionare accuratamente la maschera e il suo vetro UV/IR. Sostituire immediatamente le parti usate o danneggiate. Se fessurati o rigati i vetri di protezione o gli schermi hanno il livello di protezione seriamente ridotto. Sostituire immediatamente per evitare di danneggiare gli occhi.
5. Attenzione, se il filtro UV/IR non si oscura in saldatura o taglio, fermarsi immediatamente. (Consultare il manuale d'uso)
6. L'irradiazione dell'arco può provocare bruciature agli occhi e sulla pelle.
- 6.1. Usare una maschera di saldatura con filtro e opacità adatti e corretti.. Portare vestiti di protezione completi.
- 6.2. La maschera Le masque, les filtres et les écrans de garde ne garantissent pas une protection illimitée contre des chocs ou des impacts importants, des mécanismes explosifs ou liquides corrosifs. Eviter la saldatura o il taglio in ambienti difficili.
- 6.3. Non saldare o tagliare al di sopra della testa con questa maschera.
7. Allontanare la testa dalle zone fumose. Usare la ventilazione forzata o un sistema locale di aspirazione per eliminare i fumi.
8. La saldatura-taglio ossiacetilene, laser o gas non è autorizzata con questa maschera.

MARQUAGE DU FILTRE / FILTER MARKING / FILTERKENNZEICHNUNG / MARCADO DEL FILTRO / МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА / MARCATURA DEL FILTRO

Chaque filtre optoélectronique possède un marquage conforme à la norme EN 379/ Each optoelectronic filter is stamped in accordance with standard EN 379/ Beide optoelektronischen Filter haben eine Kennzeichnung richtlinienkonform mit der Norm EN 379./ Cada filtro optoelectrónico posee un marcado conforme a la norma EN 379/ Каждый оптоэлектронный фильтр отмечен маркировкой соответствия норме EN 379 / Ogni filtro optoelettronico ha una marcatura conforme alla norma EN 379.


	4	5	13	WWH	1	1	1	1	379
FR Numéro d'échelon à l'état clair									
EN Light shade number									
DE Hellstufe									
ES Número de grado al estado claro									
RU Номер светлого оттенка									
IT Livelli dello stato di chiaro									
NL Niveaunummer bij heldere tint									
FR Numéro d'échelon à l'état foncé le plus clair									
EN Clear dark shade number									
DE Hellere Dunkelstufe									
ES Número de grado al estado oscuro más claro									
RU Номер самого светлого затемнения									
IT Livelli dello stato di oscuramento più chiaro									
NL Helderste niveau nummer bij donkere tint									
FR Numéro d'échelon à l'état foncé									
EN Dark shade number									
DE Dunkelstufe									
ES Número de grado al estado oscuro									
RU Номер темного оттенка									
IT Livelli allo stato si oscuramento									
NL Niveau nummer bij donkere tint									
FR Identification du fabricant									
EN Manufacturer identification									
DE Kennung des Herstellers									
ES Identificación del fabricante									
RU Маркировка производителя									
IT Identificazione del fabbricante									
NL Identificatie van de fabrikant									
FR Classe optique									
EN Optical class									
DE Optische Klasse									
ES Clase óptica									
RU Оптический класс									
IT Classe ottica									
NL Optische klasse									
FR Classe de diffusion de la lumière									
EN Diffusion of light class									
DE Streulichtklasse									
ES Clase de difusión de la luz									
RU Класс рассеивания света									
IT Classe di diffusione della luce									
NL Lichtdoorlaadbareheidsklasse									
FR Classe de variation du facteur de transmission dans le visible									
EN Variations in Luminous transmittance class									
DE Homogenitätsklasse									
ES Clase de variación del factor de transmisión en el visible									
RU Класс колебания коэффициента пропускания света в видимом									
IT Classe di variazione del coefficiente del passaggio al campo di visibilità/schiarimento									
NL Lichtdoorlaadbareheidsklasse									
FR Dépendance angulaire du facteur de transmission de la lumière									
EN Angle dependence of luminous transmittance class (optional)									
DE Winkeleigenschaft									
ES Dependencia angular del factor de transmisión de la luz									
RU Угловая зависимость коэффициента пропускания света									
IT Condizionamento del coefficiente di passaggio al campo di visibilità/schiarimento in funzione dall'angolazione									
NL Hoekafhankelijkheidsklasse									
FR Numéro de la présente norme									
EN Number of standard									
DE Normung									
ES Número de la presente norma									
RU Номер нормы									
IT Numero della presente norma									
NL Normnummer									

PROCÉDÉ DE SOUDAGE / WELDING PROCESS / SCHWEISSMETHODEN / PROCESO DE SOLDADURA / МЕТОД СВАРКИ / PROCEDIMENTO DI SALDATURA

Sélection de la teinte selon le procédé de soudage / Selection of the shade according to the welding process / Auswahl des Dunkelstufe nach dem Schweißmethoden / Selección del tinte según el proceso de soldadura / Выбор оттенка в соответствии с методом сварки / Selectie van de schaduw volgens het lasproces / Selezione della tinta in base al procedimento di saldatura									
FR	Intensité courant	Electrodes enrobées	MAG	TIG	MIG métaux lourd	MIG alliages légers	Gougeage arc air	Coupage plasma	Soudage au jet plasma
EN	current intensity	Coated electrodes	MAG	TIG	heavy metals	light alloys	arc air gouging	plasma cutting	plasma welding
DE	Stromstärke	Umhüllte Elektroden	E-Hand	WIG	MIG-Stahlschweißen	MIG Aluschweißen	Thermisches Abschmelzen	Plasma-Schneiden	sPlasmeschweißen
ES	intensidad de corriente	Electrodos revestidos	MAG	TIG	MIG metales pesados	MIG metales ligeros	ranurado con arco de aire	corte de plasma	soldadura con chorro de plasma
RU	сила тока	электроды с обмазкой	МАГ	ТИГ	сварка МИГ тяжелых металлов	сварка МИГ легких сплавов	воздушно-дуговая строжка	плазменная резка	плазменная сварка
IT	Intensità corrente	Elettrodo rivestito	MAG	TIG	MIG metalli pesanti	MIG leghe leggere	Scricciatura ad arco e aria	Taglio plasma	Saldatura a getto di plasma
NL	сила тока	электроды с обмазкой	МАГ	ТИГ	сварка МИГ тяжелых металлов	сварка МИГ легких сплавов	воздушно-дуговая строжка	плазменная резка	плазменная сварка
5	8	8	9	10	10	10	9	4	4
6									5
10									6
15									7
30									8
40	9	10	11	11	11	11	10	9	9
60									10
70									11
100									12
125									11
150	11	12	12	12	12	12	12	12	10
175									11
200									12
225									11
250									12
275	13	12	13	13	13	13	13	12	13
300									14
350									14
400									15
450									
500	14	13	14	14	14	14	14		
600									

PIÈCES DÉTACHÉES / PARTS LIST / ERSATZTEILE / REPUESTOS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ / PARTI DI RICAMBIO

	FR	EN	DE	ES	RU	IT	NL
1	Écran de garde extérieur	Outer protection lens	Äußere Vorsatzscheibe	Pantalla de guardia exterior	Внешний защитный экран	Schermo di protezione esterna	Externe beschermelens
2	Filtre	Filter	Filter	Filtro	Фильтр	Filtro	Filter
3	Écran de garde intérieur	Inner protection lens	Innere Vorsatzscheibe	Pantalla de guardia interior	Внутренний защитный экран	Schermo di protezione interna	Interne beschermelens
4	Serre-tête	Headgear	Stimband	Cinta	Обруч	Crociera	Hoofdband
5	Bandéau anti-transpirant	Anti-perspirant headband	Schweißband	Cinta anti transpirante	Лента для пота	fascia anti-traspirante	Anti-transpiratie hoofdband

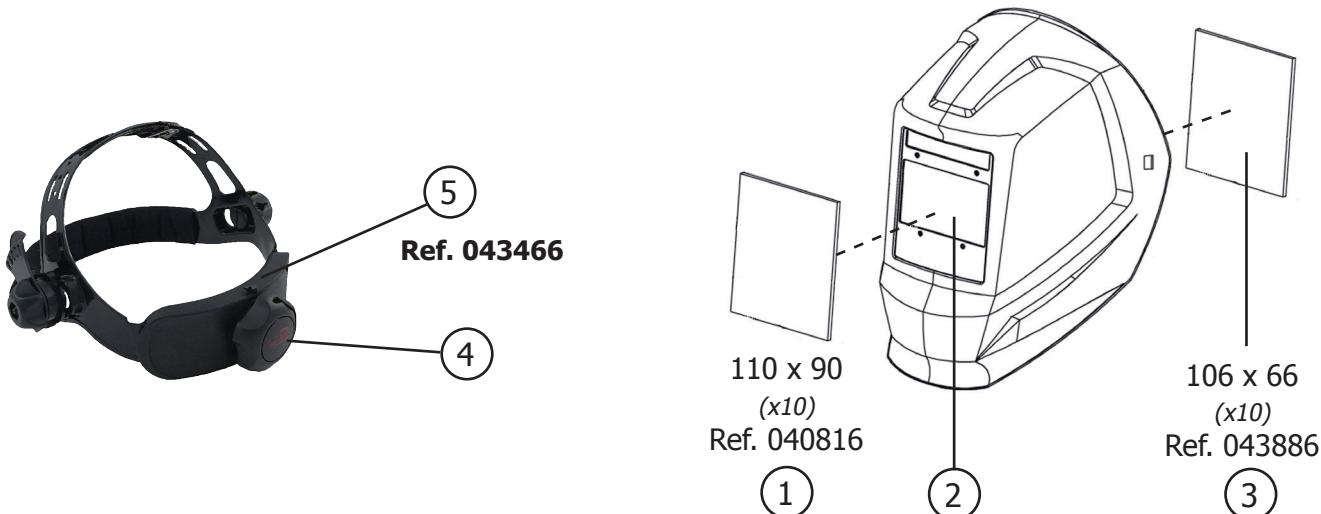

HERSTELLERGARANTIE

Die Garantie ist ab Kaufdatum 2 Jahr gültig.

Sollten Sie einen Artikel als fehlerhaft zurückgeben, senden Sie die Ware (mit der Rücksendung verbundene Kosten und Gefahren sind vom Kunden zu tragen) an Ihren Lieferant zurück mit:

- dem Kaufbeleg mit Kaufdatum (der Kassenbon, die Rechnung...)
- dem nachfolgenden Brief zur Erläuterung des Fehlers.

Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist :

Nach der Annahme des Kostenvoranschlags durch den Kunden erledigt unser Kundendienst die Reparatur.

DIE GARANTIE ERSTRECKT SICH NICHT AUF FOLGENDES:

- Spritzspuren: Schweißen ohne Schutzscheibe (Vorsatzscheibe)
- die elektrooptische Zelle ist geöffnet
- die Zelle ist beschädigt
- der Garantieanspruch ist abgelaufen
- Transportschaden
- normalen Verschleiß von Teilen

• ANMERKUNGEN ZUM FEHLER:

- keine Abdunkelung während der Schweißarbeiten
- Veränderung der Abdunkelung während der Schweißarbeiten
- Flüssigkristallfehler
- Intermittierende Fehler
- Sonstiges

Schweiß-Methode

Stromstärke

GYS «KD»
Professor-Wieler-Straße 11
52070 Aachen
Fax KD: 0241-189-23-71-9

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie couvre tous défauts ou vices de fabrication pendant 2 ans, à compter de la date d'achat (pièces et main d'œuvre).

La garantie ne couvre pas :

- Toutes autres avaries dues au transport.
- L'usure normale du masque.
- Les incidents dus à un mauvais usage (*erreur d'alimentation, chute, démontage, verre cassé, présence de grattons : travail sans vitre de protection (écran de garde)*).
- Les pannes liées à l'environnement (*pollution, poussière*).

En cas de panne, retourner le masque à votre distributeur, en y joignant :

- un justificatif d'achat daté (ticket de sortie de caisse, facture....)
- une note explicative de la panne.



GYS SAS

1, rue de la Croix des Landes
CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex
FRANCE