


BEGA**70 386**

Manguito de acoplamiento
Raccordo
Opzetmof

IP 44

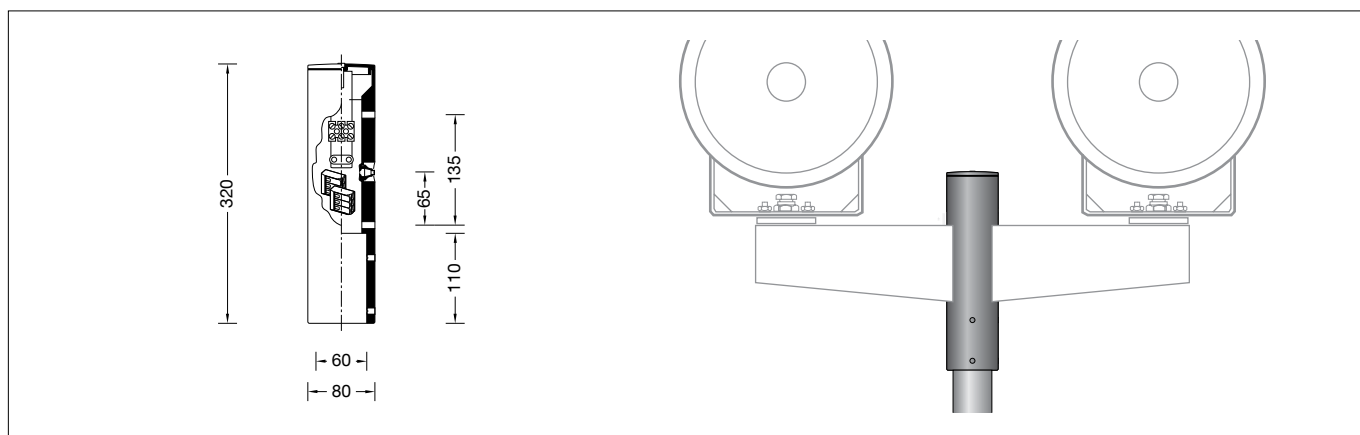

Instrucciones de uso

Aplicación

Manguito de acoplamiento para el montaje de 1-2 travesaños 70 391 con proyector en un poste de acero.

Descripción del producto

Manguito de acoplamiento de aluminio de inyección y acero inoxidable
Para extremo del poste $\varnothing$ 60 mm
Profundidad de inserción 120 mm
4 agujeros de fijación M 10 para la fijación de 2 travesaños
Distancia 135 mm
2 entradas para cables con boquilla de hermetización para cable de conexión del proyector hasta $\varnothing$ 10,5 mm, máx. 5 x 1,5[□]
Clema de conexión y clema de conductor de puesta a tierra de 2,5[□]
Abrazadera antitracción
Clase de protección I
Tipo de protección IP 44
Protección contra la penetración de cuerpos extraños sólidos > 1 mm y contra salpicaduras de agua
Peso: 2,3 kg

Seguridad

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el accesorio, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Raccordi per il montaggio di 1-2 traverse 70 391 con proiettore su un palo in acciaio.

Descrizione del prodotto

Raccordo in fusione di alluminio e acciaio inox
Per innesto $\varnothing$ 60 mm
Profondità di interrimento 120 mm
4 fori di fissaggio M 10 per il fissaggio di 2 traverse
Distanza 135 mm
2 ingressi cavi con nipplo di tenuta per un cavo di allacciamento del proiettore fino $\varnothing$ 10,5 mm, max. 5 x 1,5[□]
Morsetto e
Morsetto per conduttore di protezione 2,5[□]
Fascetta di scarico della trazione
Classe di isolamento I
Protezione IP 44
Protezione contro la penetrazione di corpi estranei > 1 mm e contro spruzzi d'acqua
Peso: 2,3 kg

Sicurezza

Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato. Qualora vengano apportate delle modifiche all'accessorio in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Opzetmof voor de montage van 1 tot 2 traversen 70 391 met schijnwerper op een stalen mast.

Productbeschrijving

Opzetmof is van gegoten aluminium en edelstaal
Voor masttop $\varnothing$ 60 mm
Insteekdiepte 120 mm
4 bevestigingsgaten M 10 voor de bevestiging van 2 traversen
Afstand 135 mm
2 kabelinvoeren met afdichtingsnippel voor schijnwerperaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm, max. 5 x 1,5[□]
Aansluitklem en aardklem 2,5[□]
Trekontlasting
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen > 1 mm en spatwater
Gewicht: 2,3 kg

Veiligheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan het accessoire worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montaje

Soltar el tornillo. Retirar la tapa de cierre del tubo con la clema de conexión.
Montar el travesaño con el proyector en el manguito de acoplamiento.
Pasar el cable de conexión del proyector por el paso de cable al interior del manguito de acoplamiento.
Sujetar el cable de alimentación en obra debajo de la abrazadera antitracción.
Desbloquear la lámina aislante.
Establecer la conexión de puesta a tierra y la conexión eléctrica.
Los cables con aislamiento básico solo se deben tender dentro de la lámina aislante.
Encajar la lámina aislante.
Insertar la tapa de cierre del tubo y apretar el tornillo.
Introducir el cable de alimentación en el orificio en el extremo del poste y colocar el manguito de acoplamiento con el travesaño y el proyector en el extremo del poste, ajustarlo y bloquearlo con tornillos.
Par de apriete de los tornillos 12 Nm.

Montaggio

Allentare la vite. Rimuovere il tappo del tubo con morsetto.
Montare la traversa con proiettore sul raccordo.
Inserire il cavo di allacciamento del proiettore nel raccordo facendolo passare attraverso il cablaggio passante.
Fissare il cavo di allacciamento alla rete fornito dal cliente sotto la fascetta di scarico della trazione.
Togliere la pellicola isolante.
Stabilire il collegamento con il conduttore di protezione ed eseguire l'allacciamento elettrico.
I cavi con isolamento base possono essere posati solo all'interno della pellicola isolante.
Far scattare in sede la pellicola isolante.
Inserire il tappo del tubo e serrare la vite.
Inserire il cavo di allacciamento alla rete nell'apertura della cima e posizionare il raccordo con traversa e proiettore sulla cima, orientarlo e fissare con le viti.
Coppia di serraggio delle viti 12 Nm.

Montage

Draai de schroef los. Verwijder de buisafdichtingskap met aansluitklem.
Traverse met schijnwerper op de opzetmof monteren.
Schijnwerperaansluitkabel door de kabeldoorvoer in de opzetmof steken.
Plaatselijke netvoedingskabel onder trekontlasting vastklemmen.
Ontgrendel de isolatiefolie.
Breng de aarddraadverbinding en de elektrische aansluiting tot stand.
De basisgeïsoleerde kabels mogen alleen in de isolatiefolie worden gelegd.
Klik de isolatiefolie vast.
Plaats de buisafdichtingskap en draai de schroef vast.
Steek de netvoedingskabel in de opening van de masttop en plaats de opzetmof met traverse en schijnwerper op de masttop, lijn uit en zet deze vast met schroeven.
Aanhaalmoment van de schroeven 12 Nm.

Accesorios

70391 Travesaño

Accessori

70391 Traversa

Accessoires

70391 Traverse