



S1B62914-06



Schneider
Electric



CS

Instalační list

Uživatelské příručky a další dokumentaci lze stáhnout z našich webových stránek www.schneider-electric.com. Do pole pro vyhledávání zadujte řadu PM3200.

Když se zobrazí výše uvedená ikona, nahlédněte do uživatelské příručky.

DA

Installationsblad

Du kan downloade brugervejledninger og øvrig dokumentation på www.schneider-electric.com. Indtast PM3200 i søgefeltet.

Se brugervejledningen, når du ser ovenstående ikon.

FI

Asennusohje

Käyttöohjeet ja muut asiakirjat ovat ladattavissa osoitteesta www.schneider-electric.com. Kirjoita hakukenttään PM3200.

Kun näet yllä olevan kuvakkeen, katso käyttöohjeista vastaavaa kohtaa.

HU

Beüzemelési lap

A használati útmutatókat és egyéb dokumentumokat a következő címen töölheti le: www.schneider-electric.com. Írja be a keresőmezőbe: „PM3200”.

Ha a fenti ikont látja, használáti útmutatóban további információkat olvashat.

NL

Installatieblad

U kunt gebruikershandleidingen en andere documentatie downloaden vanaf www.schneider-electric.com. Typ PM3200 in het zoekveld.

Raadpleeg de gebruikershandleiding wanneer u het bovenstaande pictogram ziet.

NO

Installasjonsark

Du kan laste ned brukerhåndbøker og annen dokumentasjon fra www.schneider-electric.com. Skriv inn PM3200 i søkefeltet.

Det henvises til brukerhåndboken når du ser ikonet ovenfor.

PL

Arkusz instalacji

Podręczniki użytkownika oraz pozostałą dokumentację można pobrać z witryny www.schneider-electric.com. Wpisz PM3200 w polu wyszukiwania.

Powyższa ikona oznacza, że należy zapoznać się z informacjami w podręczniku użytkownika.

SV

Installationsblad

Du kan ladda ner bruksanvisningar och annan dokumentation från www.schneider-electric.com. Skriv in PM3200 i sökrutan.

Läs bruksanvisningarna när du ser ovanstående ikon.



WARNING: Cancer and Reproductive Harm

www.P65Warnings.ca.gov



ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo

www.P65Warnings.ca.gov



AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de

l'appareil生殖器 - www.P65Warnings.ca.gov

1

Wattmetr / Effektmetter / Virtamittari / Teljesítménymérő / Elektriciteitsmeter / Strømmåler / Miernik mocy / Effektmätare

CS

- Komunikace Modbus přes RS-485
- Okamžité hodnoty (I, In, U, V, PQS, PF, Hz)
- Import a export hodnot pro činný, jalový a zdánlivý výkon
- Spotřeba výkonu/proudu, současná a špičková; THD; min/max
- Multitarify
- Alamy s časovými razítky: 5 (PM3250), 15 (PM3255)
- 2 konfigurovatelné digitální výstupy (PM3255)
- 2 konfigurovatelné digitální vstupy (PM3255)
- Flexibilní protokolování dat (PM3255)



DA

- Modbus RS-485-kommunikationer
- Momentane værdier (I, In, U, V, PQS, PF, Hz)
- Import- og eksportværdier for aktiv, reaktiv og tilsyneladende energi
- Effekt-/strombehov, aktuel og spids; THD; min./maks.
- Multitariffer
- Tidsstempede alarmer: 5 (PM3250), 15 (PM3255)
- 2 konfigurerbare digitale udgange (PM3255)
- 2 konfigurerbare digitale indgange (PM3255)
- Fleksibel datalogning (PM3255)



FI

- Modbus RS-485 -tiedonsiirto
- Välittömästi näkyvä arvot (I, In, U, V, PQS, PF, Hz)
- Tuonti- ja vientiarvot aktiiviselle, reaktiiviselle ja näennäisenenergialle
- Virran tarve, tämänhetkinen ja huippu; THD; min./maks.
- Monitarifit
- Aikamerkit häälytysten: 5 (PM3250), 15 (PM3255)
- 2 konfiguroitavat digitaalilähtöt (PM3255)
- 2 konfiguroitavat digitaaliluoja (PM3255)
- Joustava datan kirjaus (PM3255)



HU

- Modbus RS-485 kommunikáció
- Pillanatnyi értékek (I, In, U, V, PQS, PF, Hz)
- Wattos, watt nélküli és látszólagos energia import- és exportértékek
- Teljesítmény-/áramigény, aktuális és csúcs THD; min/max
- Több díjszabás
- Időbelyeggel ellátott riasztások: 5 (PM3250), 15 (PM3255)
- 2 konfigurálható digitális kimenet (PM3255)
- 2 konfigurálható digitális bemenet (PM3255)
- Rugalmas adatnaplázás (PM3255)



NL

- Modbus-communicatie via RS-485
- Momentele waarden (I, In, U, V, PQS, PF, Hz)
- Im- en exportwaarden voor actieve, reactivie en schijnbare energie
- Vermogens-/stroomvraag, actueel en piek; THV; min./max.
- Verschillende tarieven
- Alarmen met tijdstempel: 5 (PM3250), 15 (PM3255)
- 2 configurerbare digitale uitgangen (PM3255)
- 2 configurerbare digitale ingangen (PM3255)
- Flexibele gegevensregistratie (PM3255)



NO

- Modbus RS-485-kommunikasjon
- Øyeblikkelige verdier (I, In, U, V, PQS, PF, Hz)
- Import- og eksportverdier for aktiv, reaktiv og skenbar energi
- Effekt-/strombehov, gjeldende og topp; THD; min./maks.
- Multitariffer
- Tidsstempede alarmer: 5 (PM3250), 15 (PM3255)
- 2 konfigurerbare digitale utganger (PM3255)
- 2 konfigurerbare digitale innganger (PM3255)
- Fleksibel datalogging (PM3255)



PL

- Komunikacja Modbus RS-485
- Wartości chwilowe (I, In, U, V, PQS, PF, Hz)
- Importowanie i eksportowanie danych dotyczących energii czynnej, bieżącej i rzeczywistej
- Zapotrzebowanie na moc/prąd, bieżące i szczytowe; całkowite zwiększenie harmoniczne; min./maks.
- Wiele taryf
- Alamy z sygnaturą czasową: 5 (PM3250), 15 (PM3255)
- 2 konfigurowalne wyjścia cyfrowe (PM3255)
- 2 konfigurowalne wejścia cyfrowe (PM3255)
- Elastyczne rejestrowanie danych (PM3255)



SV

- Modbus-kommunikation via RS-485
- Ögonblicksvärden (I, In, U, V, PQS, PF, Hz)
- Import- och exportvärden för aktiv, reaktiv och skenbar energi
- Effekt-/strömbehov, aktuellt och topp; THD; min/max
- Multitariffer
- Tidsstämplatlar: 5 (PM3250), 15 (PM3255)
- 2 konfigurerbara digitala utgångar (PM3255)
- 2 konfigurerbara digitala ingångar (PM3255)
- Flexibel datalogging (PM3255)



⚠ NEBEZPEČÍ / FARE / VAARA / VESZÉLY / GEVAAR / FARE / ZAGROŻENIE / FARA

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÝBUCHU NEBO VZPLANUTÍ ELEKTRICKÉHO OBLOUKU

- Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP) a při práci na elektrických zařízeních dodržujte bezpečnostní opatření. Viz norma NFPA 70E v USA nebo příslušné místní normy.
- Před prací na tomto zařízení vypněte všechny jeho zdroje napájení.
- K ověření, zda je vypnuto veškeré napájení, vždy použijte snímač se správným jmenovitým napětím.
- Nepfekračujte maximální meze jmenovitých hodnot zařízení.
- Nepoužívejte toto zařízení pro kritické aplikace řízení nebo ochrany, kde se bezpečnost osob či zařízení spolehlá na činnost řídícího obvodu.
- Nikdy nezkratujte sekundární část napěťového transformátoru (VT).
- Pro proudové vstupy vždy používejte uzemněné externí transformátory proudu (CT).

Nedodržení téhoto pokynu způsobí smrt nebo vážné zranění.

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

- Käytä asianmukaisia henkilö suojaamia ja noudata turvallisia sähkötyökäytäntöjä. Noudata Yhdysvalloissa NFPA 70E -standardia ja muissa maissa sitä vastaavia paikallisia standardeja.
- Katkaise tämän laitteen sähkönsyöttö, ennen kuin työskentelet sen parissa.
- Varmista aina nimellisarvoitaan asianmukaisella jännitetunnistimella sähkövirran katkaisu.
- Älä ylitä laitteen enimmäisraja-arvoja.
- Tätä laitetta ei saa käyttää kriittisiin ohjaus- tai suojaussovelluksiin, joiden kohdalla henkilöt tai laitteistojen turvallisuus riippuu ohjauspiirin toiminnasta.
- Älä koskaan anna jännitemuuntajan toisioppiin joutua oikosulkuun.
- Älä koskaan avaa virtamuuntajien virtapäiriä.
- Virtaluoiksi on aina käytettävä maadoitettuja ulkoisia virtamuuntajia.

Jos näitä ohjeita ei noudata, seuraaksena voi olla kuolema tai vakava vamma.

KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGEN

- Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en werk veilig. Raadpleeg NFPA 70E (voor de VS) of de lokaal geldende normen.
- Schakel de stroomtoevoer naar dit apparaat volledig uit voordat u eraan werkt.
- Controleer met een correct gespecificeerde spanningszoeker altijd goed of de stroomtoevoer volledig is uitgeschakeld.
- Ga niet boven de specificaties van het apparaat voor de maximumlimieten.
- Gebruik dit apparaat niet voor kritieke regel- of beveiligingstoepassingen waarbij de veiligheid van mensen of machines afhankelijk is van de werking van het regelcircuit.
- De secundaire zijde van een spanningstransformator (VT) mag nooit worden kortgesloten.
- Een stroomtransformator (CT) mag geen open circuit hebben.
- Gebruik altijd geaarde externe CT's voor stroomingang.

Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, heeft dit ernstig letsel of de dood tot gevolg.

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WÝBUCHU LUB PORAŻENIA ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM

- Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE) oraz postępować zgodnie z praktykami bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych. Zapoznaj się z normą NFPA 70E w Stanach Zjednoczonych lub z odpowiadającymi jej normami lokalnymi.
- Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć zasilanie tego urządzenia.
- Zawsze należy używać próbnika napięcia o odpowiednich parametrach, aby sprawdzić, czy zasilanie jest całkowicie wyłączone.
- Nie wolno przekroczyć maksymalnych wartości znamionowych próbnika.
- Tego urządzenia nie wolno używać do najważniejszych zastosowań kontrolnych lub ochronnych, gdzie bezpieczeństwo człowieka lub sprzętu zależy od działania obwodu sterującego.
- Nie należy zwierać uzupełnienia wtórnego transformatora napięcia (VT).
- Nie wolno przerywać obwodu przekładnika prądowego (CT).
- Zawsze należy używać uziemionych, zewnętrznych przekładników prądowych dla prądów pobieranych.

Niestosowanie się do niniejszych zaleceń grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

- cs**
- Před prací na tomto zařízení vypněte všechny jeho zdroje napájení.
 - K ověření, zda je vypnuto veškeré napájení, vždy použijte snímač se správným jmenovitým napětím.

- fi**
- Katkaise tämän laitteen sähkönsyöttö, ennen kuin työskentelet sen parissa.
 - Varmista aina nimellisarvoitaan asianmukaisella jännitetunnistimella sähkövirran katkaisu.

- nl**
- Schakel de stroomtoevoer naar dit apparaat volledig uit voordat u eraan werkt.
 - Controleer met een correct gespecificeerde spanningszoeker altijd goed of de stroomtoevoer volledig is uitgeschakeld.

- pl**
- Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć zasilanie tego urządzenia.
 - Zawsze należy używać próbnika napięcia o odpowiednich parametrach, aby sprawdzić, czy zasilanie jest całkowicie wyłączone.

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE

- Anvend passende personlige værnemidler (PPE), og overhold praksis for sikkert elarbejde. Se NFPA 70E i USA eller gældende lokale standarer.
- Afbryd alle enhedens strømforsyninger, før der arbejdes på den.
- Anvend altid en spændingsmåler med korrekte specifikationer til at bekrefte, at strømmen er afbrudt.
- Overskrid ikke enhedens specifikationer for maksimumgrænser.
- Anvend ikke denne enhed til kritisk styring eller beskyttelse, hvor personsikkerhed eller sikkerhed for udstyr afhænger af funktionen af styrekredsløbet.
- Kortslut aldrig den sekundære side på en spændingstransformer (VT).
- Lad aldrig kredsløbet i en strømtransformer (CT) være åbent.
- Brug altid jordede, eksterne CT'ere til strømtilførsel.

Manglende overholdelse af disse instruktioner resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade.

ÁRAMÜTÉS, ROBBANÁS VAGY IJVHÚZÁS VESZÉLYE

- Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést és kövesse a biztonságos elektromos munkavégzés szabályait. További információkat az Egyesült Államokban az NFPA 70E szabványban, illetve a vonatkozó helyi szabványokban talál.
- Mielőtt a berendezésen munkát végezne, kapcsoljon ki minden tápforrásat.
- Minden esetben megfelelő minősítésű feszültségmérővel győződjön meg az áramtalánitásról.
- Tartsa be a berendezés maximális határértékeit vonatkozó előírásokat.
- Ne használja a berendezést olyan kritikus vezérlési vagy védelmi célból, ahol az emberek vagy berendezések védelme a vezérlőáramkör működését igényli.
- Soha ne zárja rövidre egy feszültségváltó (VT) szekunder tekercsét.
- Soha ne bontsa az áramváltó (CT) körét.
- Az árambemenetekre mindig földelt külső áramváltót használjon.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON, ELLER LYSBUEDANNELSE

- Bruk hensiktsmessig personlig verneutstyr og følg sikre metoder for elektrisk arbeid. Se NFPA 70E i USA eller gjeldende lokale standarer.
- Koble fra all strøm før vedlikehold av enheten.
- Bruk alltid en spenningsføler med riktig merkespenning for å bekrefte at all strøm er koblet fra.
- Ikke overskrid enhetens spesifiserte maksimumsverdier.
- Ikke bruk denne enheten til kritisk kontroll eller beskyttelse der sikkerheten til mennesker eller utstyr er avhengig av at styrekretsen er i drift.
- Kortslutt aldri sekundærsiden på en spenninngstransformator (VT).
- En strømtransformator (CT) skal aldri ha åpen krets.
- Bruk alltid jordede eksterne strømtransformatører til strøminngangene.

Hvis disse instruksjonene ikke blir fulgt, vil det føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

FARA FÖR ELCHOCK, EXPLOSION ELLER GNISTA

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) och följ praxis för säkert arbete med el. Se NFPA 70E i USA eller tillämpliga lokala standarer.
- Stäng av all strömförsörjning till enheten innan arbete påbörjas på den.
- Använd alltid en lämplig spänningssättare för att kontrollera att all strömförsörjning är avstängd.
- Överskrid inte enhetens märkning för maxgränser.
- Använd aldrig denna enhet för kritisk mätning eller skyddstillämpningar där säkerheten för personal eller utrustning är beroende av styrenhetens drift.
- Kortslutt aldri sekundärsidan på en spänningstransformator (VT).
- Bryt aldrig den slutna kretsen i en strömtransformator (CT).
- Använd alltid jordade externa strömtransformatörer för strömingångar.

Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till dödsfall eller alvarlig personskada.

- da**
- Afbryd alle enhedens strømforsyninger, før der arbejdes på den.
 - Anvend altid en spændingsmåler med korrekte specifikationer til at bekrefte, at strømmen er afbrudt.

- hu**
- Mielőtt a berendezésen munkát végezne, kapcsoljon ki minden tápforrásat.
 - Minden esetben megfelelő minősítésű feszültségmérővel győződjön meg az áramtalánitásról.


- no**
- Koble fra all strøm før vedlikehold av enheten.
 - Bruk alltid en spenningsføler med riktig merkespenning for å bekrefte at all strøm er koblet fra.

- sv**
- Stäng av all strömförsörjning till enheten innan arbete påbörjas på den.
 - Använd alltid en lämplig spänningssättare för att kontrollera att all strömförsörjning är avstängd.


3 Přehled / Oversigt / Yleiskatsaus / Áttekintés / Beschrijving / Oversikt / Omówienie / Översikt

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | cs | da | fi | hu | hu | | | | |
| | <p>A Digitální vstupy x 2 (PM3255)</p> <p>B Digitální výstupy x 2 (PM3255)</p> <p>C Komunikační port</p> <p>D Komunikační indikátor</p> <p>E Indikátor energetických impulzů (5 000 / kWh)</p> <p>F Stornování</p> <p>G Potvrzení</p> <p>H Nahoru</p> <p>I Dolů</p> <p>J Dispaly s bílým podsvícením</p> <p>K Místa plomb</p> <p>L Plombovatelné kryty</p> | <p>A Digitale indgange x 2 (PM3255)</p> <p>B Digitale udgange x 2 (PM3255)</p> <p>C Kommunikationsport</p> <p>D Kommunikationsindikator</p> <p>E Energipulsindikator (5000 / kWh)</p> <p>F Annulering</p> <p>G Bekræftelse</p> <p>H Op</p> <p>I Ned</p> <p>J Display med hvid bagbelysning</p> <p>K Forseglingspunkter</p> <p>L Afdækninger, der kan forsegles</p> | <p>A Digitaalilulot x 2 (PM3255)</p> <p>B Digitaalilähdot x 2 (PM3255)</p> <p>C Tiedonsiirtoportti</p> <p>D Tiedonsiiron merkkivalo</p> <p>E Energiaimpulssi-LED (5000 / kWh)</p> <p>F Peruutus</p> <p>G Vahvistus</p> <p>H Ylös</p> <p>I Alas</p> <p>J Näyttö, jossa valkoinen taustavalo</p> <p>K Tiivistyspisteet</p> <p>L Tiivistettäväät kannet</p> | <p>A 2 db digitális bemenet (PM3255)</p> <p>B 2 db digitális kimenet (PM3255)</p> <p>C Kommunikációs port</p> <p>D Kommunikációs LED</p> <p>E Energiaimpulzus-LED (5000/kWh)</p> <p>F Törlés</p> <p>G Megerősítés</p> <p>H Fel</p> <p>I Le</p> <p>J Fehér háttérvilágítással ellátott kijelző</p> <p>K Lezárási pontok</p> <p>L Zárható fedelek</p> | <p>A 2 db digitális bemenet (PM3255)</p> <p>B 2 db digitális kimenet (PM3255)</p> <p>C Kommunikációs port</p> <p>D Kommunikációs LED</p> <p>E Energiaimpulzus-LED (5000/kWh)</p> <p>F Törlés</p> <p>G Megerősítés</p> <p>H Fel</p> <p>I Le</p> <p>J Fehér háttérvilágítással ellátott kijelző</p> <p>K Lezárási pontok</p> <p>L Zárható fedelek</p> | | | | |
| | nl | no | pl | sv | | | | | |
| | <p>A Digitale ingangen x 2 (PM3255)</p> <p>B Digitale uitgangen x 2 (PM3255)</p> <p>C Communicatiepoort</p> <p>D Communicatielampje</p> <p>E Energiepulslampje (5000/kWh)</p> <p>F Annulering</p> <p>G Bevestiging</p> <p>H Omhoog</p> <p>I Omlaag</p> <p>J Scherm met witte achtergrondverlichting</p> <p>K Afsluitpunten</p> <p>L Afsluitbare deksels</p> | <p>A Digitale innganger x 2 (PM3255)</p> <p>B Digitale utganger x 2 (PM3255)</p> <p>C Kommunikasjonsport</p> <p>D Kommunikasjonsindikator</p> <p>E Indikator med energipuls (5000/kWh)</p> <p>F Avbryter</p> <p>G Bekrefte</p> <p>H Opp</p> <p>I Ned</p> <p>J Display med hvitt bakgrunnslys</p> <p>K Forseglingspunkter</p> <p>L Forsegelige deksler</p> | <p>A Wejścia cyfrowe x 2 (PM3255)</p> <p>B Wyjścia cyfrowe x 2 (PM3255)</p> <p>C Port komunikacyjny</p> <p>D Dioda LED komunikacji</p> <p>E Dioda LED impulsów energii (5000 / kWh)</p> <p>F Annullering</p> <p>G Potwierdzenie</p> <p>H W góրę</p> <p>I W dół</p> <p>J Ekran z białym podświetleniem</p> <p>K Zatraski</p> <p>L Pokrywy uszczelniające</p> | <p>A Digitala ingångar x 2 (PM3255)</p> <p>B Digitala utgångar x 2 (PM3255)</p> <p>C Kommunikationsport</p> <p>D Kommunikationslysdiod</p> <p>E Lysdiod för energipuls (5000 / kWh)</p> <p>F Avbrott</p> <p>G Bekräftele</p> <p>H Upp</p> <p>I Ner</p> <p>J Display med vit bakgrundsbelysning</p> <p>K Plomberingspunkter</p> <p>L Plomberingsbara skydd</p> | | | | | |
| | cs | da | fi | hu | nl | no | pl | sv | |
| Indikátor energetických impulzů / Energipulsindikátor / Energiaimpulssi-LED / Energiaimpulzus-LED / Energiepulslampje / Indikator med energipuls / Dioda LED impulsów energii / Lysdiod för energipuls | | | | | | | | | |
| | Vypnuto / počítání neprobíhá | Frakblet / tæller ikke | Pois päältä / ei mittaa | Ki / nincs számlálás | Aan, zonder telling | Av / uten telling | Wyl. / bez zliczania | Släckt / mäter ej | |
| | Zapnuto / počítání probíhá | Tilkoblet / tæller | Päällä / mittaa | Be / számlálással | Aan, met telling | På / med telling | Wl. / zliczanie | Tänd / mäter | |
| | Přepočítávání kvůli nesprávné konfiguraci nebo přetížení ¹ | Over-tælling som følge af forkert konfiguration eller overbelastning ¹ | Ylimittaan virheellisen konfiguroinnin tai ylikuormituksen takia ¹ | Helytelen konfigurációból vagy túlterhelésből eredő túlszámlálás ¹ | Te hoge telling vanwege onjuiste configuratie of overbelasting ¹ | Overtelling pga. feilaktig konfigurasjon eller overbelastning ¹ | Zliczanie nadmiernej liczby impulsów z powodu nieprawidłowej konfiguracji lub przeciżenia ¹ | Överräkning på grund av felaktig konfiguration eller överbelastning ¹ | |
| | Podsvícení a ikona chyby / výstrahy / Bagbelysning og fejl / advarselsikon / Taustavalo ja virhe / Hälytysmerkki / Håttérflény és hiba-/riasztásikon / Achtergrondverlichting en fout-/waarschuwingspictogram / Bakgrunnslys og feil-/varselikon / Podsvietlenie i ikona bledu / alarmu / Bakgrundsljus och ikon för fel / uppmärksamhet | | | | | | | | |
| | - | Vypnuto | Afbrudt | Pois | Ki | Uit | Av | Wyl. | |
| | OFF | LCD v režimu úspory energie | LCD i strømsparretilstand | Näyttö virransäästötilassa | LCD energiatakarékos üzemmódban | LCD-scherm in energiebesparingsstand | LCD i strømsparingsmodus | Ecran LCD w trybie oszczędzania energii | |
| | OFF | Normální provozní stav | Normal driftsstatus | Normaalii toimintatila | Normál működési állapot | Normale werktoestand | Standardowy stan pracy | Normal arbeitsstatus | |
| | Flashing | Alarm/diagnóza je aktívna ¹ . | Alarm/Diagnose er aktiv ¹ | Hälytys/vianmääritys on aktiivinen ¹ | A riasztás/diagnózis aktív ¹ | Alarm/diagnose actief ¹ | Alarm/diagnose er aktiv ¹ | Alarm/diagnostyka aktywna ¹ | |
| | Flashing | Alarm/diagnóza je aktívna 3 hodiny, LCD v režimu úspory energie ¹ . | Alarm/Diagnose er aktiv i 3 timer, LCD i strømsparretilstand ¹ | Hälytys/vianmääritys on aktiivinen 3 tunnin ajan, näyttö virransäästötilassa ¹ | A riasztás/diagnózis 3 órán keresztül aktív, az LCD energiatakarékos üzemmódban ¹ | Alarm/diagnose actief gedurende 3 uur, LCD-scherm in energiebesparingsstand ¹ | Alarm/diagnose er aktiv i 3 timer, LCD i strømsparingsmodus ¹ | Alarm/diagnostyka aktywna przez 3 h, ekran LCD w trybie oszczędzania energii ¹ | |
| | ON | Žádné aktívni alarty. Protokolované alarty nejsou potvrzeny uživatelem. | Ingen aktive alarmer. Brugeren har ikke kvitteret for loggede alarmer. | Ei aktiivisia hälytyksiä. Käyttäjä ei ole hyväksynyt kirjattuja hälytyksiä. | Nincsenek aktív riasztások. A naplózott riasztásokat nem nyugtázza a felhasználó. | Geen enkel alarm actief. Geregistreerde alarmer niet bevestigd door gebruiker. | Ingen aktive alarmer. Registrerede alarmer er ikke bekreftet av bruker. | Brak aktywnych alarmów. Zarejestrowane alarty nie zostały potwierdzone przez użytkownika. | |
| | ON/Dim | | | | | | | Inga aktiva larm. Loggade larm är inte bekräftade av användaren. | |
| | | ¹ Viz část 12. | ¹ Se afsnit 12 | ¹ Ks. osio 12 | ¹ Lásd 12. fejezet | ¹ Raadpleeg hoofdstuk 12 | ¹ Se kapittel 12 | ¹ Patrz rozdział 12 | ¹ Se avsnitt 12 |

4


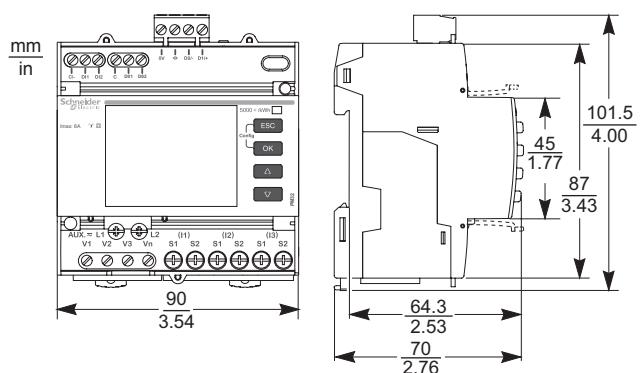
Rozměry / Mål / Mitat / Méretek / Afmetingen /
Mål / Wymiary / Mått

5

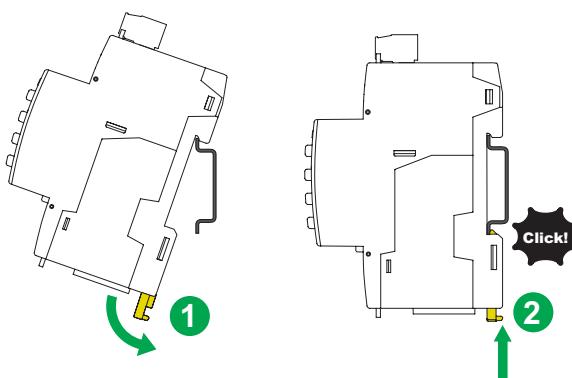Instalace / Installation / Asennus / Beüzemelés /
Installatie / Installasjon / Instalacija / Installation

6

Zapojení / Kabelføring / Kytkentä / Vezetékezés / Bedrading / Ledningsføring / Okablowanie / Inkoppling

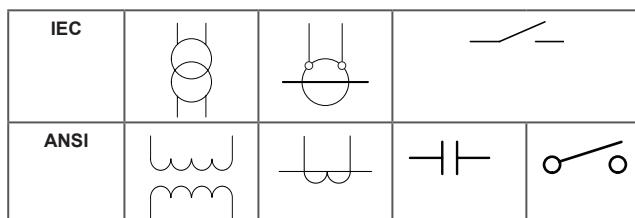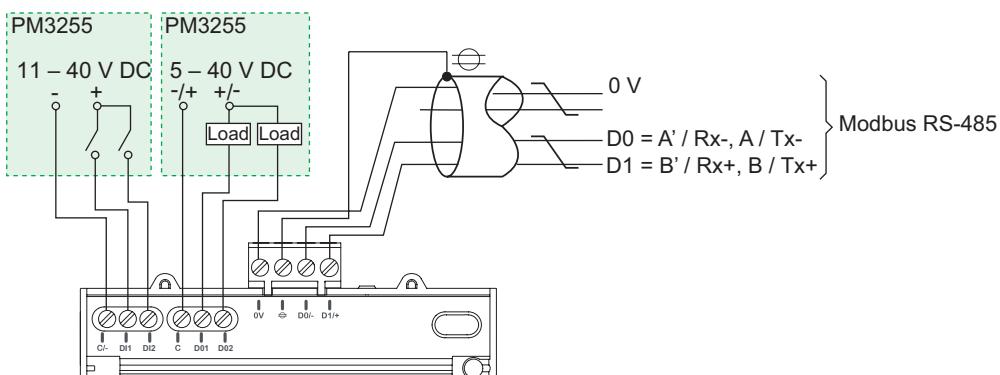

| V1, V2, V3, Vn | 2.5 mm ² (14 AWG) | 0.5 N·m (4.4 in·lb) | 8 mm (0.31 in) |
|----------------|------------------------------|---------------------|----------------|
| DI, DO, C, C/- | 1.5 mm ² (16 AWG) | 0.5 N·m (4.4 in·lb) | 6 mm (0.23 in) |
| I1, I2, I3 | 6 mm ² (10 AWG) | 0.8 N·m (7.0 in·lb) | 8 mm (0.31 in) |
| L1, L2 | 6 mm ² (10 AWG) | 0.8 N·m (7.0 in·lb) | 8 mm (0.31 in) |
| RS-485 | 2.5 mm ² (14 AWG) | 0.5 N·m (4.4 in·lb) | 7 mm (0.28 in) |

cs

Digitální výstup zařízení PM3255 je nezávislý na polaritě.

da

Den digitale udgang for PM3255 er uafhængig af polaritet.

fi

PM3255:n digitaalilähtö on napaisuudesta riippumaton.

hu

A PM3255 digitális kimenete polaritástól független.

nl

De digitale uitvoer van de PM3255 is niet van polariteit afhankelijk.

no

Den digitale utgangen til PM3255 er uavhengig av polaritet.

pl

Wyjście cyfrowe PM3255 nie ma określonej bieguności.

sv

Den digitala utgången från PM3255 är oberoende av pol.

cs

- A** Pojistky 250 mA a odpojovač
 - B** Zkratovací blok
 - C** Primární pojistky VT a odpojovač
 - ♦ indikuje zapojení pro vyváženou soustavu
- Jasně označuje mechanizmus odpojovacího obvodu zařízení a nainstalujte jej v blízkém dosahu obsluhy.

Pojistky / jističe musejí mít jmenovité hodnoty pro instalaci napětí a být dimenzovány pro dostupný poruchový proud.

Pojistka pro nulování je nezbytná, není-li zdrojové nulovou uzemněno.

Elektroměr vyžaduje transformátory proudu x/5A nebo x/1A.

da

- A** 250 mA-sikringer og afbryder
- B** Kortslutningsklemmælke
- C** Sikringer på primær VT-side og afbryder
- ♦ angiver kabelføring for et balanceret system

Afmærk enhedens afbrydermekanisme tydeligt, og installer den inden for nem rækkevidde af operatøren.

Sikringer og afbrydere skal være specificeret til installationsspændingen og dimensioneret til den tilgængelige fejstrøm.

Der kræves en stelsikring, hvis enhedens stel ikke er jordforbundet.

Måleren kræver x/5A- eller x/1A-stromtransformere.

fi

- A** 250 mA:n sulakkeet / katkaisin
- B** Oikosulkupala
- C** Jännitemuuntajan ensiö sulakkeet ja katkaisin
- ♦ osoittaa tasapainotetun järjestelmän kytkentää

Merkise laitepiirin katkaisumekanismi selkeästi ja asenna se paikkaan, johon käyttäjä yltää helposti.

Sulakkeet ja katkaisijat on mitoitettava asennusjärjestyksen ja mahdollisen viiviradan mukaan.

Nollajohtimen sulake tarvitaan, jos lähteestä nollajohdinta ei ole maadoitettu.

Mittari vaatii x/5A:n tai x/1A:n virtamuuntajan.

hu

- A** 250 mA olvadóbiztosító/szétkapcsoló
- B** Rövidre záró eszköz
- C** VT elsődleges olvadóbiztosító és szétkapcsoló
- ♦ kiegynsúlyozott rendszer vezetékezését jelzi

Egyértelműen jelölje meg a berendezés szétkapcsoló áramkörének mechanizmusát, és olyan helyre szerejje, ahol az üzemeltető könnyen elérí.

Az olvadóbiztosítók és megszakítók értékeinek meg kell felelnüük a beüzemelési feszültségeknek és az esetleges hibaáramnak.

Ha a forrás nulla vezeték nem földelt, a nulla vezetéken olvadóbiztosítóra van szükség.

A teljesítménymérőhöz x/5A vagy x/1A áramváltók szükségesek.

sv

- A** 250 mA säkringar och urkopplingskontakt
- B** Kortslutningsdon
- C** VT primärsäkringar och urkopplingskontakt
- ♦ indikerar inkoppling för ett balanserat system

Märk urkopplingskontakten tydligt och montera den på en plats som operatören lätt kan nå.

Säkringar och kretsbytare måste märkas med installationsspänningen samt dimensioneras efter den möjliga felströmmen.

Säkring för neutral krävs om källans nolla inte är jordad.

Mätare kräver x/5A eller x/1A strömtransformatörer.

nl

- A** Zekeringen van 250 mA en scheidingsschakelaar
- B** Kortsluitblok
- C** Primaire VT-zekeringen en scheidingsschakelaar
- ♦ geeft de bedrading aan voor een gebalanceerd systeem

Voorzie het scheidingsmechanisme van het apparaat met een duidelijk label en installeer het in het onmiddellijke bereik van de operator.

Zekeringen en stroomonderbrekers moeten de juiste specificaties hebben voor de installatie spanning en de kortsluitstroom.

Als de nulleider van de stroomvoerder niet is geaard, is een zekering voor de nulleider noodzakelijk.

Voor de meter zijn stroomtransformatoren van x/5 A of x/1 A nodig.

no

- A** 250 mA sikringer og skillebryter
- B** Kortslutningsbro
- C** VT primærsikringer og skillebryter
- ♦ indikerer ledningsnett for et balansert system

Mekanismen til enhetens frakoblingskrets skal merkes tydelig og installeres innenfor operatørens rekkevidde.

Sikringer og effektbrytere må være godkjent for installasjonsspenningen og dimensjonert for den tilgjengelige feilstrømmen.

Der kreves en sikring for nøytral hvis kildens nøytralpunkt ikke er jordet.

Måler krever x/5A eller x/1A strømtransformatører.

pl

- A** Bezpieczniki 250 mA i odłącznik
- B** Skrzynka zaciskowa
- C** Główne bezpieczniki i odłącznik transformatora napięcia
- ♦ przedstawia okablowanie układu zrównoważonego


Wyrośnie oznacz mechanizm obwodu odłączającego urządzenie i zamontuj go w miejscu łatwo dostępnym dla operatora.

Bezpieczniki/wyłączniki muszą być przytłosowane do napięcia instalacji oraz prądu zwarcowego.


Bezpiecznik na przewodzie neutralnym jest wymagany, gdy przewód neutralny źródła napięcia nie jest uziemiony.

Licznik wymaga zastosowania przekładników prądowych x/5A lub x/1A.


1PH bez VT / 1PH uden spændingstransformer (VT) / 1PH ei jännitemuuntajaa / 1PH nincs VT / 1PH geen VT / 1PH ingen VT / 1PH bez transformatora napięcia / 1PH ingen VT

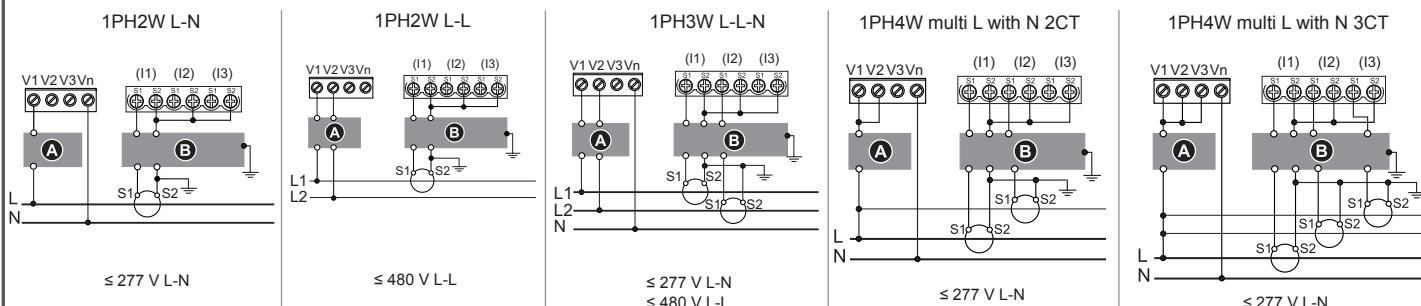




3PH3W bez VT / 3PH3W uden spændingstransformer (VT) / 3PH3W ei jännitemuuntajaa / 3PH3W nincs VT / 3PH3W geen VT / 3PH3W ingen VT / 3PH3W bez transformatora napięcia / 3PH3W ingen VT

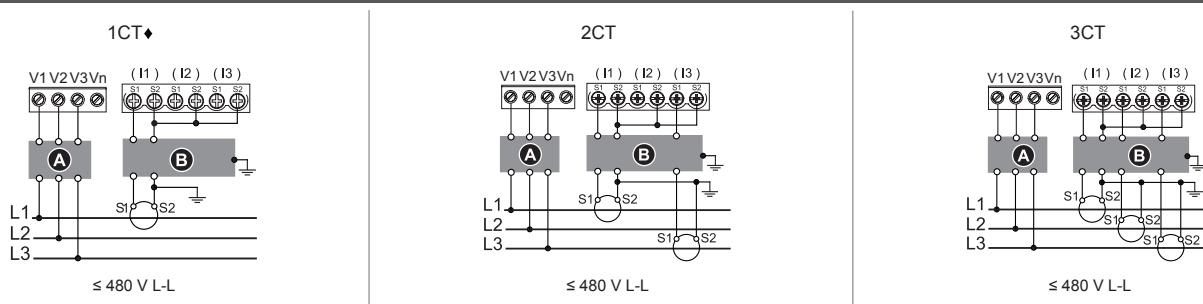




3PH4W bez VT / 3PH4W uden spændingstransformer (VT) / 3PH4W ei jännitemuuntajaa / 3PH4W nincs VT / 3PH4W geen VT / 3PH4W ingen VT / 3PH4W bez transformatora napięcia / 3PH4W ingen VT

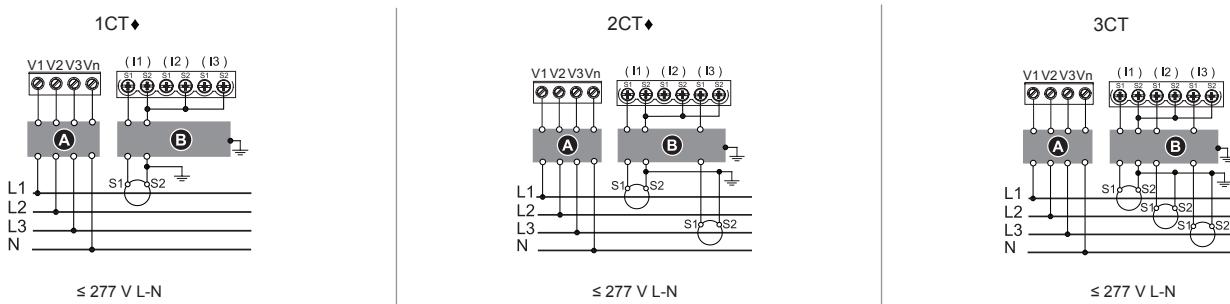


3PH3W s VT / 3PH3W med spændingstransformer (VT) / 3PH3W jännitemuuntajan kanssa / 3PH3W VT-väl / 3PH3W met VT / 3PH3W med VT / 3PH3W z transformatorem napięcia / 3PH3W med VT

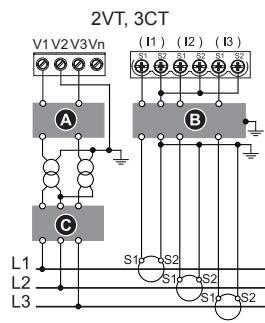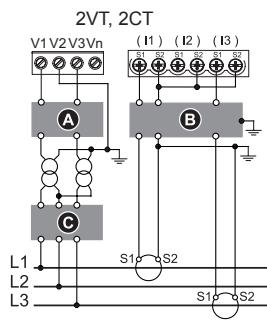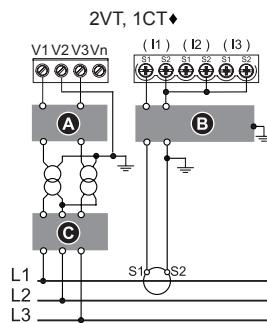


3PH4W s VT / 3PH4W med spændingstransformer (VT) / 3PH4W jännitemuuntajan kanssa / 3PH4W VT-väl / 3PH4W met VT / 3PH4W med VT / 3PH4W z transformatorem napięcia / 3PH4W med VT

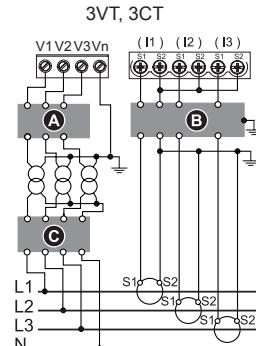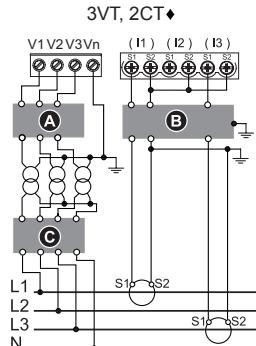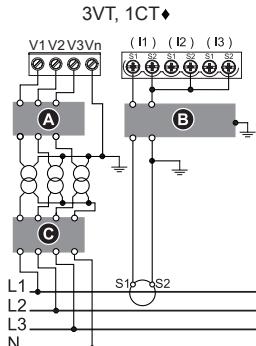


7 Rídíci výkon / Styring / Ohjausvirta / Vezérlőteljesítmény / Regelvermogen / Styrestrom / Zasilanie sterujące / Strömförsljning

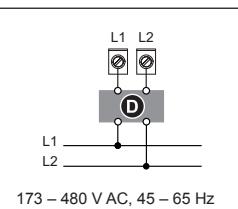


CS **D** Pojistky 250 mA
E Pojistky a odpojuváč transformátoru rídicího výkonu.
 Sekundárni: max. 50 VA
 L1 a L2 jsou nepolarizované. Při použití zdroje střídavého proudu s nulovním připojením nulování ke svorce L2 elektroměru. U L1 vždy zapojte pojistku. U L2 zapojte pojistku při připojení neuzemněného nulování k rídicímu výkonu.
 Při použití transformátoru rídicího výkonu zapojte pojistky na primární i sekundárni straně transformátoru.
 Pojistky / jističe musejí mít jmenovité hodnoty pro instalacní napětí a být dimenzovány pro dostupný poruchový proud.

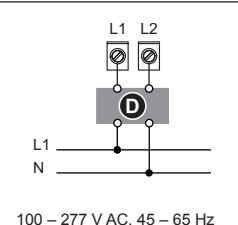

fi **D** 250 mA:n sulakkeet
E Ohjausvirran muuntajan sulakkeet ja katkaisin.
 Toisio: enintään 50 VA
 L1 ja L2 ovat ei-polarisoituja. Jos käytetään AC-virtalähettää nollajohdinten kanssa, liitä nollajohdin mittarin L2-napaan.
 L1:ssä täytyy aina käyttää sulaketta. Liitä sulake L2:een liitetessä maadoittamaton nollajohdin ohjausvirtaan.
 Käytettäessä ohjausvirran muuntajaa ensi- että toisipuoli täytyy varustaa sulakkeella.
 Sulakkeet ja katkaisijat on mitoitettava asennusjännitteineen ja mahdollisen vikavirran mukaan.

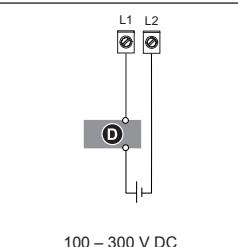

nl **D** Zekeringen van 250 mA
E Zekeringen van de regelvermogentransformator en scheidingsschakelaar. Secundaire zijde: maximaal 50 VA
 L1 en L2 zijn zonder polariteit. Bij gebruik van een wisselstroomtoevoer met nulleider sluit u de nulleider aan op de terminal L2 van de meter.
 Gebruik voor L1 altijd een zekering. Gebruik voor L2 een zekering wanneer een oogearde nulleider wordt aangesloten op het regelvermogen.
 Bij gebruik van een regelvermogentransformator moet zowel de primaire als de secundaire zijde van de transformator een zekering krijgen.
 Zekeringen en stroomonderbrekers moeten de juiste specificaties hebben voor de installatie spanning en de kortsluitstroom.

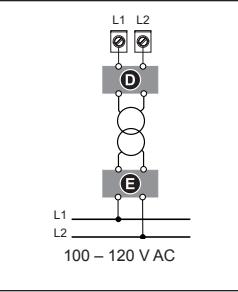

pl **D** Bezpieczniki 250 mA
E Bezpieczniki transformatora napięcia sterującego i odłącznik. Dodatkowy: Maks. 50 VA
 L1 i L2 nie są spolaryzowane. W przypadku zastosowania zasilacza AC z obwodem neutralnym należy go podłączyć do styku L2 licznika. Obwód styku L1 zawsze należy zabezpieczyć bezpiecznikiem. Obwód styku L2 należy zabezpieczyć bezpiecznikiem w przypadku podłączenia nieuziemionego przewodu neutralnego do zasilania sterującego.
 W przypadku zastosowania transformatora napięcia sterującego należy zabezpieczyć bezpiecznikiem strony pierwotną i wtórną transformatora.
 Bezpieczniki/wyłączniki muszą być przystosowane do napięcia instalacji oraz prądu zwarcioowego.

da **D** 250 mA-sikringer

E Sikringer og afbryder på styretransformer.
 Sekundær: maksimalt 50 VA

L1 er L2 er ikke-polariserede. Ved anvendelse af en AC-strømforsyning med nul sluttes nullederen til målerens L2-terminal. Anvend altid en sikring på L1. Anvend en sikring på L2 ved tilslutning af en ikke-jordet nulleder til styringen.
 Ved anvendelse af en styretransformer skal både transformerens primære og sekundære side udstyres med en sikring.
 Sikringer og afbrydere skal være specificeret til installationsspændingen og dimensioneret til den tilgængelige fejlstrøm.

hu **D** 250 mA biztosítók

E Vezérlőteljesítmény transzformátorának olvadóbiztosítója és szétkapcsolója. Szekunder: 50 VA maximum

Az L1 és L2 nem polarizált. Nulla vezetékkel rendelkező váltóáramú tápegység használata esetén kösse a nulla vezetéket a teljesítményműrő L2 csatlakozójához.
 Mindig használjon biztosítékot az L1-en. Ha a vezérlőteljesítményhez féldeleten nullát kapcsol, használjon biztosítékot az L2-n.
 Vezérlőteljesítmény-transzformátor használata esetén a transzformátor primer és szekunder oldalán is használjon biztosítékot.

Az olvadóbiztosítók/megszakítók értékeinek meg kell felelniük a beüzemelési feszültségeknek és az esetleges hibáramnak.

no **D** 250 mA sikringer


E Styrestrommens transformatorsikringer og skillebryter.
 Sekundær: 50 VA maksimum

L1 og L2 er ikke-polariserte. Hvis du bruker en strømforsyning med nøytral, kobler du nøytral til målerens L2-terminal.
 Bruk alltid en sikring på L1. Bruk sikring på L2 når du kobler en ujordet nøytral til styrestrommen.
 Hvis du bruker en styrestromtransformator, må du bruke sikring på både den primære og sekundære siden av transformatoren.
 Sikringer og effektbrytere må være godkjent for installasjonsspenningen og dimensjonert for den tilgjengelige feilstømmen.

sv **D** 250 mA säkringar

E Säkringar för strömförsljningstransformator och urkopplingskontakt. Sekundär: 50 VA max.

L1 och L2 är inte polariserade. Om en växelströmförsljning med neutral används ska neutralledningen anslutas till L2.
 Använd alltid en säkring för L1. Säkring L2 när en icke-jordad neutral ansluts till strömförsljningen.
 Om en strömförsljningstransformator används, måste båda transformatorns primärsida och sekundärsida avsäkras.
 Säkringar / kretsbytare måste märkas med installationsspänningen samt dimensioneras efter den möjliga felströmmen.

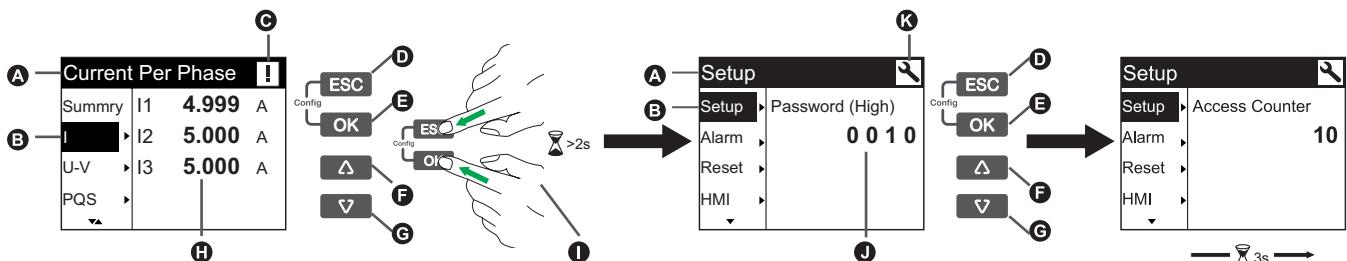

- cs**
A Nadpis obrazovky
B Seznam obrazovek
C Indikátor chyby/výstrahy
D Storno a návrat na nadřízenou stránku, Sounhr (režim zobrazení) nebo Nastavení (režim konfigurace)
E Vybrat položku nabídky nebo potvrdit zadání
F Přejít nahoru, vybrat nastavení ze seznamu nebo zvětšit číslo v číselném nastavení
G Přejít dolů, vybrat nastavení ze seznamu nebo změnit číslo v číselném nastavení
H Hodnoty nebo nastavení
I Stisknutím a přidržením OK a ESC přejdete do režimu Konfigurace
J Zadejte heslo - výchozí heslo (vysoká úroveň zabezpečení): 0010 (instalační hodiny); výchozí heslo (nízká úroveň zabezpečení): 0000 (alarmy a resety)
K Ikona konfiguračního režimu

- da**
A Skærmtitel
B Liste over skærme
C Fejl-/alarmindikator
D Annuler og vend tilbage til overordnet skærm, oversigtsskærm (displaytilstand) eller opsætningsskærm (konfigurationstilstand)
E Vælg et menupunkt, eller bekræft en indstilling
F Naviger op, vælg en indstilling fra en liste, eller forhøj et tal ved en talmæssig indstilling
G Naviger ned, vælg en indstilling fra en liste, eller formindsk et tal ved en talmæssig indstilling
H Værdier eller indstillinger
I Tryk og hold OK og ESC nede for at gå til konfigurationstilstand
J Indtast adgangskode - standardadgangskode (høj): 0010 (konfiguration og ur); standardadgangskode (lav): 0000 (alarmer og nulstiller)
K Konfiguroointilain kuvake


- fi**
A Näytön nimi
B Näyttöluettelo
C Virheen/hälytyksen ilmainin
D Peruuta ja palaa pää näytöön, Yhteenvedo-näytöön (näytötilta) tai Asetukset-näytöön (konfigurointitila).
E Valitse valikkokohta tai vahvista syöte
F Navigoi ylös, valitse asetus luettelosta tai lisää lukua numeroasetuksessa
G Navigoi alas, valitse asetus luettelosta tai vähennä lukua numeroasetuksessa
H Arvot ja asetukset
I Pidä OK- ja ESC-painikkeita painettuna, jotta pääset konfigurointitilaan
J Anna salasana - oletussalasana (korkeataso): 0010 (asetus ja lukitus); oletussalasana (alhainen tasoa): 0000 (hälytykset ja nollaukset)
K Konfiguroointitilan kuvake

- hu**
A Képernyő címe
B Képernyők listája
C Hiba-/riasztásjelző
D Törles és visszatérés az előző képernyőre, Összefoglalás képernyő (kijelzési üzemmód) vagy Beállítás képernyő (konfigurációs üzemmód)
E Menüelem kiválasztása vagy bevitel megerősítése
F Navigálás fel, beállítás választása listából vagy egy szám növelése numerikus beállítás esetén
G Navigálás le, beállítás választása listából vagy egy szám csökkenése numerikus beállítás esetén
H Értékek vagy beállítások
I A konfigurációs üzemmódba történő belépéshez tartsa lenyomva az OK + ESC gombokat
J Jelszó megadása – alapértelmezett jelszó (magas): 0010 (beállítás és óra); alapértelmezett jelszó (alacsony): 0000 (riasztások és nullázások)
K Konfigurációs üzemmód ikon

- nl**
A Schermtitel
B Lijst met schermen
C Fout-/waarschuwingssindicator
D Annuleren en terugkeren naar het bovenliggende scherm, Overzichtsscherm (weergavefunctie) of Instelscherm (configuratiefunctie)
E Een menu-item selecteren of de invoer bevestigen
F Omhoog gaan, een instelling uit een lijst selecteren of de waarde van een numerieke instelling verhogen
G Omlaag gaan, een instelling uit een lijst selecteren of de waarde van een numerieke instelling verlagen
H Waarden of instellingen
I Houd OK en ESC tegelijk ingedrukt om naar de configuratiefunctie te gaan
J Wachtwoordinvoer – standaardwachtwoord (hoog): 0010 (instellen in klok); standaardwachtwoord (laag): 0000 (alarmen en reset)
K Pictogram voor de configuratiefunctie
- no**
A Skjermbildetittel
B Liste over skjermbilder
C Feil-/varsellindikator
D Avbryt og gå tilbake til det overordnede skjermbildet, sammendragsskjerm bildet (visningsmodus) eller oppsettsskjerm bildet (konfigurasjonsmodus)
E Velg et menyelement eller bekrefet en innstilling
F Naviger opp, vælg en innstilling fra en liste, eller også en tallverdi i en numerisk innstilling
G Naviger ned, vælg en innstilling fra en liste, eller reduser en tallverdi i en numerisk innstilling
H Verdier eller innstillinger
I Trykk på og hold OK og ESC for å gå inn i konfigurasjonsmodus
J Angi passord – standardpassord (høy): 0010 (oppsett og klokke); standardpassord (lav): 0000 (alarmer og tilbakestillinger)
K Ikona trybu konfiguracji
- pl**
A Tytuł ekranu
B Lista ekranów
C Wskaźnik błędu/alarmu
D Anulowanie i przejście do ekranu nadzoru, ekran podsumowania (tryb wyświetlenia) lub ekran konfiguracji (tryb konfiguracji)
E Wybór elementu menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych
F W góre – wybór ustawienia z listy lub zwiększenie wartości numerycznej
G W dół – wybór ustawienia z listy lub zmniejszenie wartości numerycznej
H Wartości lub ustawienia
I Naciśnij i przytrzymaj przyciski OK + ESC, aby przejść do trybu konfiguracji
J Wprowadź hasło – hasło domyślne (wys.): 0010 (konfiguracja i zegar); domyślne hasło (nis.): 0000 (alarmy i żerowania)
K Ikona trybu konfiguracji


- sv**
A Skärmbrubrik
B Förteckning över skärmar
C Indikering för fel / uppmarksamhet
D Avbryt och gå tillbaka till föregående skärm, Sammanfattningssskärmen (displayläge) eller Inställningssskärmen (konfigurationsläge)
E Välj ett menyobjekt eller bekräfta en inmatning
F Navigera upp, välj en inställning från listan eller också en siffra i en sifferinställning
G Navigera ner, välj en inställning från listan eller minskar en siffra i en sifferinställning
H Värden eller inställningar
I Håll OK och ESC intryckta för att öppna konfigurationsläget
J Mata in lösenordet - standardlösenordet (högt): 0010 (inställning och klocka); standardlösenordet (lägt): 0000 (larm och återställningarna)
K Ikon för konfigurationsläge

Úvodní nastavení hodin / Indstilling af starttidspunkt / Kellon alkuperäinen / Óra kezdeti beállítása / Eerste klokinstelling / Oppstartsinnstilling av klokke / Wstępne ustawienia zegara / Grundinställning av klocka

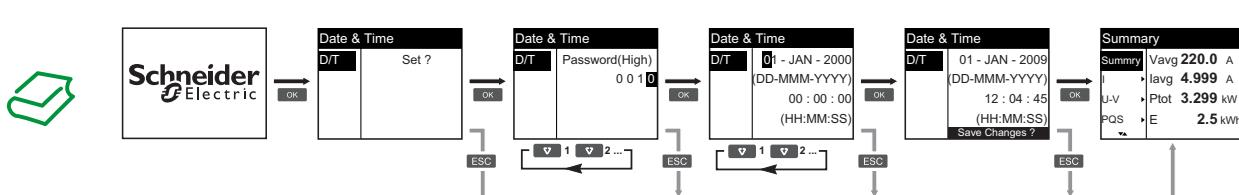

9

Konfigurace / Konfiguration / Konfigurointi / Konfiguráció / Configuratie / Konfigurasjon / Konfiguracija / Konfiguration

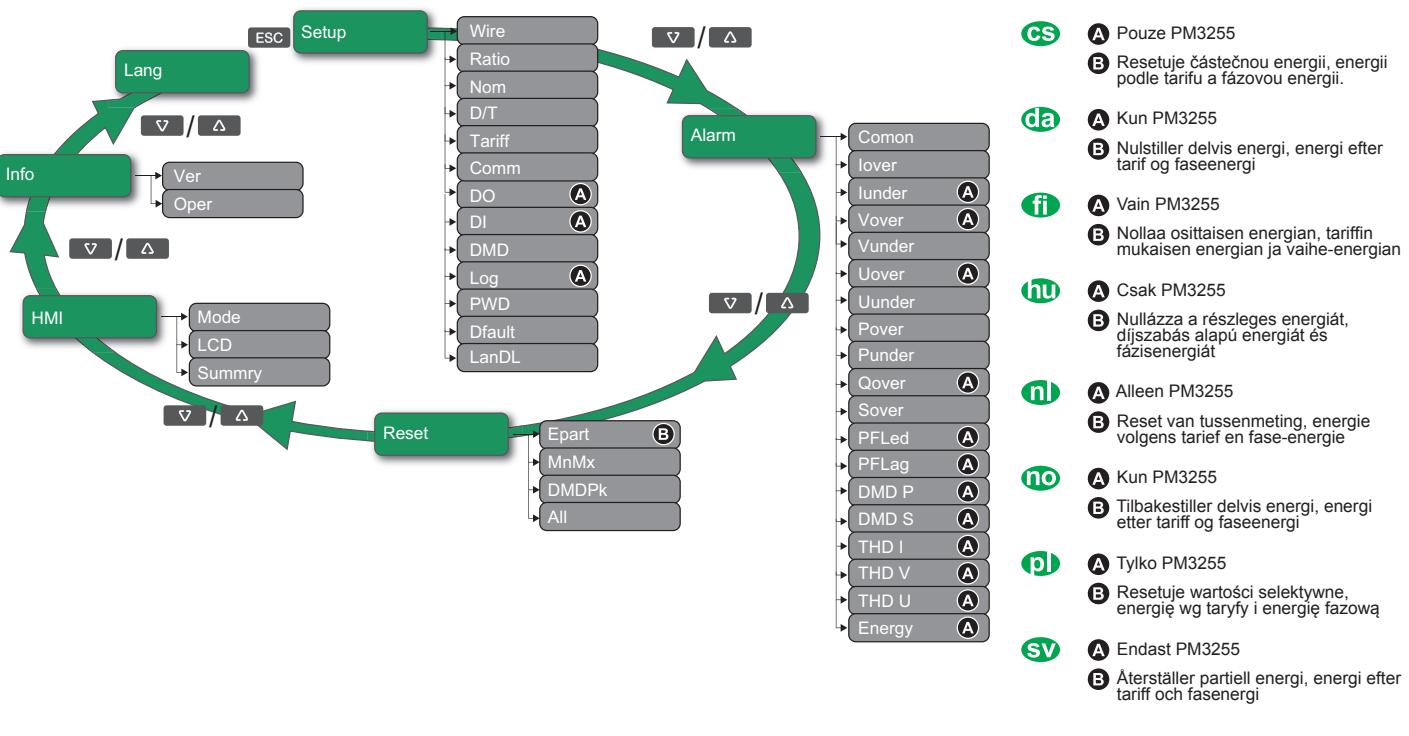

10

Ověření / Bekræftelse / Vahvistus / Ellenőrzés / Verificatie / Bekreftelse / Weryfikacja / Verifiering

cs Po provedení základní konfigurace přejděte na obrazovky dat v reálném čase a ověřte, že jsou odcítěné hodnoty správné.

da Efter den grundlæggende konfiguration skal du gå til skærmen for realtidsdata og bekræfte, at aflesningerne er korrekte.

nl Nadat u de basisconfiguratie hebt vastgelegd, gaat u naar de actuele schermen met gegevens en controleert u of de waarden correct zijn.

no Etter grunnleggende konfigurasjon går du til skjerm bildene med sanntidsdata og bekrefter at avlesningene stemmer.

fi Siirry peruskonfiguroinnin tekemisen jälkeen tosiaikaisiin dataanäytöihin ja varmista, että lukemat ovat oikeat.

hu Az alapvető konfiguráció elvégzését követően nyissa meg a valós idős adatképernyőket, és ellenőrizze, hogy a leolvasott értékek helyesek-e.

pl Po przeprowadzeniu konfiguracji podstawowej przejdź do ekranów danych w czasie rzeczywistym i sprawdź, czy odczyty są prawidłowe.

sv När grundkonfigurationen är utförd bör avläsningarna kontrolleras genom att gå till skärmen för realtidsdata.

da Planlægningsprogrammet understøtter maksimalt 4 tidssegmenter (Ta, Tb, Tc og Td) og maksimalt 4 tariffer (T1, T2, T3 og T4). Du kan tildele Ta, Tb, Tc eller Td til enhver tarif, forudsat at et tilstødende tidssegment har en anden tarif.

hu Egy ütemező maximum 4 időszegmenst (Ta, Tb, Tc és Td) és maximum 4 díjszabást (T1, T2, T3 és T4) támogat. A Ta, Tb, Tc vagy Td értékkel bármelyik megadott díjszabáshoz hozzárendelhető, feltéve, hogy a mellette elhelyezkedő időszegmenshez más tarifa tarozik.

no En planlegger støtter maksimalt 4 tidssegmenter (Ta, Tb, Tc og Td) for maksimalt 4 tariffer (T1, T2, T3 og T4). Du kan tildele Ta, Tb, Tc eller Td til en hvilken som helst tariff så sant tilstøtende tidssegmenter har en annen tariff.

pl Harmonogram obsługuje maks. 4 segmenty czasowe (Ta, Tb, Tc i Td) dla maks. 4 tarify (T1, T2, T3 i T4). Parametry Ta, Tb, Tc lub Td można przypisać do dowolnej taryfy, pod warunkiem, że każdy przyległy segment czasowy ma inną taryfę.

sv En schemaläggare har stöd för max 4 tidssegment (Ta, Tb, Tc och Td) för maximalt 4 tariffer (T1, T2, T3 och T4). Du kan tilldela Ta, Tb, Tc eller Td till valfri tariff under förutsättning att närliggande tidssegment har en annan tariff.

12 Odstraňování problémů / Fejlfinding / Vianetsintä / Hibaelhárítás / Probleemoplossing / Feilsøking / Rozwiązywanie problemów / Felsökning

CS Pokud kombinace podsvícení a ikony chyby / výstrahy ukazují chybu nebo abnormální situaci, přejděte na obrazovku diagnostiky a zjistěte diagnostický kód (pokyny k navigaci displejem nebo provádění konfigurace viz části 8-9). Přetrvá-li problém i po provedení níže uvedených pokynů, obrat' se na technickou podporu.

| Kód | PM3250 | PM3255 | Popis | Možné řešení |
|----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| — | • | • | Displej LCD nic nezobrazuje. | Zkontrolujte a upravte kontrast LCD / nastavení podsvícení. |
| — | • | • | Tlačítka nereagují na stisk. | Spusťte elektromér znova jeho vypnutím a opětovným zapnutím. |
| 101, 102 | • | • | Měření se zastaví kvůli interní chybě. Je zobrazena celková spotřeba energie. | Přejděte do konfiguračního režimu a provedte Reset Config (reset konfigurace). |
| 201 | • | • | Měření pokračuje. Nastavení frekvence neodpovídá měřením frekvence. | Opravte nastavení frekvence podle jmenovité frekvence soustavy elektrické sítě. |
| 202 | • | • | Měření pokračuje. Nastavení zapojení neodpovídá vstupům zapojení. | Opravte nastavení zapojení podle vstupů zapojení. |
| 203 | • | • | Měření pokračuje. Sled fází je obrácen. | Zkontrolujte připojení vodičů a případně opravte nastavení zapojení. |
| 205 | • | • | Měření pokračuje. Datum a čas byly resetovány kvůli výpadku napájení. | Nastavte datum a čas. |
| 206 | — | • | Měření pokračuje. Absence impulzu kvůli přetížení na výstupu energetických impulzů. | Zkontrolujte nastavení výstupu energetických impulzů. |
| 207 | • | • | Měření pokračuje. Abnormální funkce interních hodin. | Spusťte elektromér znova jeho vypnutím a opětovným zapnutím, pak resetujte datum a čas. |

DA Hvis kombinationen af bagbelysning og alarm-/fejlikonet indikerer en fejl eller en unormal situation, skal du navigere til diagnoseskærmene og findediagnosekoden (se afsnit 8-9 vedr. vejledning i navigering på displayet eller i konfigureringsmenuen). Såfremt problemet vedvarer efter nedenstående vejledning, bedes du kontakte Teknisk Support.

| Kode | PM3250 | PM3255 | Beskrivelse | Mulig løsning |
|----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| — | • | • | LCD-displayet er ikke synligt. | Kontrollér og justér LCD-kontrast/indstilling af bagbelysning. |
| — | • | • | Trykknapper fungerer ikke. | Genstart måleren ved at slukke og tænde den igen. |
| 101, 102 | • | • | Måling stopper pga. en intern fejl. Det samlede energiforbrug vises. | Gå til konfigurationstilstand, og udfør Nulstil konfig (Reset Config). |
| 201 | • | • | Måling fortsætter. Ingen match mellem frekvensindstilling og frekvensmålinger. | Korriger frekvensindstillerne i henhold til mærkefrekvensen for strømforsyningen. |
| 202 | • | • | Måling fortsætter. Ingen match mellem konfiguration af kabelføring og kabelindgangene. | Korriger konfigurationen af kabelføringen ifølge kabelindgangene. |
| 203 | • | • | Måling fortsætter. Omvendt fasefølge. | Kontrollér kabeltilslutningerne, og korrigér om nødvendigt konfigurationen af kabelføringen. |
| 205 | • | • | Måling fortsætter. Dato og klokkeslæt er nulstillet pga. strømafrydelse. | Indstil dato og klokkeslæt. |
| 206 | — | • | Måling fortsætter. Pulsen mangler pga. overbelastning af energipulsudgang. | Kontrollér indstillingen for energipulsudgangen. |
| 207 | • | • | Måling fortsætter. Unormal intern urfunktion. | Genstart måleren ved at slukke den og tænde den igen, og nulstil derefter dato og klokkeslæt. |

FI Jos taustavalto ja virheen/hälytyksen kuvake yhdessä osoittavat virhettä tai epänormaalialla tilannetta, siirry diagnostiikanäytöön ja etsi diagnostiikkakoodi (kappaleet 8–9 tarjoavat ohjeita näytössä liikkumiseen ja konfigurointiin). Jos ongelma ei poistu seuraavien ohjeiden noudattamisen jälkeenkään, ota yhteys tekniseen tukeen.

| Koodi | PM3250 | PM3255 | Kuvaus | Mahdollinen ratkaisu |
|----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — | • | • | Nestekidenäyttö ei näy. | Tarkista ja säädä näytön kontrasti/taustavalon asetus. |
| — | • | • | Painikkeet eivät toimi. | Käynnistä mittari uudelleen sammittamalla ja kytke mihin tahansa sähköpistokeeseen. |
| 101, 102 | • | • | Mittaus pysähtyy sisäisen virheen vuoksi. Kokonaisen energiankulutus näkyi näytössä. | Siirry konfiguroointitilaan ja toteuta konfiguroinnin palautus (Reset Config). |
| 201 | • | • | Mittaus jatkuu. Taajuusasetukset ja taajuusmittaukset eivät vastaa toisiaan. | Korjataa taajuusasetukset ja taajuusmittaukset virtajärjestelmän nimellistäajuuden mukaisiksi. |
| 202 | • | • | Mittaus jatkuu. Johdinasetukset ja johdintulot eivät vastaa toisiaan. | Korjaat johdinasetukset johdintulojen mukaisiksi. |
| 203 | • | • | Mittaus jatkuu. Vaihejärjestys on käänneinen. | Tarkista johdinliitännät ja korjaat tarvittaessa johdinasetukset. |
| 205 | • | • | Mittaus jatkuu. Päiväys ja kellonaika ovat nollautuneet sähkökatkon vuoksi. | Aseta päiväys ja kellonaika. |
| 206 | — | • | Mittaus jatkuu. Pulssi puuttuu energiapulssin lähdön yliuormituksen vuoksi. | Tarkista energiapulssin lähtöasetukset. |
| 207 | • | • | Mittaus jatkuu. Sisäinen kello toimii epänormaalisti. | Käynnistä mittari uudelleen sammittamalla ja kytke mihin tahansa sähköpistokeeseen. |

hu Ha a háttérvilágítás és hiba-/riasztásikon kombinációja hibát vagy rendellenes helyzetet jelez, lépj a diagnosztikai képernyőre és keresse ki a diagnosztikai kódot (a kijelzőn történő navigációra és a konfiguráció elvégzésére vonatkozó utasításokat a 8–9. részben találja). Ha a probléma az alábbi utasítások elvégzését követően is fennáll, lépj a kapcsolatba a műszaki támogatással.

| Kód | PM3250 | PM3255 | Leírás | Lehetséges megoldás |
|----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| — | • | • | Az LCD-kijelzőn nem látszik semmi. | Ellenőrizze és állítsa be az LCD kontraszt/háttérvilágítás beállítását. |
| — | • | • | A nyomógombok nem működnek. | Indítsa újra a mérőt: kapcsolja ki, majd be. |
| 101, 102 | • | • | A mérés belső hiba miatt leáll. Az összes fogyasztott energia jelenik meg. | Lépj a konfigurációs üzemmódba, és törlje a konfigurációt (Reset Config). |
| 201 | • | • | A mérés folytatódik. Eltérs van a frekvencia-beállítások és a frekvenciamérések között. | Javítsa ki a frekvencia-beállításokat a hálózat névleges frekvenciája alapján. |
| 202 | • | • | A mérés folytatódik. Eltérs van a bekötési beállítások és a bekötött bemenetek között. | A bekötött bemeneteknek megfelelően javítsa a bekötési beállításokat. |
| 203 | • | • | A mérés folytatódik. A fázisorrrend fordított. | Ellenőrizze a csatlakozásokat, és szükség szerint javítsa a bekötési beállításokat. |
| 205 | • | • | A mérés folytatódik. A dátum és idő áramkimaradás miatt törlődött. | Állítsa be a dátumot és az időt. |
| 206 | — | • | A mérés folytatódik. Az energiimpulzus-kimenet túlerhelése miatt kimaradó impulzus. | Ellenőrizze az energiimpulzus kimeneti beállítását. |
| 207 | • | • | A mérés folytatódik. A belső óra működése rendellenes. | Indítsa újra a mérőt: kapcsolja ki, majd be, majd pedig törlje a dátumot és időt. |

nl Als de achtergrondverlichting en het fout-/waarschuwingspictogram samen een fout of abnormale toestand aangeven, gaat u naar het diagnosescherm en zoekt u de diagnosecode op (raadpleeg hoofdstuk 8 en 9 voor instructies om door het scherm te bewegen of de configuratie vast te leggen). Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de onderstaande instructies hebt uitgevoerd, neemt u contact op met de technische ondersteuning.

| Code | PM3250 | PM3255 | Beschrijving | Mogelijke oplossing |
|----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — | • | • | LCD-scherm niet zichtbaar. | Controleer het LCD-contrast/de achtergrondverlichting en regel dit zo nodig bij. |
| — | • | • | Drukknoppen werken niet. | Start de meter opnieuw door het apparaat uit en weer aan te zetten. |
| 101, 102 | • | • | Meetfunctie stopt vanwege interne fout. Het totale energieverbruik wordt weergegeven. | Ga naar de configuratiefunctie en voer de opdracht Reset Config uit. |
| 201 | • | • | Meetfunctie loopt door. Frequentie-instellingen en frequentiemetingen stemmen niet overeen. | Pas de frequentie-instellingen aan volgens de nominale frequentie van de stroomtoevoer. |
| 202 | • | • | Meetfunctie loopt door. Bedradingsinstellingen en -ingangen stemmen niet overeen. | Pas de bedradingsinstellingen aan volgens de ingangen. |
| 203 | • | • | Meetfunctie loopt door. Omgekeerde fasevolgorde. | Controleer de bedradingsaansluitingen en pas de bedradingsinstellingen zo nodig aan. |
| 205 | • | • | Meetfunctie loopt door. Datum en tijd gereset vanwege een stroomstoring. | Stel de datum en tijd in. |
| 206 | — | • | Meetfunctie loopt door. Puls ontbreekt vanwege overbelasting op de energiepulsuitgang. | Controleer de instellingen voor de energiepulsuitgang. |
| 207 | • | • | Meetfunctie loopt door. Abnormale interne klokfunctie. | Start de meter opnieuw door het apparaat uit en weer aan te zetten en stel de datum en tijd vervolgens opnieuw in. |

no Hvis kombinasjonen av bakgrunnslys og feil-/varsellikonet angir en feil eller en unormal situasjon, navigerer du til diagnoseskjerm bildet og finner diagnosekoden (i kapittel 8–9 finner du instruksjoner for konfigurering og navigering på skjermen). Hvis du får problemer etter å ha fulgt instruksjonene nedenfor, kan du kontakte Teknisk kundestøtte.

| Kode | PM3250 | PM3255 | Beskrivelse | Mulig løsning |
|----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — | • | • | LCD-display kan ikke leses. | Sjekk og juster kontrast-/bakgrunnslysinnstillingene for LCD. |
| — | • | • | Feil med trykknapp. | Start måleren på nytt ved å slå strømmen av og på igjen. |
| 101, 102 | • | • | Måling stopper på grunn av intern feil. Totalt energiforbruk vises. | Gå inn i konfigurasjonsmodus og implementer Reset Config. |
| 201 | • | • | Måling fortsetter. Misforhold mellom frekvensinnstillingar og frekvensmålinger. | Korriger frekvensinnstillingar i henhold til el-systemets nominelle frekvens. |
| 202 | • | • | Måling fortsetter. Misforhold mellom ledningsinnstillingar og ledningsinnnganger. | Korriger ledningsinnstillingar i henhold til ledningsinnganger. |
| 203 | • | • | Måling fortsetter. Fasesekvens reversert. | Sjekk ledningsforbindelser og korriger ledningsinnstillingar ved behov. |
| 205 | • | • | Måling fortsetter. Dato og klokkeslett ble tilbakestilt på grunn av strømbrudd. | Angi dato og klokkeslett. |
| 206 | — | • | Måling fortsetter. Puls mangler på grunn av overbelastning av energipulsutgang. | Kontroller innstillingene for energipulsutgang. |
| 207 | • | • | Måling fortsetter. Unormal intern klokkefunksjon. | Start måleren på nytt ved å slå strømmen av og på igjen og deretter stille inn dato og klokkeslett på nytt. |

pl Jeśli kombinacja podświetlenia i ikony błędu/alarmu wskazują błąd lub nieprawidłowy stan, należy przejść do ekranu diagnostyki i odszukać kod diagnostyczny (patrz rozdziały 8-9, aby uzyskać informacje dotyczące poruszania się po menu ekranowym i konfigurowania). Jeśli problem nadal występuje po wykonaniu poniższych instrukcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

| Kod | PM3250 | PM3255 | Opis | Mögliche Lösung |
|----------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — | • | • | Wyświetlacz LCD jest niewczytelny. | Sprawdź i dostosuj kontrast/podświetlenie ekranu LCD. |
| — | • | • | Nie działają przyciski. | Uruchom ponownie licznik, odłączając i podłączając jego zasilanie. |
| 101, 102 | • | • | Zliczanie zostaje przerwane z powodu błędu wewnętrznego. Wyświetlane jest całkowite zużycie energii. | Przejdź do trybu konfiguracji i wybierz opcję Reset Config. |
| 201 | • | • | Zliczanie jest kontynuowane. Niezgodność ustawień częstotliwości z pomiarami częstotliwości. | Popraw ustawienia częstotliwości odpowiednio do częstotliwości nominalnej układu zasilania. |
| 202 | • | • | Zliczanie jest kontynuowane. Niezgodność ustawień instalacji elektrycznej z sygnałami wejściowymi. | Popraw ustawienia instalacji elektrycznej odpowiednio do sygnałów wejściowych. |
| 203 | • | • | Zliczanie jest kontynuowane. Odwrócona kolejność faz. | Sprawdź podłączenia przewodów i w razie potrzeby popraw ustawienia instalacji elektrycznej. |
| 205 | • | • | Zliczanie jest kontynuowane. Data i godzina zostały wyzerowane z powodu braku zasilania. | Ustaw datę i godzinę. |
| 206 | — | • | Zliczanie jest kontynuowane. Brak impulsu z powodu przeciążenia na wyjściu impulsów energii. | Sprawdź ustawienia wyjścia impulsów energii. |
| 207 | • | • | Zliczanie jest kontynuowane. Nieprawidłowe działanie zegara wewnętrznego. | Uruchom ponownie licznik energii, odłączając i podłączając zasilanie, a następnie wyzeruj datę i godzinę. |

sv Om kombinationen av bakgrundsljus och fel / uppmärksamhet indikerar ett fel eller en onormal situation, gå till diagnosskärmen för att se diagnoskoden (se avsnitt 8-9 för instruktioner om hur navigering sker i displayen eller utför en konfiguration). Om problemet kvarstår efter det att nedanstående instruktioner förljs bör du kontakta teknisk support.

| Kod | PM3250 | PM3255 | Beskrivning | Möglich lösning |
|----------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — | • | • | Displayen visas inte. | Kontrollera och justera LCD-displayens kontrast/bakgrundsljus. |
| — | • | • | Knapptryckningar fungerar inte. | Starta om mätaren genom att stänga av och sedan slå på strömförserjningen till den igen. |
| 101, 102 | • | • | Mätning upphör på grund av ett internt fel. Total energiförbrukning visas. | Gå in i konfigurationsläge och utför Reset Config (Äterställ konfigurationen). |
| 201 | • | • | Mätningen fortsätter. Felanpassning mellan frekvensinställningar och frekvensmätningarna. | Korrigera frekvensinställningen så att den stämmer överens med den nominella frekvensen i försörjningssystemet. |
| 202 | • | • | Mätningen fortsätter. Felanpassning mellan inkopplingsinställningar och den verkliga inkopplingen. | Korrigera inkopplingsinställningar så att de överensstämmer med den verkliga inkopplingen. |
| 203 | • | • | Mätningen fortsätter. Fassekvensen reverserad. | Kontrollera inkopplingen och korrigera inkopplingsinställningarna vid behov. |
| 205 | • | • | Mätningen fortsätter. Datum och tid har nollställts på grund av ett strömbrott. | Ställ in datum och tid. |
| 206 | — | • | Mätningen fortsätter. Puls saknas på grund av överbelastning på energipulsutgången. | Kontrollera inställningarna för energipulsutgången. |
| 207 | • | • | Mätningen fortsätter. Avvikelse i den interna klockan. | Starta om mätaren genom att stänga av strömförserjningen till den och ställ därefter in datum och tid när energimätaren har startat igen. |

13 Technické údaje / Specifikationer / Tekniset tiedot / Műszaki adatok / Specificaties / Spesifikasjoner / Dane techniczne / Specifikationer

cs Řídicí výkon

- ~: 100 – 277 V F-N, 173 – 480 V F-F ±20 %
- Frekvence: 45 – 65 Hz
- =: 100 – 300 V
- Zátěž:

 - ~: 5 VA
 - =: 3 W

Instalační kategorie III

Napěťové vstupy

- Hvězda: 60 – 277 V F-N, 100 – 480 V F-F ±20 %
- Trojúhelník: 100 – 480 V F-F ±20 %

Frekvence: 50 / 60 Hz ±10 %

- Požadovaná minimální teplotní třída vodičů: 90 °C

- Trvalé přetížení: 332 V F-N nebo 575 V F-F

Impedance: 3 MΩ

Kategorie měření III

Zátěž: 0,2 VA

Elektromagnetické prostředí: E2

Mechanické prostředí: M1

Proudové vstupy

- Jmenovitý: 1 A nebo 5 A; vyžaduje transformátory proudu x/5A nebo x/1A.

- Měřený proud: 20 mA – 6 A

- Odolnost: 10 A trvale, 20 A po dobu 10 s/hod

- Požadovaná minimální teplotní třída vodičů: 90 °C

- Impedance: < 1 mΩ

- Zátěž: < 0,036 VA při 6 A

Digitální vstupy (PM3255)

- Typ: Optočlenové vstupy typu 1 (IEC 61131-2)
- Stav OFF (vypnuto): 0 – 5 V=

- Stav ON (zapnuto): 11 – 40 V=

- Maximální vstup: 40 V=, 4 mA

Digitální výstupy (PM3255)

- Typ: polovodičové relé
- 5 – 40 V=, 50 mA

Instalace

- Provozní teplota: -25 °C až +55 °C (K55)

- Skladovací teplota: -40 °C až +85 °C

- Relativní vlhkost: 5 % – 95 % nekondenzující

- Přední panel IP40, pouzdro elektroměru IP20

- Nadmořská výška ≤ 3 000 m

- Stupeň znečistění 2

- Dvojitá izolace

- Není vhodné pro vlhká prostředí.

- Pouze pro použití uvnitř.

da Styring

- AC: 100 – 277 V L-N, 173 – 480 V L-L ± 20 %

- Frekvens: 45 – 65 Hz

- DC: 100 – 300 V

Last:

- AC: 5 VA

- DC: 3 W

- Instalationskategori III

Spændingsindgang

- Wye: 60 – 277 V L-N, 100 – 480 V L-L ± 20 %

- Delta: 100 – 480 V L-L ± 20 %

- Frekvens: 50 / 60 Hz ±10 %

- Mindstekrav til specifikation for ledningstemperatur: 90 °C

- Permanent overbelastning: 332 V L-N eller 575 V L-L

- Impedans: 3 MΩ

- Målekategori III

- Last: 0,2 VA

- Elektromagnetisk klasse: E2

- Mekanisk klasse: M1

Strømmindgange

- 1 A eller 5 A nominelt; kræver x/5A- eller x/1A-strømtransformere

- Målt strømstyrke: 20 mA – 6 A

- Modstandsdygtighed: 10 A kontinuerligt, 20 A ved 10 sek/t

- Mindstekrav til specifikation for ledningstemperatur: 90 °C

- Impedans: < 1 mΩ

- Last: < 0,036 VA ved 6 A

Digitale indgange (PM3255)

- Type: Type 1 (IEC 61131-2) optokoblerindgange

- FRA-tilstand: 0 – 5 V DC

- TIL-tilstand: 11 – 40 V DC

- Maksimalt input: 40 V DC, 4 mA

Digitale udgange (PM3255)

- Type: faststørelæ

- 5 – 40 V DC, 50 mA

Installation

- Driftstemperatur: -25 °C til +55 °C (K55)

- Opbevaringstemperatur: -40 °C til +85 °C

- 5 % – 95 % RF ikke-kondenserende

- IP40-frontpanel, IP20-målerhus

- ≤ 3000 m over havoverfladen

- Forureningsklasse 2

- Dobbeltisolering

- Ikke egnet til vådrum

- Kun til indendørs brug

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>fi Ohjausvirta</p> <ul style="list-style-type: none"> AC: 100–277 V L-N, 173–480 V L-L ± 20 % Taajuus: 45–65 Hz DC: 100–300 V Kuorma: <ul style="list-style-type: none"> AC: 5 VA DC: 3 W Asennusluokka III <p>Jänniteturutot</p> <ul style="list-style-type: none"> Tähti: 60–277 V L-N, 100–480 V L-L ± 20 % Kolmio: 100–480 V L-L ± 20 % Taajuus: 50 / 60 Hz ± 10 % Pienin vaadittava johdon lämpötilankesto: 90 °C Jatkuva ylikuormitus: 332 V L-N tai 575 V L-L Impedanssi: 3 MΩ Mittausluokka III Kuorma: 0,2 VA Sähkömagneettinen ympäristö: E2 Mekaaninen ympäristö: M1 <p>Virtatulot</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 A tai 5 A nimellinen, vaatii x/5A- tai x/1A-virtamäärä Mitattava virta: 20 mA–6 A Virransieto: 10 A jatkuva, 20 A: 10 s/h Pienin vaadittava johdon lämpötilankesto: 90 °C Impedanssi: < 1 mΩ Kuorma: < 0,036 VA virran ollessa 6 A | <p>Digitaalitulot (PM3255)</p> <ul style="list-style-type: none"> Typpi: Typpi 1 (IEC 61131-2) optiset liitäntätulot Pois-tila: 0–5 V DC Päällä-tila: 11–40 V DC Enimmäistulo: 40 V DC, 4 mA <p>Digitalilähdöt (PM3255)</p> <ul style="list-style-type: none"> Typpi: puolijohderele 5–40 V DC, 50 mA <p>Asennus</p> <ul style="list-style-type: none"> Toimintalaämpötila: -25 °C – +55 °C (K55) Säilytysläämpötila: -40 °C – +85 °C 5–95 % suhteellinen kosteus, tiivistymätilon IP40 etupaneeli, IP20 mittarin runko ≤ 3000 m merenpinnan yläpuolella Saasteaste 2 Kaksosieristetty Ei soveltu märkien tiloihin Vain sisäkäytöön | <p>hu Vezérlőteljesítmény</p> <ul style="list-style-type: none"> AC: 100–277 V L-N, 173–480 V L-L ± 20% Frekvencia: 45–65 Hz DC: 100–300 V Teher: <ul style="list-style-type: none"> AC: 5 VA DC: 3 W III. beüzemelési kategória <p>Feszültségbemenetek</p> <ul style="list-style-type: none"> Csillagkapcsolás: 60–277 V L-N, 100–480 V L-L ± 20% Delta: 100–480 V L-L ± 20% Frekvencia: 50/60 Hz ± 10% Minimális szükséges vezeték-hőmérsékleti minősítés: 90 °C Folyamatos túlterhelés: 332 V L-N vagy 575 V L-L Ellenállás: 3 MΩ III. mérési kategória Teher: 0,2 VA Elektromágneses környezet: E2 Mechanikus környezet: M1 <p>Árambemenetek</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 A vagy 5 A névleges, x/5A vagy x/1A áramváltók szükségek hozzá Mért áramerősség: 20 mA–6 A Terhelésbírás: 10 A folyamatos, 20 A óránként 10 sec időtartamig Minimális szükséges vezeték-hőmérsékleti minősítés: 90 °C Ellenállás: < 1 mΩ Teher: < 0,036 VA 6 A mellett | <p>Digitális bemenetek (PM3255)</p> <ul style="list-style-type: none"> Típus: 1. típusú (IEC 61131-2) optikai csatlakozású bemenetek KI állapot: 0–5 V DC BE állapot: 11–40 V DC Maximum bemenet: 40 V DC, 4 mA <p>Digitális kimenetek (PM3255)</p> <ul style="list-style-type: none"> Típus: szilárdtest relé 5–40 V DC, 50 mA <p>Béüzemelés</p> <ul style="list-style-type: none"> Üzemeltetési hőmérséklet: -25 °C – +55 °C (K55) Tárolási hőmérséklet: -40 °C – +85 °C 5%–95% nem kondenzáló relativ páratartalom IP40 előlap, IP20 burkolat ≤ 3000 m tengeszint felett 2. környezetszennyezési fokozat Kettős szigetelésű Nedves helyekre nem alkalmas Kizárolag beltéri használatra |
| <p>nl Regelvermogen</p> <ul style="list-style-type: none"> Wisselstroom: 100–277 V L-N, 173–480 V L-L ± 20 % Frequentie: 45–65 Hz Gelijkstroom: 100–300 V Last: <ul style="list-style-type: none"> Wisselstroom: 5 VA Gelijkstroom: 3 W Installatiecategorie III <p>Spanningsingangen</p> <ul style="list-style-type: none"> Ster: 60–277 V L-N, 100–480 V L-L ± 20 % Driehoek: 100–480 V L-L ± 20 % Frequentie: 50/60 Hz ± 10 % Minimumspecificatie kopertemperatuur: 90 °C Permanente overbelasting: 332 V L-N of 575 V L-L Impedanssi: 3 MΩ Meetcategorie III Last: 0,2 VA Elektromagnetische milieuklasse: E2 Mechanische milieuklasse: M1 <p>Stroomingangen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 A of 5 A nominale; stroomtransformatoren van x/5 A of x/1 A vereist Gemeten stroom: 20 mA–6 A Bestand tegen: 10 A continu, 20 A gedurende 10 sec/uur Minimumspecificatie kopertemperatuur: 90 °C Impedanssi: < 1 mΩ Last: < 0,036 VA bij 6 A | <p>Digitale ingangen (PM3255)</p> <ul style="list-style-type: none"> Type: Ingangen van type 1 (IEC 61131-2) met optische koppeling UIT-toestand: 0–5 V gelijkstroom AAN-toestand: 11–40 V gelijkstroom Maximale invoer: 40 V gelijkstroom, 4 mA <p>Digitale uitgangen (PM3255)</p> <ul style="list-style-type: none"> Type: halfgeleiderrelais 5–40 V gelijkstroom, 50 mA <p>Installatie</p> <ul style="list-style-type: none"> Bedrijfstemperatuur: -25 °C tot +55 °C (K55) Opslagtemperatuur: -40 °C tot +85 °C Relatieve luchtvochtigheid: 5%–95% niet-condenserend Frontpaneel IP40, behuizing IP20 ≤ 3000 m boven zeeniveau Vervuilinggraad 2 Dubbel geïsoleerd Niet geschikt voor natte ruimten Alleen voor gebruik binnenshuis | <p>no Styrestrøm</p> <ul style="list-style-type: none"> Vekselsstrøm: 100–277 V L-N, 173–480 V L-L ± 20 % Frekvens: 45–65 Hz Likestrøm: 100–300 Hz Belastning: <ul style="list-style-type: none"> Vekselsstrøm: 5 VA Likestrøm: 3 W Installasjonskategori III <p>Spenningsinganger</p> <ul style="list-style-type: none"> Wye: 60–277 V L-N, 100–480 V L-L ± 20 % Delta: 100–480 V L-L ± 20 % Frekvens: 50/60 Hz ± 10 % Minimum temperaturklassifisering påkrevd for ledningen: 90 °C Permanent overbelastning: 332 V L-N eller 575 V L-L Impedans: 3 MΩ Målekategori III Belastning: 0,2 VA Elektromagnetisk miljø: E2 Mekanisk miljø: M1 <p>Strøminnganger</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 A eller 5 A nominelt; krever x/5A eller x/1A strømtransformatorer Målt strømstyrke: 20 mA–6 A Motstår: 10 A kontinuerlig, 20 A ved 10 sek/t Minimum temperaturklassifisering påkrevd for ledningen: 90 °C Impedans: < 1 mΩ Belastning: <0,036 VA ved 6 A | <p>Digitale innanger (PM3255)</p> <ul style="list-style-type: none"> Type: Type 1 (IEC 61131-2) optokoblingsinnanger AV-tilstand: 0–5 V DC PA-tilstand: 11–40 V DC Maksimal inngangsspenning: 40 V DC, 4 mA <p>Digitale utganger (PM3255)</p> <ul style="list-style-type: none"> Type: solid-state-relé 5–40 V DC, 50 mA <p>Installasjon</p> <ul style="list-style-type: none"> Driftstemperatur: -25 °C til +55 °C (K55) Lagringstemperatur: -40 °C til +85 °C 5%–95 % RH ikke-kondenserende IP40 frontpanel, IP20 målerkabinet ≤ 3000 m over havet Forurensningsgrad 2 Dobbeltisolert Uegnet for fuktige omgivelser Kun for innendørs bruk |
| <p>p Zasilanie sterujące</p> <ul style="list-style-type: none"> AC: 100–277 V L-N, 173–480 V L-L ± 20 % Częstotliwość: 45–65 Hz DC: 100–300 V Obciążenie: <ul style="list-style-type: none"> AC: 5 VA DC: 3 W Kategoria III instalacji <p>Napięcia wejściowe</p> <ul style="list-style-type: none"> Połączenie w trójkąt: 60–277 V L-N, 100–480 V L-L ± 20 % Połączenie gwiazdowe: 100–480 V L-L ± 20 % Częstotliwość: 50 / 60 Hz ± 10 % Minimalna wymagana wartość odporności temperaturowej: 90 °C Stale przełożenie: 332 V L-N lub 575 V L-L Impedancja: 3 MΩ Kategoria III pomiaru Obciążenie: 0,2 VA Srodowisko elektromagnetyczne: E2 Srodowisko mechaniczne: M1 <p>Wejścia cyfrowe</p> <ul style="list-style-type: none"> Typ: Wejścia transoptora typ 1 (IEC 61131-2) Stan wyl.: 0–5 V DC Stan wl.: 11–40 V DC Maksymalne napięcie wejściowe: 40 V DC, 4 mA <p>Wejścia cyfrowe (PM3255)</p> <ul style="list-style-type: none"> Typ: przekaźnik półprzewodnikowy 5–40 V DC, 50 mA <p>Instalacja</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperatura robocza: -25 °C do +55 °C (K55) Temperatura przechowywania: -40 °C do +85 °C 5%–95% wilgotność względna bez kondensacji Panel przedni IP40, obudowa licznika IP20 ≤ 3000 m n.p.m Stopień zanieczyszczenia 2 Podwójna izolacja Nie nadaje się do montażu w zawiłcoconych lokalizacjach Tylko do zastosowań w obiektach zamkniętych | <p>Wejścia cyfrowe (PM3255)</p> <ul style="list-style-type: none"> Typ: Wejścia transoptora typ 1 (IEC 61131-2) Stan wyl.: 0–5 V DC Stan wl.: 11–40 V DC Maksymalne napięcie wejściowe: 40 V DC, 4 mA <p>Wejścia cyfrowe (PM3255)</p> <ul style="list-style-type: none"> Typ: przekaźnik półprzewodnikowy 5–40 V DC, 50 mA <p>Instalacja</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperatura robocza: -25 °C do +55 °C (K55) Temperatura przechowywania: -40 °C do +85 °C 5%–95% wilgotność względna bez kondensacji Panel przedni IP40, obudowa licznika IP20 ≤ 3000 m n.p.m Stopień zanieczyszczenia 2 Podwójna izolacja Nie nadaje się do montażu w zawiłcoconych lokalizacjach Tylko do zastosowań w obiektach zamkniętych | <p>sv Strömförsörjning</p> <ul style="list-style-type: none"> AC: 100–277 V L-N, 173–480 V L-L ± 20 % Frekvens: 45–65 Hz DC: 100–300 V Belastning: <ul style="list-style-type: none"> AC: 5 VA DC: 3 W Installationskategori III <p>Spänningssingångar</p> <ul style="list-style-type: none"> Stjärnkopplad: 60–277 V L-N, 100–480 V L-L ± 20 % Deltakopplad: 100–480 V L-L ± 20 % Frekvens: 50 / 60 Hz ± 10 % Min. temperaturmärkning för ledare: 90 °C Permanent överbelastning: 332 V L-N eller 575 V L-L Impedans: 3 MΩ Målkategori III Belastning: 0,2 VA Elektromagnetisk miljö: E2 Mekanisk miljö: M1 <p>Strömingångar</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 A eller 5 A nominellt; kräver x/5A eller x/1A strömtransformatorer Uppmätt ström: 20 mA–6 A Uthållighet: 10 A kontinuerligt, 20 A vid 10 sek/tim. Min. temperaturmärkning för ledare: 90 °C Impedans: < 1 mΩ Belastning: <0,036 VA vid 6 A | <p>Digitala ingångar (PM3255)</p> <ul style="list-style-type: none"> Typ: Typ 1 (IEC 61131-2) optokopplade ingångar FRÄN-läge: 0 – 5 V DC TILL-läge: 11 – 40 V DC Max ingång: 40 V DC, 4 mA <p>Digitala utgångar (PM3255)</p> <ul style="list-style-type: none"> Typ: halvledarrelä 5 – 40 V DC, 50 mA <p>Installation</p> <ul style="list-style-type: none"> Driftstemperatur: -25 °C till +55 °C (K55) Lagringstemperatur: -40 °C till +85 °C 5% – 95% RH icke-kondenserande IP40 frontpanel, IP20 hus ≤ 3000 m över havsnivå Miljöklass 2 Dubbeltisolerad Ej lämplig för våta miljö Endast för användning inomhus |



en

GOST 31819.21-2012
GOST 31819.23-2012

PM3250 PM3255

ru

ГОСТ 31819.21-2012
ГОСТ 31819.23-2012

kk

ГОСТ 31819.21-2012
ГОСТ 31819.23-2012

Representative Offices / Уполномоченные поставщики / Уәкілетті жеткізушілер

en Authorized suppliers:
Schneider Electric Russia
Address: 12/1 Dvintsev st., 127018
Moscow,
Russia
Tel.: +7 (495) 777 99 90
Fax: +7 (495) 777 99 92
Schneider Electric Kazakhstan
Address: Dostyk ave 38, Ken Dala
business center, Almaty, Kazakhstan
A25D9D1
Tel.: +7 (727) 357 23 57
Fax: +7 (727) 357 24 39

ru Уполномоченный поставщик в
РФ:
АО «Шнейдер Электрик»
Адрес: 127018, Россия, г. Москва,
ул. Двинцев, д.12, корп.1
Тел.: +7 (495) 777 99 90
Факс: +7 (495) 777 99 92

kk Қазақстан Республикасында уәкіл
жеткізуши:
«Шнейдер Электрик» ЖШС-и
Мекен-жайы: A25D9D1, Казахстан, г. Алматы,
Достық проспект, 38, БЦ Кен Дала
Тел.: +7 (727) 357 23 57
Факс: +7 (727) 357 24 39

Serial Number Decoding / Расшифровка серийного номера / Сериялық нөмірдің мағынасын ашуы

M M Y Y W W D X X X
A B C D E

| | en | ru | kk |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A | Model number identification code | Идентификационный код модели прибора | Аспап үлгісінің сәйкестендіру коды |
| B | Year of manufacture; Example: 14 meaning 2014 year | Год выпуска; например, 14 означает 2014 год | Өндірілген жыл; Мысалы: 14 деген 2014 жылды білдіреді |
| C | Calendar week; Example: 11 meaning Week 11 | Календарная неделя; например, 11 означает 11 календарную неделю | Күнтізбелік апта; Мысалы: 11 деген 11-ші аптаны білдіреді |
| D | Day of the week; Example: 1 meaning Monday | День недели; например, 1 означает понедельник | Аптаның бір күні; Мысалы: 1 деген дүйсенбіні білдіреді |
| E | The number of product; Example: 010 meaning tenth product | Номер изделия; например, 010 означает десятое изделие | Өнім нөмірі; Мысалы: 010 деген оныншы өнімді білдіреді |

China ROHS Certificate

The "Administrative Measures for the Restriction of Hazardous Substances in Electric Appliance and Electronic Products" requires this document to be shipped with all PM3200 products to the People's Republic of China. Purchasers in other countries may disregard.

Les "Administrative Measures for the Restriction of Hazardous Substances in Electric Appliances and Electronic Products" exige que ce document soit transporté avec tous les produits de PM3200 en République Populaire de Chine. Les acheteurs des autres pays peuvent le négliger.

Las "Administrative Measures for the Restriction of Hazardous Substances in Electric Appliances and Electronic Products" requiere que este documento sea enviado con todos los productos PM3200 a la República Popular de China. Los usuarios en otros países pueden ignorar este documento.

Product/ Produit/ Producto: PM3250 / PM3255 (METSEPM3250 / METSEPM3255)

产品系列: 电力量度器仪及配件

| 部件名称 / Part Name | 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 / Hazardous Substances | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 金属部件 / Metal parts | O | O | O | O | O | O |
| 塑料部件 / Plastic parts | O | O | O | O | O | O |
| 电子线路板 / PCBA | X | O | O | O | O | O |

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

O = 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X = 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

This table is made according to SJ/T 11364.

O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.

X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.

Bezpečnostní pokyny / Sikkerhedsinstruktioner / Turvaohjeet / Biztonsági utasítások

Předtím, než zařízení instalovat, provozovat, opravovat nebo udržovat, pečlivě si prostudujte tyto pokyny a zařízení si prohlédněte. V tomto letáků nebo na zařízení se mohou objevit následující zvláštní zprávy jako varování před možným nebezpečím nebo upozornění na informace, které vysvětlují nebo zjednoduší určitý postup.



Přítomnost symbolu „Nebezpečí“ nebo „Varování“ na bezpečnostním štítku označuje existenci elektrického rizika, které v případě nedodržení pokynů způsobí zranění.



Toto je symbol bezpečnostní výstrahy. Slouží k upozornění na rizika případného zranění. Dodržujte všechny bezpečnostní zprávy za tímto symbolem, aby nedošlo k úrazu nebo úmrtí.

! NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, které je nutno se vyhnout, jinak způsobí úmrtí nebo vážné zranění.

Elektrické zařízení smí instalovat, provozovat, opravovat a udržovat pouze kvalifikovaní pracovníci. Společnost Schneider Electric nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli důsledky, které vyplývají z použití tohoto materiálu. Pracovník je kvalifikován, pokud má dovednosti a znalosti s konstrukcí, instalací a provozem elektrických zařízení a absolvoval bezpečnostní školení k rozpoznání a vyhnutí se souvisejícím rizikům.

Læs disse instruktioner omhyggeligt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med enheden, før du installerer, betjener, servicerer eller vedligeholder den. Følgende specialmeddelelse kan forekomme overalt i denne publikation eller på udstyret som en advarsel mod mulige risici eller for at tydeliggøre oplysninger, der forklarer eller forenkle en procedure.



Tilføjelsen af et af symbolerne til en "Fare"- eller "Advarsel"-sikkerhedsmerket angiver, at der er en el-relateret risiko, som resulterer i personskafe, hvis instruktionen ikke følges.



Dette er et symbol for en sikkerhedsadvarsel. Det anvendes til at advare dig om potentielle risici for personskafe. Overhold alle sikkerhedsmeddelelser, der følger efter dette symbol, for at undgå mulig personskafe eller dødsfald.

! FARE

FARE angiver en umiddelbar farlig situation, som, hvis den ikke undgås, **resulterer** i dødsfald eller alvorlig personskafe.

Elektrisk udstyr må kun installeres, betjenes, serviceres og vedligeholdes af autoriseret personale. Schneider Electric påtager sig intet ansvar for konsekvenser som følge af anvendelsen af dette materiale. En autoriseret person er en person, som har evner og viden i relation til konstruktion, installation og betjening af elektrisk udstyr, og som har gennemgået sikkerhedsuddannelse for at genkende og undgå involverede risici.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja tutustu laitteeseen, ennen kuin yrität asentaa, käyttää, huolata tai ylläpitää sitä. Tässä tiedotteessa tai laitteistossa voi esiintyä seuraavia erikoisviestejä, joilla varoitetaan mahdollisista vaaroista tai kiinnitetään huomiota toimenpiteittä selventäviin tai yksinkertaistaviin tietoihin.



Jommankumman symbolin lisääminen Vaara- tai Varoitus-turvamerkitään osoittaa, että on olemassa sähkövaara, josta aiheutuu henkilövahinkoja, jos ohjeita ei noudata.



Tämä on turvavaroituksen symboli. Sillä varoitetaan mahdollisesti henkilövahinkoja aiheuttavista vaaroista. Noudata kaikkia täitä symbolia seuraavia turvaviestejä loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.

! VAARA

VAARA osoittaa välittömästi vaarallista tilannetta, joka **aiheuttaa** kuoleman tai vakavan vamman, jos sitä ei vältetä.

Sähkölaiteita saa asentaa, käyttää, huolata ja pitää kunnossa vain pätevä henkilöstö. Schneider Electric ei ota vastuuta mistään tämän aineiston käytöstä johtuvista seurauksista. Pätevä henkilö on työntekijä, jolla on tarvittavat sähkölaiteiston rakenteeseen, asennukseen ja toimintaan liittyvät taidot ja tiedot ja joka on saanut turvakoulutusta tehtäviin liittyvien vaarojen havaitsemiseksi ja välttämiseksi.

Mielott a berendezést beüzemelné, üzemeltetné, javítaná vagy karbantartaná, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat és vegye szemügyre a berendezést. A jelen útmutatóban vagy a berendezésen megjelenő következő speciális figyelmezhetések potenciális veszélyforrásokra, illetve egy eljárásról pontosító vagy leegyszerűsítő információra hívják fel a figyelmet.



Ha bármelyik jel „Veszély“ vagy „Figyelmezhetés“ biztonsági címkével együtt jelenik meg, azt jelzi, hogy olyan elektromos veszély áll fenn, amely az utasítások be nem tartása esetén személyi sérüléshez vezethet.



Ez a biztonsági figyelmezhető jel. Potenciális személyi sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet. A lehetséges sérülés vagy halál elkerülése érédekben tartson be minden biztonsági előírást, amely ezt a jelet követi.

! VESZÉLY

VESZÉLY közvetlen veszélyes helyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, halált vagy súlyos sérülést eredményez.

Az elektromos berendezések beüzemelését, üzemeltetését, javítását és karbantartását kizárolag szakképzett dolgozók végezhetik. A Schneider Electric semmiféle felelősséget nem vállal a jelen anyag használatából eredő bármiféle következményért. Szakképzett személynek olyan személyi minősül, aki rendelkezik az elektromos berendezések összeszereléséhez, beüzemeléséhez és üzemeltetéséhez szükséges szaktudással és ismeretekkel, és aki munkavédelmi képzésben részesült abból a célból, hogy a kapcsolódó veszélyeket felismerje és elkerülje.

PowerLogic a Schneider Electric jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Schneider Electric ve Francii, USA a v dalších zemích.

- Tento výrobek musí být instalován, zapojen a používán v souladu s platnými normami anebo instalacními předpisy.

- Je-li tento výrobek používán způsobem, který není výrobcem doporučen, může dojít k narušení vestavěné ochrany.

- Za bezpečnost jakékoli soustavy obsahující tento výrobek zodpovídá montážní/instalační pracovník dané soustavy.

Protože normy, technické údaje a konstrukce se občas změní, vždy si vyžádejte potvrzení informací uvedených v této publikaci.

PowerLogic og Schneider Electric er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Schneider Electric i Frankrig, USA og andre lande.

- Dette produkt skal installeres, tilslutes og anvendes i overensstemmelse med gældende standarder og/eller installationsregler.

- Hvis produktet anvendes på en måde, der ikke er angivet af producenten, kan produktets beskyttelse forringes.

- Ansvar for sikkerheden i ethvert system, der integrerer dette produkt, påhviler systemets samler/installatør. Idet standarder, specifikationer og design løbende ændres, skal du altid anmode om bekræftelse af de oplysninger, der er anført i denne publikation.

PowerLogic ja Schneider Electric ovat Schneider Electric -yhtiön rekisteröityjä tai muita tavaramerkkejä Ranskassa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

- Tämä tuote täytyy asentaa ja kytkää ja sitä tulee käyttää voimassa olevien standardien ja/tai asennusmääräysten mukaisesti.

- Jos tuotetta käytetään muuten kuin valmistajan määräittämällä tavalla, tuotteen antama suojaus voi heikentyä.

- Järjestelmän, jonka osaksi tämä tuote tulee, turvallisuus on järjestelmän kokoon/asentajan vastuulla.

Koska standardit, määritykset ja mallit ajoittain muuttuvat, pyydä aina vahvistusta tässä julkaisussa annetuista tiedoista.

A PowerLogic és a Schneider Electric Franciaországban, az Egyesült Államokban és más országokban a Schneider Electric védjegyei.

- A termék beüzemelését, bekötését és felhasználását a vonatkozó szabályozásokkal és/vagy beüzemelési szabályokkal összhangban kell végezni.

- Ha a terméket a gyártó által megadott eltérő módon használják, ez hatással lehet a termék által biztosított védelemre.

- A jelen terméket magában foglaló bármilyen rendszer biztonságára a rendszer összeszerelőjének/beüzemelőjének felelőssége.

Mivel a szabályozások, műszaki adatok és tervezet időről időre változnak, minden kérje a jelen kiadványban megadott információk megerősítését.



CS



DK



HU

Veiligheidsvoorschriften / Sikkerhetsinstrukser / Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa / Säkerhetsinstruktioner

nl

Lees deze instructies aandachtig door en bestudeer de apparatuur, zodat u er bekend mee bent voordat u deze probeert te installeren, te bedienen of te onderhouden. In deze documentatie of op de apparatuur kunnen de volgende speciale boodschappen vermeld staan als waarschuwing voor mogelijke gevaren of om de aandacht te vestigen op informatie die een procedure verduidelijkt of vereenvoudigt.



Gebruik van een van beide symbolen bij een veiligheidslabel voor een gevaar of waarschuwing wijst ernaar dat er elektrische risico's bestaan die bij het niet opvolgen van de aanwijzingen persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben.



Dit is het waarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om u te wijzen op mogelijk persoonlijk letsel. Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften die op dit symbool volgen om mogelijk letsel of de dood te vermijden.



GEVAAR

GEVAAR wijst op een dringende gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, **zeker** ernstig letsel of de dood tot gevolg zal hebben.

Elektrische apparatuur mag alleen door deskundig personeel worden geïnstalleerd, bediend en onderhouden. Schneider Electric is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van dit materiaal. Onder deskundig personeel wordt verstaan: iemand die over de juiste vaardigheden en kennis beschikt met betrekking tot de aanleg, de installatie en het gebruik van elektrische installaties en een veiligheidsopleiding heeft genoten om de gevaren te herkennen en te vermijden.

no

Les disse instruksene nøyde og se på utstyret for å gjøre deg kjent med enheten før du forsøker å installere, betjene, reparere eller vedlikeholde den. Følgende spesielle meldinger kan vises i denne bulletinen eller på utstyret for å varsle om potensielle farer eller gjøre oppmerksom på informasjon som forklarer eller forenklar en fremgangsmåte.



Hvis et varselmerke for "Fare" eller "Advarsel" også er merket med et symbol, varsler det om en elektrisk fare som vil føre til personskade dersom instruksjonene ikke følges.



Dette er varselsymbolet for sikkerhet. Det brukes for å varsle deg om potensiell fare for personskade. Følg alle sikkerhetsanvisningene som kommer etter dette symbolet for å unngå mulig personskade eller dødsfall.




FARE

FARE varsler om en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **vil** føre til dødsfall eller personskade.

Elektrisk utstyr skal bare installeres, brukes, vedlikeholdes og repareres av kvalifisert personell. Schneider Electric påtar seg ikke noe ansvar for konsekvenser som er en følge av bruken av dette materialet. En kvalifisert person er en person som har ferdigheter og kunnskaper innen konstruksjon, installasjon og drift av elektrisk utstyr, og som har fått sikkerhetsopplæring i å gjennomføre og unngå tilhørende farer.

pl

Przed przystąpieniem do instalacji, obsługi, serwisowania lub konserwacji urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje i przyjrzeć się urządzeniu, aby zapoznać się z nim. Poniższe komunikaty specjalne mogą występować w niniejszym biulecień lub znajdować się na urządzeniu, ostrzegając o potencjalnych zagrożeniach lub zwracając uwagę na informacje ułatwiające procedury.



Dodanie jednego z symboli do etykiety bezpieczeństwa „Zagrożenie” lub „Ostrzeżenie” wskazuje na istnienie ryzyka porażenia prądem, które może skutkować obrażeniami ciała w przypadku niezastosowania się do zaleceń.



To jest symbol ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa. Ma na celu ostrzeżenie przed potencjalnym zagrożeniem obrażeń ciała. Należy przestrzegać wszystkich komunikatów dotyczących bezpieczeństwa podanych przy tym symbolu, aby zapobiec ryzyku obrażeń ciała lub śmierci.



ZAGROŻENIE

ZAGROŻENIE wskazuje na niebezpieczną sytuację, której nieuniknienie **może** prowadzić do śmierci lub obrażeń ciała.

Sprzęt elektryczny musi być instalowany, obsługiwany, serwisowany i konserwowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Firma Schneider Electric nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z użytkowania tego sprzętu. Wykwalifikowany technik jest osobą posiadającą umiejętności i wiedzę z zakresu budowy, instalacji i działania sprzętu elektrycznego i która przeszła szkolenie w zakresu bezpieczeństwa, aby rozpoznawać i unikać możliwych zagrożeń.

sv

Läs dessa instruktioner nog och undersök utrustningen för att bekanta dig med den innan du installerar, använder, eller utför servicearbeten på den. Följande specialmeddelanden kan visas i denna instruktion eller på utrustningen för att varna om potentiella faror eller för att påkalla uppmärksamhet på information som förklarar eller förenklar en procedur.



Tilläget med symbolerna "Fara" eller "Varning" innebär att det finns elektriska risker som kan innebära personskada om anvisningarna inte följs.



Detta är symbolen för att säkerhetsuppmärksamning. Den används för att uppmärksamma dig om risker för personskada. Uppmärksamma alla säkerhetsmeddelanden som är markerade med denna symbol för att undvika potentiell skada eller dödsfall.



FARA

FARA visar på en hotfull farlig situation som, om den inte undviks, **kommer att** resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

Elektrisk utrustning ska endast installeras, användas och underhållas av kvalificerad personal. Schneider Electric påtar sig inget ansvar för konsekvenser som uppstår vid användningen av detta material. En kvalificerad person är en som har kompetens och kunskap i samband med konstruktion, installation och användning av elektrisk utrustning och har fått säkerhetsutbildning för att kunna identifiera och undvika de risker som förknippas därmed.

PowerLogic en **Schneider Electric** zijn (wettig gedeponeerde) handelsmerken van Schneider Electric in Frankrijk, de VS en andere landen.

- Dit product moet worden geïnstalleerd, aangesloten en gebruikt in overeenstemming met de geldende normen en/of installatievoorschriften.
- Als dit product wordt gebruikt op een manier die niet door de fabrikant is voorgeschreven, kan dit ten koste gaan van de bescherming die het product biedt.
- De veiligheid van systemen waarin dit product wordt gebruikt valt onder de verantwoordelijkheid van de samensteller/installateur van het systeem.

Normen, specificaties en ontwerpen veranderen na verloop van tijd. Vraag daarom altijd om bevestiging van de informatie in deze uitgave.

PowerLogic og **Schneider Electric** er varemærker eller registrerte varemærker som tilhører Schneider Electric i Frankrike, USA og andre land.

- Dette produktet må installeres, kobles til og brukes i samsvar med gjeldende standarder og/eller installasjonsforskrifter.
- Hvis dette produktet brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten, kan beskyttelsen som produktet gir bli svekket.
- Sikkerheten til ethvert system som inneholder dette produktet, er montørens/installatørens ansvar. Ettersom standarder, spesifikasjoner og design endres fra tid til annen, be alltid om å få informasjonen i denne publikasjonen bekreftet.

PowerLogic i **Schneider Electric** są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Schneider Electric we Francji, Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

- Ten produkt należy zainstallować, podłączyć i użytkować zgodnie z obowiązującymi normami i/lub przepisami dotyczącymi instalacji.
- Użytkowanie tego produktu w innym sposób niż określony przez producenta może spowodować pogorszenie jego właściwości zapewniających bezpieczeństwo.
- Kwestie bezpieczeństwa jakiegokolwiek systemu dołączonego do tego produktu stanowią odpowiedzialność montera/ instalatora danego systemu.

Normy, dane techniczne i konstrukcje czasami ulegają zmianom, dlatego zawsze należy poprosić o potwierdzenie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

PowerLogic och **Schneider Electric** är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Schneider Electric i Frankrike, USA och andra länder.

- Denna produkt måste installeras, anslutas och användas i enlighet med gällande standarder och/eller installationsföreskrifter.
- Om denna produkt används på ett sätt som inte specificeras av tillverkaren, kan det skydd som produkten har försämrmas.
- Säkerheten för alla system som ingår i denna produkt ansvarar montören/ instalatören av systemet för.

Eftersom standarder, specifikationer och design ständigt utvecklas, kontrollera alltid om informationen i denna publikation är korrekt.