


BEGA**70 763**

Manguito
Supporto per palo
Opzetmof

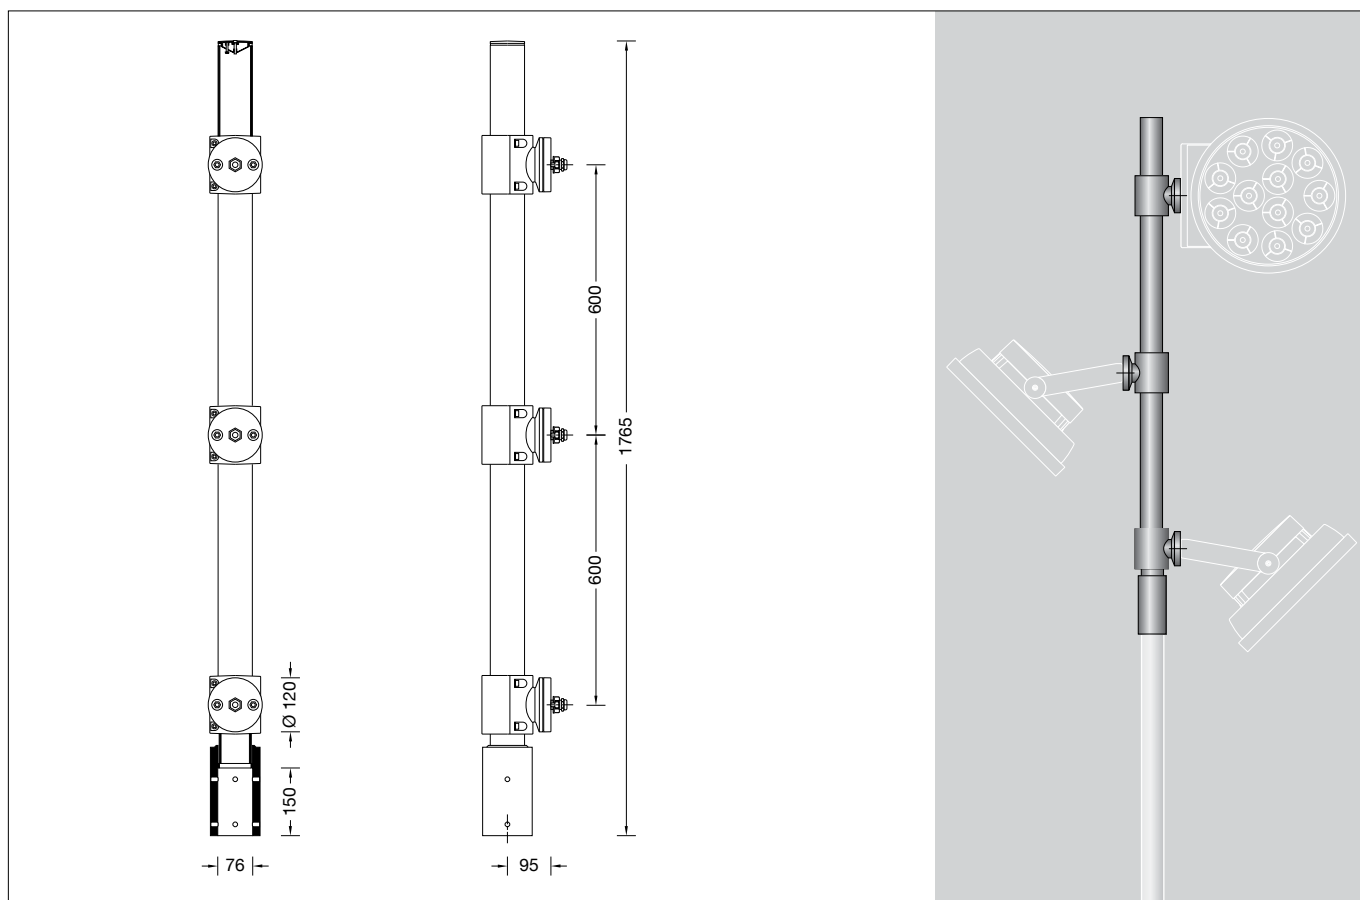

Instrucciones de uso

Aplicación

Manguito para el montaje de 3 proyectores de alta potencia en un poste de acero. Los nodos de montaje individuales de los proyectores son giratorios en pasos de 90°. Por motivos de estática no se puede utilizar pantallas antideslumbrantes.

Descripción del producto

Manguito de aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable
Fijación en un poste de acero con extremo del poste de $\varnothing$ 76 mm, profundidad de inserción 150 mm
Fijación del proyector en un disco de sujeción giratorio con dos tornillos M8, distancia 80 mm y racor roscado G $\frac{1}{2}$ con arandela y tuerca
1 prensaestopas para el cable de conexión del proyector de $\varnothing$ 8–11 mm
CE – Símbolo de conformidad
Superficie expuesta al viento: 0,14 m²
Peso: 15,2 kg

Istruzioni per l'uso

Applicazione

Supporto per il montaggio di 3 proiettori potenti su un palo d'acciaio. I singoli nodi di montaggio dei proiettori possono essere ruotati in passi da 90°. Per motivi di stabilità, non possono essere utilizzati carter.

Descrizione del prodotto

Supporto per palo in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox
Fissaggio su un palo in acciaio con cima $\varnothing$ 76 mm, profondità di interrimento 150 mm
Fissaggio proiettore su una piastra morsetti rotante con due viti M8, distanza 80 mm e supporto filettato G $\frac{1}{2}$ con rondella e dado
1 collegamento a vite per cavo di allacciamento alla rete $\varnothing$ 8–11 mm
CE – Símbolo di conformità
Superficie esposta al vento: 0,14 m²
Peso: 15,2 kg

Gebruiksaanwijzing

Toepassing

Opzetmof voor de montage van 3 schijnwerpers op een stalen mast. De afzonderlijke montagepunten van de schijnwerpers kunnen in stappen van 90° worden gedraaid. Om statische redenen mogen geen afschermingen worden gebruikt.

Productbeschrijving

Opzetmof is van gegoten aluminium aluminium en edelstaal
Bevestiging op een stalen mast met masttop $\varnothing$ 76 mm, insteekdiepte 150 mm
Schijnwerperbevestiging op een draaibare klemplaat met twee M8-schroeven, afstand 80 mm en G $\frac{1}{2}$ schroefstukken met U-sluitring en moer
1 kabelinvoer voor aansluitkabel schijnwerper van $\varnothing$ 8–11 mm
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,14 m²
Gewicht: 15,2 kg

Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de este manguito se han de observar las normas de seguridad nacionales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados. En caso de realizar modificaciones posteriores en el manguito, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

Montaje

Desmontar el prensaestopas y la tuerca G $\frac{1}{2}$ con la arandela de la abrazadera. Quitar el disco de sujeción y montarlo debajo del soporte del proyector. Apretar firmemente la unión roscada de 2 x M8. Par de apriete = 12 Nm. Pasar el cable de conexión del proyector H07RN-F 3G1,5 por el manguito hasta el agujero de las abrazaderas correspondientes. Prever una longitud libre del cable de aprox. 1,5 m para la conexión del proyector. Pasar las abrazaderas por el cable del proyector y atornillarlas firmemente en el manguito. Par de apriete = 12 Nm. Pasar el proyector con el disco de sujeción por el racor roscado G $\frac{1}{2}$, alinear y fijarlo con la arandela y la tuerca G $\frac{1}{2}$. Par de apriete = 80 Nm. Montar el prensaestopas y realizar la conexión del proyector. Introducir el cable de conexión del proyector en el extremo del poste y colocar el manguito con el proyector encima del extremo del poste, alinear y fijarlo con los tornillos Allen M10 laterales. Par de apriete = 24 Nm. Acortar el cable de conexión del proyector hasta la altura de la puerta del poste, desguarnecerlo y crimpar terminales. El cable del proyector solo debe ser conectado en una caja de conexión con el tipo y la clase de protección correspondientes.

Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questo supporto per palo vanno osservate le disposizioni di sicurezza nazionali. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato. Qualora vengano apportate delle modifiche al supporto per palo in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

Montaggio

Smontare il collegamento a vite per cavo e il dado G $\frac{1}{2}$ con rondella dalla fascetta. Rimuovere la piastra morsetti e montarla sotto la staffa del proiettore. Serrare a fondo il collegamento a vite 2 x M8. Coppia di serraggio = 12 Nm. Far passare il cavo di allacciamento proiettore H07RN-F 3G1,5 attraverso il supporto per palo fino all'apertura delle rispettive fascette. Per il raccordo del proiettore prevedere una lunghezza libera del cavo di ca. 1,5 m. Far passare le fascette sul cavo proiettore e serrarle saldamente con il supporto per palo. Coppia di serraggio = 12 Nm. Far passare il proiettore con la piastra morsetti sul supporto filettato G $\frac{1}{2}$, orientare e fissare con rondella e dado G $\frac{1}{2}$. Coppia di serraggio = 80 Nm. Montare il collegamento a vite per cavo ed eseguire l'allacciamento del proiettore. Inserire il cavo di allacciamento proiettore nella cima e applicare su di essa il supporto per palo con il proiettore, orientare e fissare utilizzando le viti laterali con esagono incassato M10. Coppia di serraggio = 24 Nm. Accorciare il cavo di allacciamento proiettore fino a raggiungere l'altezza dello sportello del palo, isolarlo e crimpare le estremità dei cavi. Il cavo proiettore va collegato esclusivamente in una scatola di collegamento della protezione e della classe di isolamento corrette.

Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van deze opzetmof moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage. Indien achteraf wijzigingen aan de opzetmof worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

Montage

Demonteer de kabelinvoer en de G $\frac{1}{2}$ moer met sluitring van de buisklem. Verwijder de klemplaat en monteer deze onder de schijnwerperbeugel. Draai de schroefverbinding 2 x M8 stevig vast. Aanhaalmoment = 12 Nm. Steek de schijnwerperaansluitkabel H07RN-F 3G1,5 door de opzetmof tot in de opening van de betreffende buisklemmen. Zorg voor ca. 1,5 m vrije kabellengte voor de aansluiting van de schijnwerper. Schuif buisklemmen over de schijnwerperkabel en schroef deze met de opzetmof vast. Aanhaalmoment = 12 Nm. Schuif de schijnwerper met klemplaten over de G $\frac{1}{2}$ schroefstukken, uitrichten en bevestigen met sluitring en G $\frac{1}{2}$ moer. Aanhaalmoment = 80 Nm. Monteer de kabelinvoer en sluit de schijnwerper aan. Steek de schijnwerperaansluitkabel in de masttop en plaats de opzetmof met de schijnwerper op de masttop, uitrichten en bevestigen met de inbusschroeven M10 op de zijkant. Aanhaalmoment = 24 Nm. Snijd de schijnwerperaansluitkabel tot op de hoogte van de mastdeur af, strip de draden en krimp er ader-eindhulsen op. De schijnwerperaansluitkabel mag alleen in een aansluitkast van de gepaste classificatie en veiligheidsklasse worden aangesloten.

Accesorios

71 147 Caja de conexión IP 54 para poste $\varnothing > 110$ mm
2 fusibles Neozed 6 A
2 entradas para cable 5 x 10 $\square$
2 salidas para cable 4 x 2,5 $\square$

Existen instrucciones de uso especiales para ello.

Accessori

71 147 Scatola di collegamento IP 54 per palo $\varnothing > 110$ mm
2 fusibili Neozed 6 A
2 ingressi per cavo 5 x 10 $\square$
2 uscite per cavo 4 x 2,5 $\square$

Per questo accessorio esistono delle istruzioni d'uso separate.

Accessoires

71 147 Aansluitkast IP 54 voor mast $\varnothing > 110$ mm
2 Neozed-zekeringen 6 A
2 ingangen voor kabel 5 x 10 $\square$
2 uitgangen voor kabel 4 x 2,5 $\square$

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.